


ЗАКАЗАТЬ



АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»

Код продукции 42 1114



ТЕРМОМЕТРЫ МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ ТКП-100Эк

Руководство по эксплуатации
СНИЦ.405 153.005 РЭ

г. Сафоново

1 Описание и работа термометров

1.1 Назначение

1.1.1 Термометры манометрические показывающие электроконтактные ТКП-100Эк (в дальнейшем термометры) предназначены для измерения температуры воды, масла и других неагрессивных жидкостей и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства.

1.1.2 По эксплуатационной законченности термометры относятся к изделиям третьего порядка по ГОСТ Р 52931.

1.1.3. По устойчивости к механическим воздействиям термометры являются виброустойчивыми (группа L3) по ГОСТ Р 52931.

1.1.4 По устойчивости к климатическим воздействиям термометры изготавливаются исполнения В категории размещения 4 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от -45 до +50 °C и относительной влажности 80% при температуре 35 °C.

1.1.5 Термометры не предназначены для эксплуатации во взрывопожароопасных помещениях.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Обозначение термометров, класс точности, пределы измерений, длина соединительного капилляра соответствует данным, указанным в таблицах 1,2

Таблица 1

Обозначение термометра	Пределы измерения °C	Класс точности	Длина соединительного капилляра L, м	Длина погружения термобаллона L ₁ , мм	Диаметр термобаллона d, мм
ТКП-100Эк	-25...+75 0...120 100...200 200...300	1,5 2,5	0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0	160, 200, 250, 315 400	12; 14; 16

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение характеристики	Пределы допускаемой основной погрешности показаний, % от диапазона измерений	
		Класс 1,5	класс 2,5
	от минус 25 до 75 °C в диапазоне от минус 25 до 0 °C в диапазоне выше 0 до 75 °C	± 2,5 ± 1,5	± 4,0 ± 2,5
	от 0 °C до 120 °C в диапазоне от 0 до 40 °C в диапазоне выше 40 до 120 °C	± 2,5 ± 1,5	± 4,0 ± 2,5
	от 100 °C до 200 °C в диапазоне от 100 до 130 °C в диапазоне выше 130 до 200 °C	± 2,5 ± 1,5	± 4,0 ± 2,5
	от 200 °C до 300 °C в диапазоне от 200 до 230 °C в диапазоне выше 230 до 300 °C	± 2,5 ± 1,5	± 4,0 ± 2,5

Примечания:

1. Допускаемое отклонение длины соединительного капилляра ± 10%.
2. Допускаемое отклонение длины погружения термобаллона + 5 %.

1.2.2 Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства не более:

класс 1,5

± 4,0% от диапазона измерений для первой 1/3 шкалы
± 2,5% от диапазона измерений для последних 2/3 шкалы

класс 2,5

± 5,0% от диапазона измерений для первой 1/3 шкалы
± 4,0% от диапазона измерений для последних 2/3 шкалы

1.2.3 Вариация показаний термометров не превышает абсолютной величины предела допускаемой основной погрешности.

1.2.4 Термометр устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от -45 до $+50$ °C и относительной влажности 80 % при температуре 35 °C.

1.2.5 Предел допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающего воздуха $\pm 0,4$ % от диапазона измерения на каждые 10 °C изменения температуры плюс 0,01% от диапазона измерения на каждые

10 °C изменения температуры и на каждый метр дистанционного капилляра

1.2.6 Дополнительная погрешность срабатывания сигнализирующего устройства от изменения температуры окружающего воздуха (Δ) в процентах от диапазона измерений, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от 20 °C не превышает значений, определяемых по формуле: $\pm 0,04\Delta t$,

Δt -абсолютное значение разности между температурой окружающего воздуха и 20°C

1.2.7 Термометр выдерживает воздействие перегрузки от температуры среды, превышающей верхний предел на 4% от диапазона измерений.

1.2.8. Сигнализирующее устройство прямого действия по ГОСТ 16920-93

1.2.9 Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства термометров при активной нагрузке 30 В.А;

- значение коммутируемого тока от 0,01 до 1 А.

1.2.10 Термометр устойчив к воздействию синусоидальных вибраций по группе исполнения I3 ГОСТ Р 52931.

1.2.11 Термометр устойчив к воздействию одиночных ударов с параметрами:

- длительность ударного импульса в пределах 0,5 – 30 м/с, пиковое ускорение 50 м/с².
- общее число ударов не менее 1000.

1.2.12 Термометр в транспортной таре выдерживает воздействие температуры окружающего воздуха от -50 до $+60$ °C и относительной влажности 80 %.

1.2.13 Термометр в транспортной таре прочен к механико-динамическим нагрузкам, действующим в направлении, обозначенном на таре:

- вибрации по группе N2 частотой от 10 до 55 Гц;
- ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с²,
длительностью ударного импульса 16 м/с,
число ударов 1000 ± 10 для каждого направления.

Термометр прочен к ударам при свободном падении с высоты 500 мм.

1.2.14 Давление измеряемой среды – до 1,6 МПа, с защитной гильзой- до 25 МПа.

1.2.15 Вероятность безотказной работы за время 2000 ч не менее 0,98 по каждой функции.

1.2.16 Габаритные и присоединительные размеры термометров приведены в приложении А. Схема внешних электрических соединений соответствует приложению В.

1.2.17 Масса термометра не более 2,0 кг

1.3 Устройство и работа термометра

1.3.1 Термометры состоят из измерительного и сигнализирующего устройств. Принципиальная схема приведена в приложении Б.

В состав измерительного устройства входят:

- термосистема, состоящая из пружины манометрической 3 с держателем 4, термобаллона 1 и соединительного капилляра 2 (приложение Б). Капилляр 2 по всей длине защищен защитной оболочкой.

У мест крепления капилляра 2 с термобаллоном 1 и корпусом имеются вторичные оболочки, предохраняющие капилляр от излома и пережатия в местах, наиболее подверженных перегибам.

- манометрическая пружина с держателем крепится к корпусу термометра винтами M4.

Подвижный конец манометрической пружины 3, тягой 9, регулируемой по длине, шарнирно соединен с сектором трибосекторного механизма; на конце оси механизма крепится стрелка.

- Сигнализирующее устройство.

Для коммутации напряжения внешних электрических цепей в термометрах используются два предельных контакта, один из которых 11 - замыкает цепь минимального, а другой 12 - максимального значения температуры контролируемой среды.

1.3.2 Принцип действия термометра основан на строгой зависимости давления насыщенных паров заполнителя термосистемы от температуры измеряемой среды.

Изменение температуры измеряемой среды воспринимается заполнителем термосистемы через термобаллон 1 и вызывает изменение давления в термосистеме, под действием которого манометрическая пружина 3 разворачивается и через тягу 9 трибосекторный механизм перемещает показывающую стрелку 7 относительно циферблата 8.

Вместе с показывающей стрелкой перемещается ведущий поводок 10, жестко соединенный с осью и осуществляющий кинематическую связь измерительного устройства с сигнализирующим.

1.4 Маркировка

1.4.1 На циферблате термометров должны быть нанесены:

- обозначение термометра;
- единицы измерения;
- класс точности;
- порядковый номер;
- год выпуска термометров;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- знак утверждения типа.

1.4.2 На плоскости грани штуцера термобаллона должна быть нанесена длина соединительного капилляра в «м» и длина погружения термобаллона в «мм».

1.4.3 На транспортной таре в соответствии с ГОСТ 14192 должны быть нанесены черной влагоустойчивой краской основные, дополнительные и манипуляционные знаки, соответствующие надписям: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги».

1.5 Упаковка

1.5.1 Термометры должны быть упакованы по технической документации и соответствовать категории упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170.

1.5.2 Термометры, транспортируемые в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должны упаковываться по ГОСТ 15846.

1.5.3 Термометры должны упаковываться в ящики типа III по ГОСТ 5959, внутренние стенки которых должны быть предварительно выложены водонепроницаемой бумагой.

2 Использование и назначение

2.1 Эксплуатационные ограничения.

2.1.1 При выборе места установки термометра следует соблюдать следующие условия:

- 1) расстояние от дистанционного термометра до места установки термобаллона должно определяться длиной дистанционного капилляра;
- 2) место установки термометра и термобаллона должно обеспечивать удобство обслуживания и наблюдения за показаниями;
- 3) допустимое отклонение от рабочего положения термометра – не более $\pm 5^\circ$
- 4) во избежание изменений показаний термометр и соединительный капилляр термометра не должны находиться вблизи нагревательных и охлаждающих устройств;
- 5) окружающий воздух не должен содержать примесей агрессивных паров и газов;
- 6) термометр не должен подвергаться воздействию осадков и солнечной радиации;
- 7) вибрация не должна отличаться от условий, оговоренных в разделе «Технические характеристики».

2.1.2 Термометр и термобаллон должны монтироваться в соответствии с чертежами, приведенными в приложении А.

2.1.3 Соединительный капилляр подвешивается на крючках или крепится скобами с радиусами закруглений в местах изгиба не менее 50 мм.

2.1.4 Положение термобаллона термометра в измеряемой среде может быть любым: вертикальным, горизонтальным или наклонным.

2.1.5 При давлении измеряемой среды выше 1,6 МПа и в случаях, когда смена термометра может повлечь нежелательную в производстве остановку агрегата, рекомендуется применять защитную гильзу.

Во избежание увеличения показателя тепловой инерции после установки термобаллона, защитную гильзу заполнить металлическими опилками или жидкостью с температурой кипения выше верхнего предела измерений термометра.

Примечание: *Заделка гильзы не поставляется.*

2.1.6 Подключение внешних электрических цепей к термометру должно производиться кабелем с сечением жил не менее 0,2 мм² по схеме, приведенной в приложении В.

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Перед включением термометра в работу необходимо:
проверить правильность монтажа термометра в соответствии с разделом 5;
проверить герметичность в месте установки термобаллона.

2.2.2 Условное давление измеряемой среды не должно превышать значения, указанного в паспорте на термометр.

3 Проверка

3.1 Проверка термометра проводится по ГОСТ 8.305-78.

Примечание. При определении погрешности измерения и вариации показаний указатели пределов сигнализации должны быть выведены за пределы шкалы.

3.2 Межповерочный интервал – 1 год. Проверку производят органы метрологической службы, имеющие соответствующее разрешение.

3.3 Основную погрешность и вариацию срабатывания сигнализирующего устройства определяют с использованием схемы внешних электрических соединений термометров (приложение В) с подключением контрольных лампочек до 50 В·А в цепи «минимум», «максимум», «общий».

3.3.1 Выберите указатель нижнего предела сигнализации за начальную отметку шкалы

3.3.2 Выберите для проверки не менее трех оцифрованных точек в первой трети шкалы циферблата.

3.3.3 Установите указатель верхнего предела сигнализации на одной из оцифрованных отметок.

3.3.4 Плавно повышайте температуру до тех пор, пока не произойдет зажигание электрической лампочки сигнализации. Зафиксируйте по эталонному термометру температуру, при которой произошло срабатывание сигнализирующего устройства. Температуру термобаллона повысьте на величину соответствующую (2 – 5) % от диапазона измерений и после трехминутной выдержки плавно понижайте ее до тех пор, пока не разомкнется цепь и не погаснет лампочка. Зафиксируйте по эталонному термометру температуру в момент размыкания электрической цепи.

3.3.5 Основную погрешность срабатывания сигнализирующего устройства определяют как разность между значением температуры, на которое установлен указатель и действительным значением, замеренным по эталонному термометру. Основная погрешность срабатывания не должна превышать значений, указанных в п. 1.2.3.

3.3.6 Повторите операции по пунктам 3.3.3 - 3.3.5 не менее чем в трех точках средней части шкалы и не менее чем в трех точках последней трети шкалы циферблата.

3.3.7 Выберите указатель верхнего предела сигнализации за конечную отметку шкалы.

3.3.8 Установите указатель нижнего предела сигнализации на одной из оцифрованных отметок выбранной в соответствии с пунктом 3.3.2.

3.3.9 Выполните операции по методике изложенной в пунктах 3.3.4 – 3.3.6.

3.3.10 Вариация срабатывания сигнализирующего устройства определяется как разность температур, при которых произошло срабатывание сигнализирующего устройства при прямом и обратном ходах.

3.3.11 Вариация срабатывания не должна превышать абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности.

3.3.12 Допускается определение погрешности и вариации срабатывания сигнализирующего устройства проводить механическим перемещением указателей пределов сигнализации при постоянном значении температур.

3.3.13 При определении основной погрешности и вариации показаний конденсационных термометров время выдержки термобаллона в термостате перед снятием показаний допускается увеличивать до 20 мин., а на отметках шкалы близких к температуре окружающего воздуха – до 40 мин.

3.4 Оформление результатов поверки.

3.4.1 При первичной поверке термометра (при выпуске из производства) клеймо ставят в паспорт.

3.4.2 При периодической поверке термометра результаты оформляют в соответствии с ГОСТ 8.305-78

4 Меры безопасности

4.1 Безопасность при монтаже, испытаниях и эксплуатации термометра обеспечивается:

изоляцией электрических цепей термометров в соответствии с нормами, установленными соответствующими стандартами;
надежным креплением корпусов термометров при монтаже на объекте;
заземлением на корпус зажимом, предусмотренным по ГОСТ 12.2.007.0-75, отмеченным знаком заземления, при этом размещение термометра должно обеспечивать удобство заземления и периодическую поверку.

4.2 При эксплуатации термометров необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» для установок напряжением до 1000 В.

4.2.1 Термометры должны обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации установок потребителей».

4.3 Устранение дефектов термометров, замена, присоединение и отсоединение его от магистралей, подводящих измеряемую среду, производится при полном отсутствии давления в магистралах и отключенном электрическом питании.

4.4 Эксплуатация термометров разрешается только при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной руководителем предприятия-потребителя и учитывающей специфику применения термометров в конкретном технологическом процессе.

5 Хранение

5.1 Упакованные термометры должны храниться в условиях по группе I ГОСТ 15150.

6 Транспортирование


6.1 Транспортирование в упаковке производится в закрытых транспортных средствах всеми видами транспорта на любое расстояние по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

Примечание: Транспортирование на самолетах должно производиться только в отапливаемых герметизированных отсеках.

6.2 Транспортирование грузов пакетами производится по ГОСТ 26663.

Приложение А


Габаритные, присоединительные и монтажные размеры термометра ТКП-100Эк

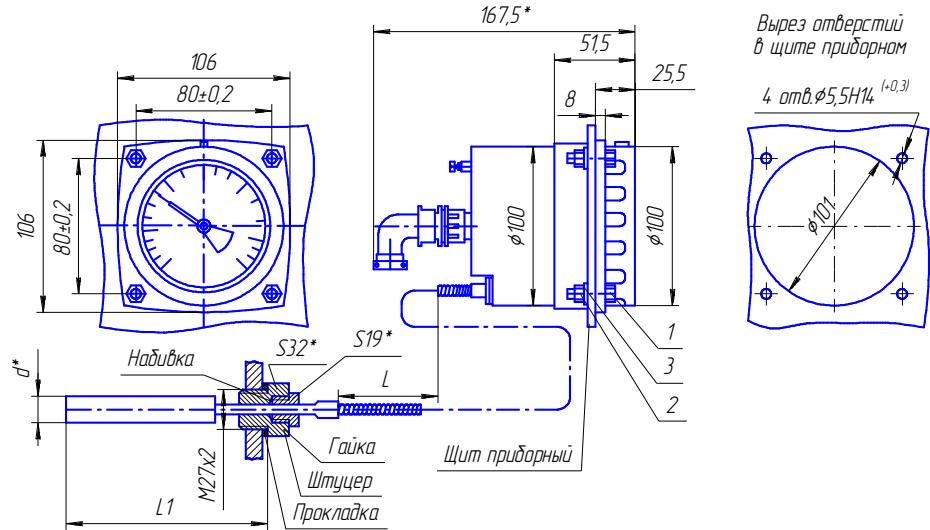

1 – Болт М5-6г ГОСТ 7805-70; 2 – Гайка М5-6Н ГОСТ 5227-70; 3 – Шайба 5 ГОСТ 11371-78.
Болты, гайки, шайбы не поставляются. Величины: L; L1; d см. в таблице 1.

Приложение Б


Схема принципиальная
термометра ТКП-100Эк

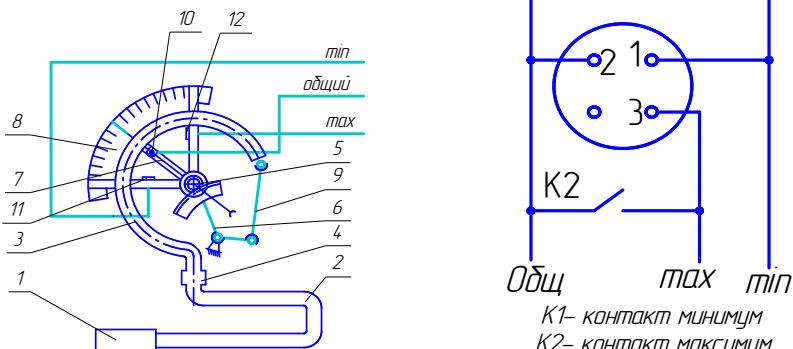

1 – термобаллон; 2 – соединительный капилляр; 3 – манометрическая пружина; 4 – держатель; 5 – ось; 6 – сектор; 7 – стрелка; 8 – циферблат; 9- тяга; 10 – ведущий поводок; 11 – контакт «минимум»; 12 – контакт «максимум».

Приложение В

Схема внешних электрических
соединений термометра ТКП-100Эк

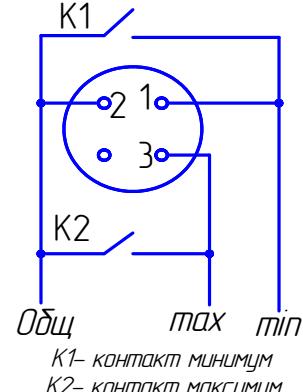

215503, Смоленская обл. г. Сафоново, ул. Ленинградская, 18
приёмная 2-84-15, отдел маркетинга 2-84-11

ЗАКАЗАТЬ