

ЗАКАЗАТЬ

ТРМ961

ЕРС

Блок управления холодильными машинами



руководство
по эксплуатации

Содержание

1	Назначение	3
2	Технические характеристики и условия эксплуатации	4
3	Устройство и принцип действия прибора	6
	3.1 Устройство	6
	3.2 Функциональная схема прибора	8
4	Меры безопасности	10
5	Подготовка к работе	11
	5.1 Монтаж прибора на объекте	11
	5.2 Монтаж внешних связей	12
	5.2.1 Общие указания.....	12
	5.2.2 Подключение прибора.....	12
6	Эксплуатация	13
	6.1 Общие сведения.....	13
	6.2 Режим терmostата	13
	6.3 Режим набора холода.....	14
	6.4 Режим тревога	15
	6.5 Особенности первого запуска.....	16
7	Программирование	17
	7.1 Общие сведения.....	17
	7.2 Уровень пользователя	17
	7.3 Режим изменения всех параметров	18
	7.3.1 Изменение параметра.....	18
	7.3.2 Восстановление заводских установок параметров прибора	18
8	Техническое обслуживание	20
9	Маркировка и упаковка.....	21

10	Транспортирование и хранение	22
11	Комплектность	23
12	Гарантийные обязательства	24
	Приложение А. Габаритные и установочные размеры прибора	25
	Приложение Б. Схема подключения прибора	26
	Приложение В. Перечень программируемых параметров	27
	Лист регистрации изменений	29

1 Назначение

Блок управления TPM961, далее «прибор», предназначен для контроля и регулирования температур в средне- и низкотемпературных стационарных холодильных установках. Прибор измеряет температуру при помощи РТС-датчика («Positive Temperature Coefficient»). Для поддержания температуры TPM961 управляет работой компрессора.

Имеет возможность подключения аварийной сигнализации.

Параметры регулирования задаются пользователем при помощи кнопок и сохраняются при отключении питания.

Прибор выпускается по ТУ 3434-020-46526536.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Основные технические характеристики и условия эксплуатации прибора приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Характеристики прибора

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питания	12 В
Допустимое отклонение напряжения питания	-15...+10 %
Потребляемая мощность, не более	3 ВА
Абсолютная погрешность измерения температуры	±2 °C
Диапазон поддержания температуры	-50...+50 °C
Ток в сети управления компрессором, макс/номинал.	3/1 при напряжении 250 В переменного тока ($\cos \varphi > 0,4$)
Ток в сети управления аварийным сигналом, макс/номинал	
Количество разрядов индикации	3
Время измерения температуры, не более	1 сек
Степень защиты корпуса	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	0
Габаритные размеры прибора	74x32x70 мм
Масса прибора, не более	0,2 кг

2.2 Прибор имеет группу климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в следующих условиях окружающей среды:

- допустимая температура окружающей среды от +5 до +50 °C;
- атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %.

2.3 Технические характеристики РТС-датчиков приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Технические характеристики РТС-датчиков

Наименование	Значение
Чувствительный элемент	Полупроводниковый РТС-сенсор
Тип кабеля	Силиконовый с макс. устойчивостью к повышенной влажности и пониженной температуре
Кожух	влагозащитное исполнение со степенью защиты IP54, нержавеющая сталь типа 12Х18Н10Т
Номинальное сопротивление при 25 °C	1000 Ом

3 Устройство и принцип действия прибора

3.1 Устройство

3.1.1 Прибор выпускается в корпусе щитового крепления типа ЩЗ (см. Приложение А).

3.1.2 Элементы индикации и управления приведены на рисунке 3.1.



Рисунок 3.1

Рисунки над цифровым индикатором используются как светодиоды состояния:

-  – постоянной засветкой сигнализирует о включении компрессора, мигающей – о включении задержки запуска компрессора;
-  – постоянной засветкой сигнализирует о включении режима «Набор холода», мигающей – о задержке оттайки после окончания набора холода;
-  – постоянной засветкой сигнализирует о включении оттайки.

Нажатие и удержание кнопки  в течение 6 сек в режиме «Термостат» включает оттайку. На время нажатия на индикатор выводится время, оставшееся до окончания текущего режима работы.

Кнопка  в режиме «Термостат»: кратковременное нажатие – редактирование значения SP, длительное нажатие (> 5 сек) - вход в режим «Программирование», в котором кнопка используется для вывода значения выбранного параметра или для записи измененного значения в память.

Кнопка  в режиме «Программирование» предназначена для выбора программируемого параметра или увеличения его значения.

Кнопка  предназначена для перехода из режима «Термостат» в режим «Набор холода». В режиме «Программирование» – для выбора программируемого параметра или уменьшения его значения.

Трёхразрядный цифровой индикатор в режиме «Термостат» – используется для вывода измеренного значения температуры и диагностических сообщений. В режиме «Программирование» – показывает программируемый параметр или его значение.

3.2 Функциональная схема прибора

3.2.1 Функциональная схема прибора приведена на рисунке 3.2.

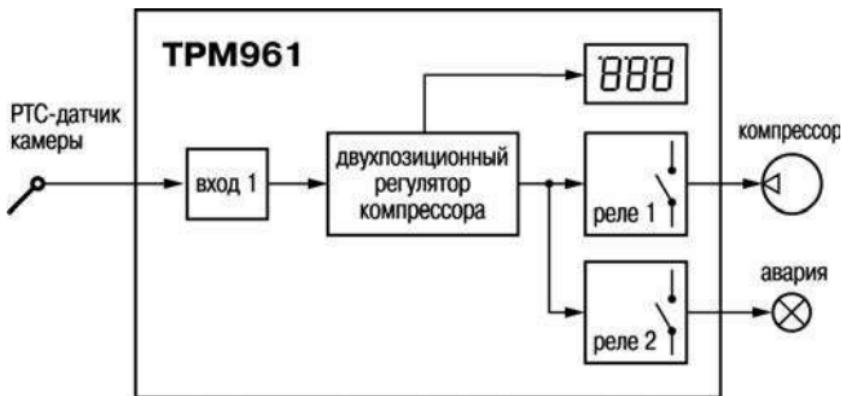


Рисунок 3.2

3.2.2 Ко входу TPM961 подключается Positive Temperature Coefficient (PTC) датчик для измерения температуры в камере. Подключение датчика осуществляется по двухпроводной схеме.

В качестве датчиков используются полупроводниковые терморезисторы с положительным температурным коэффициентом (около $0,77\% / ^\circ\text{C}$) и номинальным сопротивлением 1000 Ом при $t = 25^\circ\text{C}$.

Датчик подсоединяется по двухпроводной линии длиной не более 1,0 м. При увеличении длины соединения необходимо применять компенсационный провод.

Работы по подключению и отсоединению датчиков производить только при отключенном питании прибора.

Чувствительный элемент датчика находится внутри защитной металлической гильзы, герметично соединенной с силиконовой оболочкой соединительного кабеля.

3.2.3 Каждое выходное реле имеет одну пару нормально разомкнутых контактов. Компрессоры, являющиеся индуктивной нагрузкой, можно подключать к прибору непосредственно, если их мощность не превышает 200 Вт. При применении в холодильной машине компрессоров большей мощности необходимо использовать дополнительные устройства коммутации, например, магнитные пускатели или симисторы.

Устройства сигнализации имеют, как правило, активный характер нагрузки и поэтому максимально допустимая коммутируемая мощность может достигать 0,5 кВт. Они могут быть подключены непосредственно через контакты реле.

4 Меры безопасности

4.1 Прибор TPM961 относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2 При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.3 Любые подключения к TPM961 и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и исполнительных устройств.

4.4 К работе с прибором должны допускаться лица, изучившие настоящий паспорт и руководство по эксплуатации.

5 Подготовка к работе

5.1 Монтаж прибора на объекте

5.1.1 Подготовить на щите управления место для установки прибора в соответствии с Приложением А, рисунок А.1.

5.1.2 Вставить прибор в отверстие лицевой панели щита, рисунок 5.1, а.

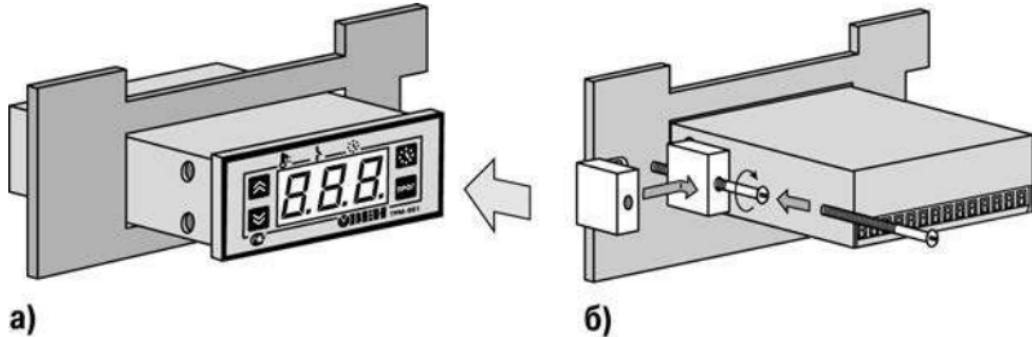


Рисунок 5.1

5.1.3 Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора, рисунок 5.1, б.

5.1.4 С усилием завернуть винты M4 x 35 в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

5.2 Монтаж внешних связей

5.2.1 Общие указания

5.2.1.1 Подготовить кабели для соединения прибора с датчиками, исполнительными механизмами и внешними устройствами, а также с источником питания. Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели с медными многопроволочными жилами, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и облудить. Зачистку жил кабеля необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабеля не должно превышать 0,75 мм².

5.2.1.2 Линии связи «прибор - датчик» выделить в самостоятельную трассу (или несколько трасс), отделенную(ые) от силовых кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.

5.2.1.3 Для защиты входного устройства TPM961 от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи «прибора - датчик» следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключить к заземленному контакту в щите управления.

5.2.2 Подключение прибора

Подключение прибора следует выполнять по схеме, приведенной в Приложении Б, соблюдая при этом нижеизложенную последовательность действий:

- а) произвести подключение прибора к исполнительным механизмам и внешним устройствам, а также к обесточенному источнику питания;
- б) подключить линии связи «прибор - датчик» к первичному преобразователю;
- в) подключить линии связи «прибор-датчик» ко входу TPM961.

Внимание! Для защиты входных цепей TPM961 от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор - датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1...2 сек соединить с винтом заземленного щита.

6 Эксплуатация

6.1 Общие сведения

6.1.1 TPM961 может поддерживать рабочие режимы термостата, набора холода и тревоги.

6.1.2 Некоторые неисправности в процессе работы TPM961 может диагностировать, при этом на индикатор выводятся следующие сообщения, см. таблицу 6.1.

Таблица 6.1

Сообщение	Причина
Er1	Отказ датчика термостата
ErL	Переохлаждение продукта в камере
ErH	Перегрев продукта в камере
ErC	Ошибка данных в памяти

6.2 Режим термостата

Для поддержания температуры в камере TPM961 управляет работой компрессора.

Температурный режим в камере определяют параметры **SP** и **dCF**. Если температура в камере повысилась и достигла значения **SP + dCF**, то компрессор запустится и отключится только тогда, когда температура вновь опустится до значения контрольной точки **SP** (рисунок 6.1).

Параметры **LSE** и **HSE** ограничивают зону быстрого изменения контрольной точки.

В случае выхода из строя датчика камеры, управление компрессором осуществляется в аварийном режиме (режим тревоги) по параметрам **Con** и **CoF**, которые определяют время работы и остановки компрессора. При этом на индикацию выводится сообщение «**Er1**», см. таблицу 6.1.

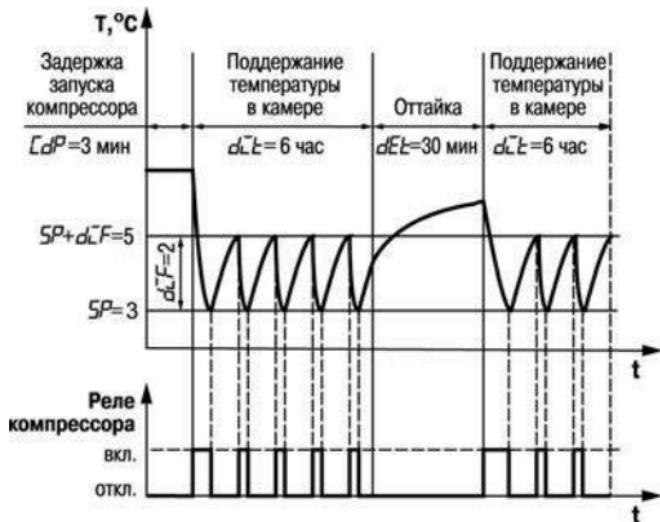


Рисунок 6.1

6.3 Режим набора холода

Режим «Набор холода» предназначен для быстрого охлаждения камеры, заполненной новым (теплым) продуктом (рисунок 6.2).

Параметр **ССт** задает время набора холода.

Параметр **dАF** задает время до первой оттайки по истечении времени набора холода (задержка оттайки).

По окончании оттайки прибор автоматически переходит в режим поддержания температуры в камере.

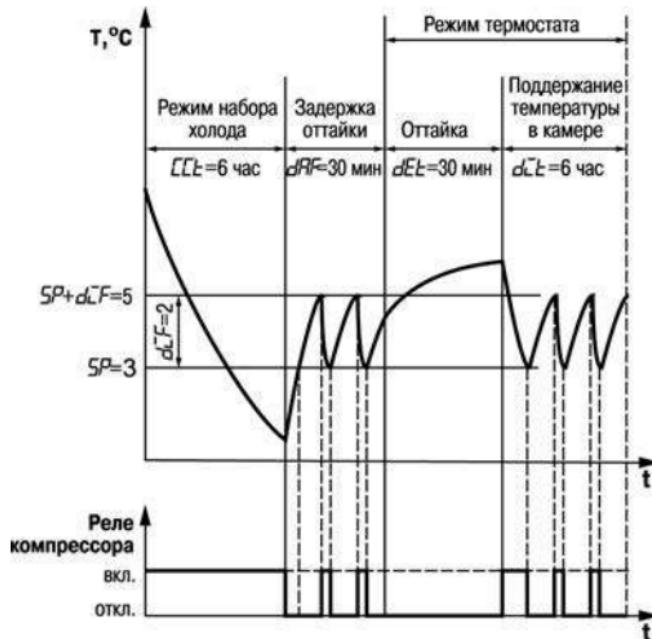


Рисунок 6.2

6.4 Режим тревога

Режим тревога включается (см. таблицу 6.1):

- при выходе температуры в камере за заданные границы;
- при выходе из строя датчика.

При включении режима ТРЕВОГА срабатывает реле 2, управляющее внешней аварийной сигнализацией. На цифровом индикаторе появляется аварийное сообщение.

При выходе из строя датчика камеры (на цифровом индикаторе появляется предупреждающее сообщение «**Er1**») управление осуществляется в аварийном режиме: прибор управляет компрессором в режиме циклического включения (значение параметра «**COn**») и выключения (значение параметра «**COF**») вплоть до достижения момента включения (первой) оттайки. По истечении времени оттайки управление компрессором не возобновляется, реле управления компрессором остается в положении «выкл».

Внимание! Для обеспечения штатной работы прибора TPM961 и обслуживаемого им холодильного оборудования необходимо осуществлять оперативную замену вышедшего из строя датчика камеры при возникновении на цифровом индикаторе сообщения об аварии «**Er1**».

6.5 Особенности первого запуска

При подаче питания в зависимости от заданных пользователем установок:

- производится первая оттайка через 30 с после запуска;
- сразу после подачи питания прибор работает в режиме «Термостат», время до первой оттайки равно интервалу между двумя оттайками;
- после запуска компрессор заданное время остается выключенным (во избежание пусковых перегрузок), после чего прибор переходит в режим «Термостат».

7 Программирование

7.1 Общие сведения

7.1.1 В приборе предусмотрено программирование прибора на двух уровнях:

- уровень пользователя, на котором изменяют контрольную точку (уставку);
- уровень изменения всех параметров прибора (кроме уставки).

7.1.2 Полный список параметров приведен в Приложении В.

7.1.3 Если ни одна из кнопок не нажата в течение 20 сек, прибор переключается в режим изменения параметров и далее, через 20 сек — в режим РАБОТА. В этом случае изменения, сделанные в параметре, из которого произошел выход, не будут внесены в энергонезависимую память прибора.



Кнопка в режиме программирования не работает.

7.2 Уровень пользователя

Для изменения контрольной точки (уставки) кратковременно нажмите кнопку . На экран будет выведено значение контрольной точки, при этом все разряды должны мигать.

Используя кнопки и , установите новое значение, затем нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока экран не перестанет мигать. Прекращение мигания означает, что произведена запись нового значения в энергонезависимую память, и прибор начал поддерживать температуру по новому значению уставки.

7.3 Режим изменения всех параметров

7.3.1 Изменение параметра

7.3.1.1 Нажмите и удерживайте кнопку  не менее 5 сек. На экране появятся прочерки ([---]).

7.3.1.2 Кнопками  и  установите код «007».

Если код установлен правильно, то доступ к параметрам прибора происходит при нажатии на кнопку . Если код введен неверно, прибор возвращается в режим терmostата.

7.3.1.3 Нажмите кнопку . Прибор переходит в режим изменения параметров, продолжая работать в текущем режиме.

7.3.1.4 После выбора требуемого параметра кнопками  и  нажмите кнопку . На индикатор будет выведено значение этого параметра. Измените значение параметра кнопками  и . Для записи нового значения нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока не появится название записываемого параметра.

7.3.1.5. Для выхода из режима программирования выберите параметр «OUT» и нажмите кнопку .

7.3.2 Восстановление заводских установок параметров прибора

7.3.2.1 Нажмите и удерживайте кнопку  не менее 5 сек, на экране появятся прочерки ([---]).

7.3.2.2 Кнопками  и  установите код «100». Если код введен правильно, то запись заводских установок параметров будет произведена при нажатии и удержании кнопки  в течение 3-х с.

7.3.2.3 При отпускании кнопки  прибор начнет работать в соответствии с заводскими установками.

8 Техническое обслуживание

8.1 При выполнении работ по техническому обслуживанию – соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 4.

8.2 Техническое обслуживание должно выполняться не реже одного раза в 6 месяцев и включать следующие операции:

- очистку корпуса прибора, а также его клеммников от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку качества крепления прибора на месте его установки;
- проверку надежности подключения внешних связей к клеммникам.

9 Маркировка и упаковка

9.1 При изготовлении на прибор наносятся:

- наименование прибора;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- заводской номер;
- год изготовления;
- номинальное напряжение питания и потребляемая мощность;
- степень защиты корпуса.

9.2 Упаковка прибора производится в потребительскую тару, выполненную гофрированного картона.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Прибор должен транспортироваться в упаковке при температуре от минус 25 до + 55 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при +35 °С).

10.2 Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

10.3 Транспортирование на самолетах должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках.

10.4 Прибор должен храниться в упаковке в закрытых складских помещениях при температуре от 0 до + 60 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при +35 °С). Воздух помещения не должен содержать агрессивных к прибору паров и газов.

11 Комплектность

Прибор TPM961	1 шт.
Комплект крепежных элементов Щ	1 шт.
Трансформатор ТПК-121-К40	1 шт.
РТС - датчик, длина кабеля 1,5 м	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Паспорт	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.

Примечание – Производитель оставляет за собой право менять комплектацию. Полная комплектация указана в паспорте.

12 Гарантийные обязательства

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТРМ961 ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

12.3 В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

12.4 В случае необходимости гарантийного и постгарантийного ремонта продукции пользователь может обратиться в любой из региональных сервисных центров, адреса которых приведены на сайте компании и в гарантийном талоне.

Внимание! Гарантийный талон не действителен без даты продажи и штампа продавца.

Приложение А. Габаритные и установочные размеры прибора

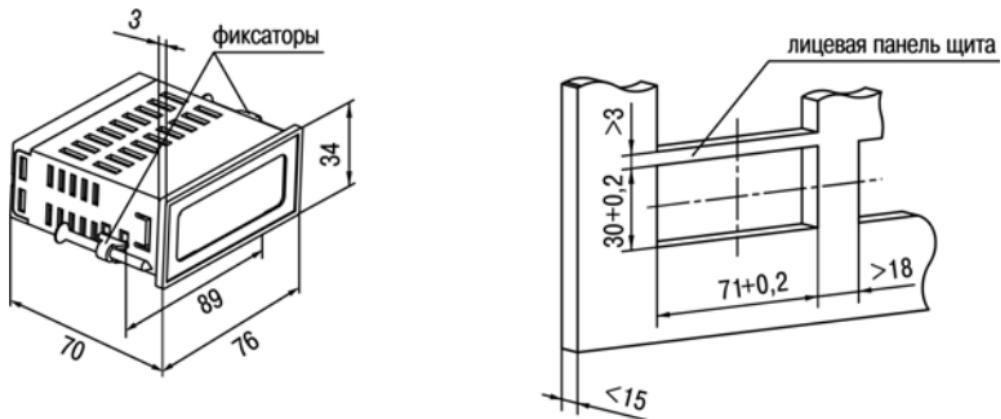


Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры прибора

Приложение Б. Схема подключения прибора

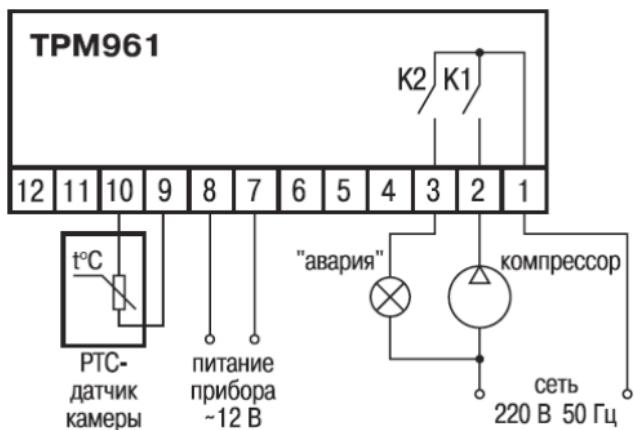


Рис. Б.1 – Схема подключения прибора

Приложение В. Перечень программируемых параметров

Таблица В.1 – Программируемые параметры прибора

Обоз.	Название	Допуст. значения	Коммен-тии	Завод. установка	Знач. польз.
Параметры режима «Термостат»					
SP	Контрольная точка (Set Point)	LSE...HSE	[град.]	+3	
LSE	Минимум контрольной точки	-50...+50	[град.]	-25	
HSE	Максимум контрольной точки	-50...+50	[град.]	+ 10	
diF	Дифференциал	+ 1...+50	[град.]	2	
dCT	Способ отсчета времени между оттайками	0 1	По времени (dit) Digifrost	0	
dit	Интервал между оттайками	1...99	[Ч]	6	
CdP	Задержка запуска компрессора	0...30	[мин]	3	
Con	Время работы компрессора			15	
	без датчика при аварии	0...120	[мин]		
CoF	Время останова компрессора без датчика при аварии	0...120	[мин]	10	
ot	Калибровка датчика камеры	-12...+12	[град.]	0	
Параметры режима «Набор холода»					
CCt	Время набора холода	1...24	[Ч]	6	
dAF	Время задержки оттайки после набора холода	0...120	[мин]	30	

Окончание таблицы В.1

Обоз.	Название	Допуст. значения	Коммен-тии	Завод. установка	Знач. польз.
Параметры режима «Тревога»					
ALC	Способ отсчета порогов LAL и HAL для включения режима тревоги	0 1	Пороги отсч. от SP Пороги – абс. знач. LAL и HAL	0	
LAL	Тревога при переохлаждении	-50...+50	[град.]	-10	
HAL	Тревога при перегреве	-50...+50	[град.]	+ 10	
ALd	Задержка тревоги	0...120	[мин]	60	
dAo	Задержка тревоги при запуске	0...12	[ч]	4	
Параметры оттайки					
dPo	Время до начала первой оттайки после запуска	0 1	30с Значение dit	2	
ddL	Параметр, выводимый на индикатор во время оттайки	0 1 2 3	Реал. тем-пер. Темп. в начале от-тайки Значение SP Заставка dEF	0	
dEt	Время оттайки	1...120	[мин]	30	

Примечание – Графа 6 заполняется пользователем при программировании прибора.

Лист регистрации изменений

№ изменения	Номера листов (стр.)				Всего листов (стр.)	Дата внесения	Подпись
	измен.	заменен.	новых	аннулир.			



Центральный офис:

111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

Тел.: (495) 221-60-64 (многоканальный)

Факс: (495) 728-41-45

Рег. № 2608

Зак. №

ЗАКАЗАТЬ