

**ЗАКАЗАТЬ**

**ООО НПФ «БИТЕК»**


**БиСТАРТ® 2.0**

ПУСКАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ  
УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА

**УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА**

**БСТ2-МБ4**

Модели от 30А до 410А  
(внешний байпас)

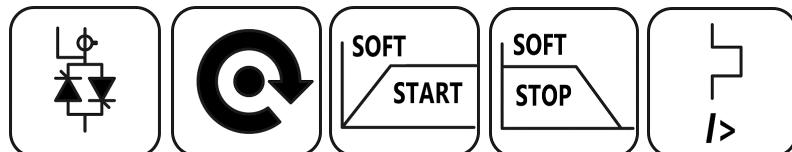

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**БМДК.648600.019-26РЭ**

**БИТЕК**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА .....</b>	<b>4</b>
1.1 Назначение.....	4
1.2 Внешний вид.....	5
1.3 Функциональные возможности .....	5
1.4 Технические характеристики .....	6
1.5 Состав и устройство пускателя .....	9
1.6 Подключение и управление электродвигателем .....	11
1.7 Настройка параметров работы и сохранение параметров .....	13
1.8 Функция безударного пуска (2 режима).....	14
1.9 Функции плавного пуска и плавного останова.....	14
1.10 Защитное отключение и диагностика.....	15
1.11 Индикация истории аварий.....	16
1.12 Индикация тока электродвигателя .....	16
1.13 Контроль силового подключения при остановке .....	17
1.14 Маркировка и пломбирование .....	17
1.15 Упаковка .....	17
<b>2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....</b>	<b>18</b>
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	18
2.2 Подготовка пускателя к использованию .....	19
2.3 Использование пускателя .....	19
<b>3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ .....</b>	<b>20</b>
3.1 Общие указания .....	20
3.2 Меры безопасности .....	20
3.3 Порядок технического обслуживания .....	20
3.4 Возможные неисправности и методы их устранения.....	20
<b>4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....</b>	<b>21</b>
<b>5 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....</b>	<b>21</b>
Приложение А Габаритно-установочные размеры .....	22

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения возможностей и требований по эксплуатации устройств плавного пуска **БСТ2-МБ4**, предназначенных для плавного пуска, останова и защиты электродвигателей с использованием внешнего шунтирующего (байпасного) контактора (далее – пускатели).

Настоящее РЭ содержит описание, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования и хранения пускателей **БСТ2-МБ4**.

## **ВНИМАНИЕ!**

К работе с пускателями допускаются лица, имеющие допуск к эксплуатации электроустановок до 1000 В и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

# 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1 Назначение

1.1.1 Устройства плавного пуска **БСТ2-МБ4** серии «**БиСТАРТ 2.0**» – это полупроводниковые (тиристорные) пускатели для работы с внешним шунтирующим контактором (байпасом), предназначенные для плавного пуска и останова электродвигателей с дополнительными функциями электронных защит и диагностики.

1.1.2 Полупроводниковая коммутация по всем фазам при пуске обеспечивает высокий ресурс пусковых коммутаций, снижение износа и коммутационных помех. Параллельное включение внешнего шунтирующего контактора (байпаса) при постоянной работе используется для снижения тепловыделения.

1.1.3 Диапазон мощностей подключаемых электродвигателей от 7,5 до 75 кВт.


1.1.4 Перечень исполнений пускателей **БСТ2-МБ4** приведен в Таблице 1.

**Таблица 1 – Перечень исполнений**

Ток, А	Диапазон мощности ЭД, кВт	Напряжения входов управления, В			
		220В, 380В AC/DC	110В, 127В AC/DC	24В, 36В, 42В, 48В AC/DC	ИП 24В (сухой контакт), 24В, 36В, 42В, 48В AC/DC
30	7,5..15	<b>БСТ2-МБ40-30</b>	<b>БСТ2-МБ41-30</b>	<b>БСТ2-МБ42-30</b>	<b>БСТ2-МБ43-30</b>
45	15..22	<b>БСТ2-МБ40-45</b>	<b>БСТ2-МБ41-45</b>	<b>БСТ2-МБ42-45</b>	<b>БСТ2-МБ43-45</b>
60	15..30	<b>БСТ2-МБ40-60</b>	<b>БСТ2-МБ41-60</b>	<b>БСТ2-МБ42-60</b>	<b>БСТ2-МБ43-60</b>
75	22..37	<b>БСТ2-МБ40-75</b>	<b>БСТ2-МБ41-75</b>	<b>БСТ2-МБ42-75</b>	<b>БСТ2-МБ43-75</b>
90	30..45	<b>БСТ2-МБ40-90</b>	<b>БСТ2-МБ41-90</b>	<b>БСТ2-МБ42-90</b>	<b>БСТ2-МБ43-90</b>
110	45..55	<b>БСТ2-МБ40-110</b>	<b>БСТ2-МБ41-110</b>	<b>БСТ2-МБ42-110</b>	<b>БСТ2-МБ43-110</b>
140	45..75	<b>БСТ2-МБ40-140</b>	<b>БСТ2-МБ41-140</b>	<b>БСТ2-МБ42-140</b>	<b>БСТ2-МБ43-140</b>
170	55..90	<b>БСТ2-МБ40-170</b>	<b>БСТ2-МБ41-170</b>	<b>БСТ2-МБ42-170</b>	<b>БСТ2-МБ43-170</b>
210	75..110	<b>БСТ2-МБ40-210</b>	<b>БСТ2-МБ41-210</b>	<b>БСТ2-МБ42-210</b>	<b>БСТ2-МБ43-210</b>
250	110..132	<b>БСТ2-МБ40-250</b>	<b>БСТ2-МБ41-250</b>	<b>БСТ2-МБ42-250</b>	<b>БСТ2-МБ43-250</b>
320	110..160	<b>БСТ2-МБ40-320</b>	<b>БСТ2-МБ41-320</b>	<b>БСТ2-МБ42-320</b>	<b>БСТ2-МБ43-320</b>
410	160..220	<b>БСТ2-МБ40-410</b>	<b>БСТ2-МБ41-410</b>	<b>БСТ2-МБ42-410</b>	<b>БСТ2-МБ43-410</b>

**Структура условного обозначения серии БиСТАРТ 2.0-МБ:**

**БСТ2– МБ4 x – xx**

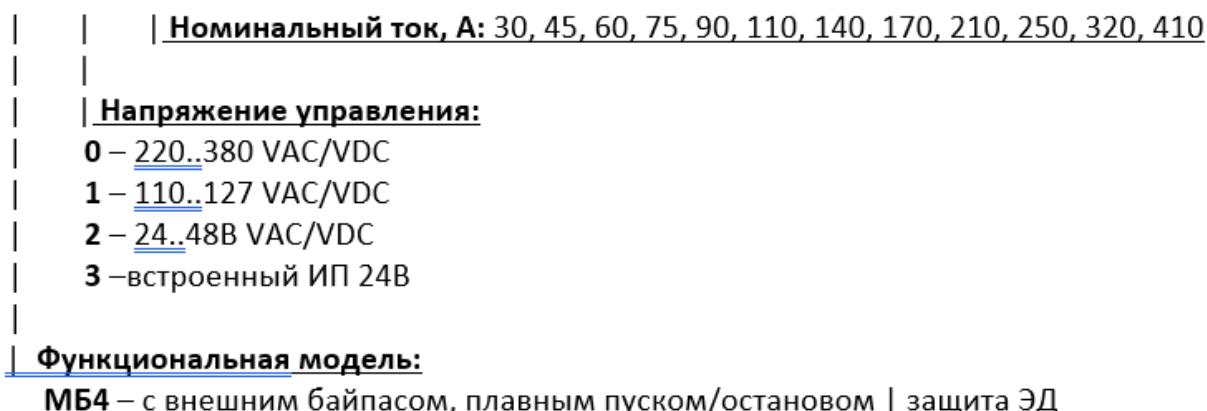

## 1.2 Внешний вид

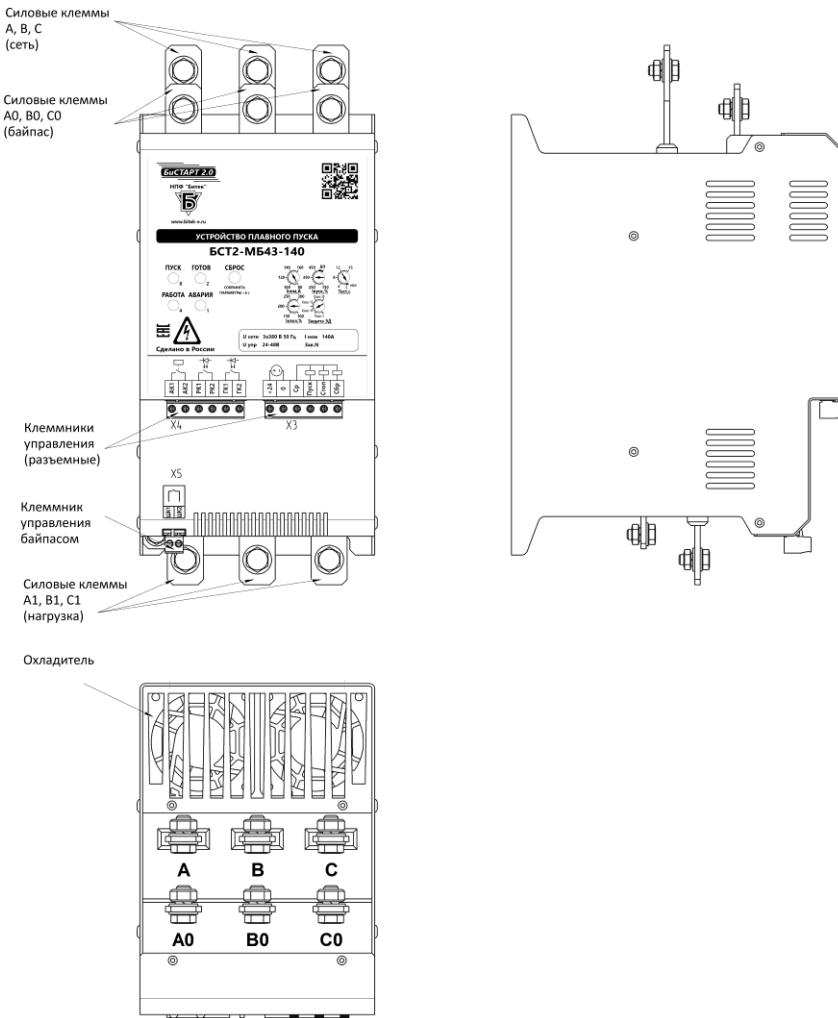


Рисунок 1 - Внешний вид пускателя БСТ2-МБ43-140  
(см. также Приложение А)

## 1.3 Функциональные возможности

### Основные функции:

- Управление по сигналам “Пуск” и “Стоп” подаваемым на дискретные входы пускателя «*Пуск*» и «*Стоп*»;
- Комбинированная коммутация – включение и отключение через тиристоры, работа в постоянном режиме через внешний шунтирующий контактор (байпас);
- Плавный пуск с ограничением тока;
- Плавный останов со снижением напряжения;
- Защитное отключение ЭД с формированием выходного сигнала «Авария» и индикацией кодов аварий на лицевой панели пускателя при срабатывании электронных защит;
  - от неисправности схемы подключения и пробоя тиристоров;
  - от обратной последовательности чередования фаз;
  - от перегрева ЭД (электронная тепловая защита ЭД);
  - максимально-токовая защита ЭД;
  - от обрыва фазы/дисбаланса токов ЭД;
  - от перегрева пускателя;
  - от превышения времени запуска;
  - от перегрузки по току во время работы.
- Постоянный контроль силового подключения в т.ч. при остановке (сигнал «Готовность»/реле «Гк»);
- История аварий (индикация кодов 8 последних аварий);
- Индикация тока нагрузки ЭД (в диапазоне 0-159% с дискретностью 1%).

## 1.4 Технические характеристики

- 1.4.1 Вид климатического исполнения пускателей УХЛ3.1 по ГОСТ 15150.
- 1.4.2 Пускатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
- 1.4.3 Пускатели предназначены для продолжительных и повторно-кратковременных режимов работы электродвигателя S1..S6 по ГОСТ IEC 60034-1.
- 1.4.4 Пускатели допускают эксплуатацию в условиях, оговоренных в таблице 2.
- 1.4.5 Основные технические характеристики пускателей приведены в таблице 3.

**Таблица 2 - Условия эксплуатации**

Параметр	Значение
1. Рабочая температура окружающей среды*, °C	от минус 10 до плюс 60**
2. Относительная влажность при +25°C и более низких температурах без образования конденсата, %, не более	80
3. Амплитуда вибраций частоты 5...35 Гц, мм, не более	0,1
4. Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106
5. Высота установки над уровнем моря, м	до 1000 (до 2000 со снижением тока нагрузки на 15%)
6. Тип атмосферы по ГОСТ15150	II (промышленная)

\* При размещении в шкафу принимается температура внутри шкафа.

\*\* При температуре выше 40°C ток пускателя снижается на 2.5%/°C.

**Таблица 3 - Технические характеристики**

Параметр	Диапазон
1. Номинальное напряжение сети частоты 50Гц, В	3x380 +10% / -15%
2. Номинальный ток электродвигателя, не более: БСТ2-...-30 / БСТ2-...-45 / БСТ2-...-60 БСТ2-...-75 / БСТ2-...-90 / БСТ2-...-110 / БСТ2-...-140 БСТ2-...-170 / БСТ2-...-210 / БСТ2-...-250 / БСТ2-...-320 / БСТ2-...-410	30 / 45 / 60 75 / 90 / 110 / 140 170 / 210 / 250 / 320 / 410
3. Количество пусков в час, не более 400% Iном в теч. 6 сек 350% Iном в теч. 15 сек 350% Iном в теч. 30 сек	20 10 3
4. Диапазон настройки номинального тока ЭД, А БСТ2-...-30 / БСТ2-...-45 / БСТ2-...-60 БСТ2-...-75 / БСТ2-...-90 / БСТ2-...-110 / БСТ2-...-140 БСТ2-...-170 / БСТ2-...-210/ БСТ2-...-250 / БСТ2-...-320 / БСТ2-...-410	15..35 / 20..50 / 30..70 45..85 / 60..100 / 80..120 / 80..160 110..190 / 150..230 / 190..270 / 200..360 / 290..450
5. Предельная нагрузка по току I <sub>2t</sub> (t=10мс), A <sub>2c</sub> БСТ2-...-30 / БСТ2-...-45 / БСТ2-...-60 БСТ2-...-75 / БСТ2-...-90 / БСТ2-...-110 / БСТ2-...-140 / БСТ2-...-170 / БСТ2-...-210/ БСТ2-...-250 / БСТ2-...-320 / БСТ2-...-410	13000 / 20000 / 24200 110000 / 110000 / 145000 / 245000 320000 / 320000 / 845000 / 1125000 / 1201250
6. Максимальная амплитуда ударного тока (t=10 мс), А БСТ2-...-30 / БСТ2-...-45 / БСТ2-...-60 БСТ2-...-75 / БСТ2-...-90 / БСТ2-...-110 / БСТ2-...-140 БСТ2-...-170 / БСТ2-...-210/ БСТ2-...-250 / БСТ2-...-320 / БСТ2-...-410	1600 / 2000 / 2250 4700 / 4700 / 5400 / 7000 8000 / 8000 / 13000 / 15000 / 15500
7. Ток утечки силовых цепей при отсутствии сигнала управления, мА, не более БСТ2-...-30, -45, -60, -75, -90, -110, -140 БСТ2-...-170, -210, -250, -320, -410	20 70

Параметр	Диапазон
8. Задержка включения/отключения ЭД при подаче сигнала управления, мс, не более:	30
9. Диапазон сечения подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> (одножильный/многожильный с наконечником) силовые цепи (БСТ2-..-30,-45,-60) силовые цепи (БСТ2-..-75,-90,-110, -140) силовые цепи (БСТ2-..-170,-210) силовые цепи (БСТ2-..-250,-320,-410) цепи управления	0,5 – 16 / 0,5 – 16 Шины (20x3) мм, М8 Шины (30x4) мм, М10 Шины (40x4) мм, М12 0,08 – 2,5 / 0,25 – 1,5
10. Диапазон напряжений дискретных входов, В <u>для БСТ2-МБ40</u> -включение -отключение <u>для БСТ2-МБ41</u> -включение -отключение <u>для БСТ2-МБ42, БСТ2-МБ43</u> -включение -отключение	160 – 440 AC 0 – 60 AC  80 – 180 DC/AC 0 – 30 DC/AC  18 – 52 DC/AC 0 – 8 DC/AC
11. Ток управления, мА, не более БСТ2-МБ40 (при 380VAC) БСТ2-МБ41 (при 110VDC) БСТ2-МБ42, БСТ2-МБ43 (при 24VDC)	7 мА 2 мА 5 мА
12. Потребляемая мощность при отсутствии сигналов управления, Вт, не более БСТ2-..-30, -45, -60 БСТ2-..-75, -90, -110, -140, -170, -210, -250, -320, -410	2.5 5
13. Потери мощности силовых тиристоров во время пуска и останова, не более	3.5 Вт/А
14. Максимально допустимое напряжение реле, В: - оптореле «ГК», «РК» - электромеханическое реле «АК» ( <i>Авария</i> ), - электромеханическое реле «ШК» ( <i>Шунтирующий контактор</i> )	250 DC/AC 440 DC/AC 250 DC/AC
15. Диапазон коммутируемых токов реле, мА: - оптореле «ГК», «РК» ( $\cos \varphi=1$ ) - электромеханическое реле «АК», «ШК» ( $\cos \varphi=1 / \cos \varphi=0.4$ )	0,1 – 100 мА 1 – 5000mA / 1-2000 мА
16. Прочность изоляции между силовыми цепями и корпусом, между силовыми цепями и низковольтными цепями, В эф., не менее	2000
17. Прочность изоляции между гальванически развязанными цепями управления, В, постоянного тока	500
18. Средняя наработка до отказа, час (см. Примечание)	100 000
19. Средний срок службы пускателя, лет	10
20. Масса пускателя, кг, не более БСТ2-..-30, -45, -60 БСТ2-..-75, -90, -110, -140 БСТ2-..-170, -210 БСТ2-..-250, -320, -410	7.0 8.0 12.5 15.0
21. Габаритные размеры, ВхШхГ, мм БСТ2-..-30, -45, -60 БСТ2-..-75, -90, -110, -140 БСТ2-..-170, -210 БСТ2-..-250, -320, -410	275x133x190 300x133x190 383x208x230 383x208x230
22. Рабочее положение, способ крепления	Вертикальное
23. Охлаждение БСТ2-..-30, -45, -60 БСТ2-..-75, -90, -110, -140, -170, -210, -250, -320, -410	естественное воздушное принудительное (вентилятор)

<b>Параметр</b>	<b>Диапазон</b>
24. Степень защиты оболочки БСТ2...-30, -45, -60 БСТ2...-75, -90, -110, -140, -170, -210, -250, -320, -410	IP20 IP00

Примечание: время наработки вентиляторов охлаждения 70 000 час (при 40<sup>0</sup>C)

## 1.5 Состав и устройство пускателя

1.5.1 Пускатель состоит из металлического корпуса, расположеннымми внутри основной печатной платы, платы управления и радиатора с тиристорными модулями. В моделях БСТ2...-75, -90, -110, -140 в нижней части радиатора располагается вентилятор.

1.5.2 На лицевой части пускателя расположены:

- Индикаторы **ПУСК, РАБОТА, ГОТОВ** и **АВАРИЯ** предназначенные для индикации режимов работы пускателя в рабочем режиме, индикации кодов аварий (см. таблицу 4);
- 5 потенциометров настройки параметров работы (см. таблицу 5);
- Многофункциональная кнопка **СБРОС**, предназначенная для сброса аварии, сохранения настроек пускателя, включения режима истории аварий, а также включения режима индикации тока (см. таблицу 6).

**Таблица 4 - Назначение индикаторов в рабочем режиме**

Индикатор	Варианты состояний индикаторов	Назначение
<b>ПУСК</b> (желтый)		Активна команда запуска
<b>РАБОТА</b> (желтый)		Работа на полном напряжении
		Действует плавный пуск или плавный останов
	x (1..2) +	Индикация кода аварий Б1..Б2
<b>ГОТОВ</b> (зеленый)		Исправность силового подключения
	x1	Неисправность силовой схемы (обрыв фазы на входе или выходе, замыкание тиристора)
	x2	Обратное чередование фаз
<b>АВАРИЯ</b> (красный)		Сработало защитное отключение
	2 Гц	Режим индикации истории аварий (п.1.10)

**Таблица 5 - Назначение потенциометров настройки**

Потенциометр	Назначение	Потенциометр	Назначение	Потенциометр	Назначение
	Номинальный ток ЭД, А (шкала зависит от модели, см. п.1.7.2)		Ограничение тока при плавном пуске, %		Время плавного останова, с
	Ток отключения перегрузки, %		Класс расцепления электронной тепловой защиты		

**ВНИМАНИЕ!** После настройки потенциометров необходимо сохранить параметры нажатием кнопки **СБРОС** более 6 секунд.

**Таблица 6 - Функции многофункциональной кнопки «СБРОС»**


Функция	Способ нажатия	Примечание
Сброс аварии	Короткое нажатие	При срабатывании аварии. См. п.1.9
Сохранение настроек потенциометров	Нажатие более 6 сек	Сохранение параметров резисторов в памяти. См.п.1.7
Индикация истории аварий	Нажатие более 1 сек	См. п.1.10
Индикация тока электродвигателя	Двойное нажатие	См. п.1.11

1.5.3 В нижней части пускателя располагается клеммник **X1** для подключения напряжения сети и кабеля электродвигателя. В левой части пускателя располагается разъемные клеммники **X2** и **X3** для подключения цепей управления и индикации (см. таблицу 7).

**Таблица 7 - Назначение клемм пускателя БСТ2-МБ4**

Клеммник	Названия цепей		Назначение	Примечание
	БСТ2-МБ40	БСТ2-МБ41		
<b>X1</b>	A, B, C		Сеть 3x380В	
	A0, B0, C0		Шунтирующий контактор	
<b>X2</b>	A1, B1, C1		Электродвигатель 3x380В	
<b>X3</b>	-	+24	Выход ИП 24В (только для <b>БСТ2-МБ43</b> )	Нагрузка 50 мА
	-	0		
	Ср		Средняя точка входов	Напряжение входов: 220В..380В ( <b>БСТ2-МБ40</b> ) 110В..127В ( <b>БСТ2-МБ41</b> ) 24..48В ( <b>БСТ2-МБ42, БСТ2-МБ43</b> )
	Пуск		Вход «Пуск»	
	Стоп		Вход «Стоп»	
	Сбр		Вход «Сброс»	
<b>X4</b>	АК1		Реле «АК» (Авария)	U=12-440 VAC/VDC, Нагрузка 1 мА – 5000 мА ( $\cos \varphi=1$ )
	АК2			
	РК1		Реле «РК» (Работа)	U=12-250 VAC/VDC, Нагрузка 0.1 мА – 100 мА ( $\cos \varphi=1$ )
	РК2			
	ГК1		Реле «ГК» (Готовность)	U=12-250 VAC/VDC, Нагрузка 0.1 мА – 100 мА ( $\cos \varphi=1$ )
<b>X5</b>	Шк1			
	Шк2		Реле «ШК» (Шунтирующий контактор)	U=12-250 VAC/VDC, Нагрузка 1 мА – 2000 мА ( $\cos \varphi=0.4$ )

1.5.4 Функциональная схема пускателя приведена на **рис. 2**.

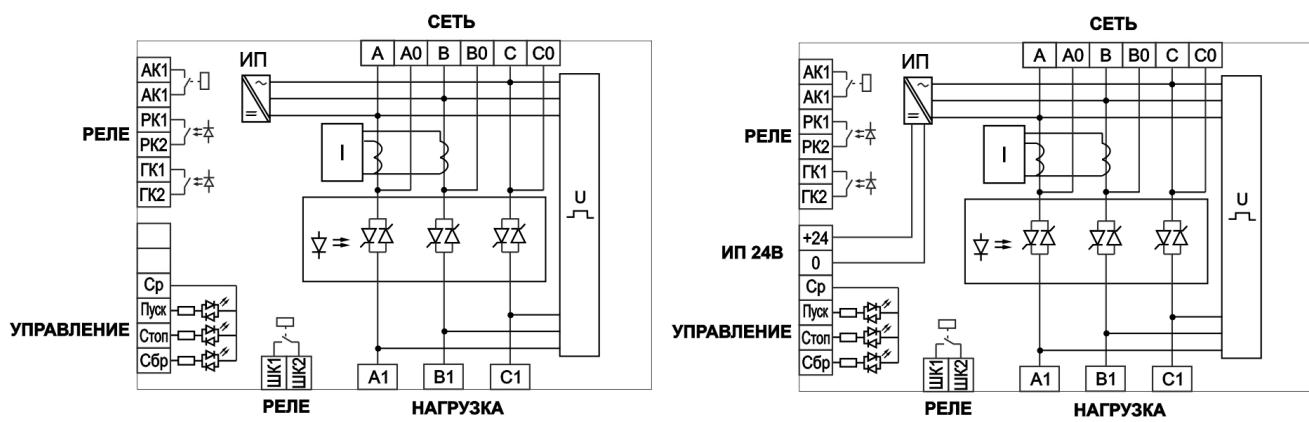

а) БСТ2-МБ40, БСТ2-МБ41, БСТ2-МБ42

б) БСТ2-МБ43

Рисунок 2 – Функциональная схема

ИП – источник питания, У – узел контроля напряжений, I – узел контроля токов

## 1.6 Подключение и управление электродвигателем

- 1.6.1 Пуск и остановка электродвигателя осуществляется двумя способами: 2-х проводное управление (постоянный сигнал) или 3-х проводное управление от кнопок (нормально-открытым контактом кнопки «**Пуск**» и нормально-закрытым контактом кнопки «**Стоп**»)
- 1.6.2 При 2-х проводном управлении для запуска электродвигателя подается напряжение на оба входа «**Пуск**» и «**Стоп**», для остановки электродвигателя напряжение снимается с обоих входов.
- 1.6.3 При 3-х проводном управлении нормально-замкнутая кнопка «**Стоп**» подключена к входу «**Стоп**», а нормально-открытая кнопка «**Пуск**» ко входу «**Пуск**». Запуск электродвигателя происходит при кратковременном нажатии кнопки «**Пуск**», остановка происходит при кратковременном нажатии кнопки «**Стоп**».
- 1.6.4 При запуске электродвигателя индикаторы **ПУСК** и **РАБОТА** сигнализируют о режиме работы: **ПУСК** горит пока действует команда при пуске и работе, **РАБОТА** мигает во время плавного пуска и останова, горит при работе на полном напряжении.
- 1.6.5 Дистанционную сигнализацию о работе электродвигателя выполняют оптореле «**ГК**» и «**РК**», электромагнитное реле «**АК**». Реле «**ГК**» (готовность) включено, если нет сигнала аварии и функция контроля силовой схемы определяет, что подключены все фазы сети и кабеля электродвигателя и отсутствует неисправность тиристоров. Реле «**РК**» (работа) включено во время плавного пуска, работы и плавного останова. Реле «**АК**» (авария) включается при срабатывании защитного отключения.
- 1.6.6 Управление внешним шунтирующим контактором выполняется с помощью kontaktов реле «**ШК1**»-«**ШК2**». **Внимание!** При повышенном токе катушки контактора необходимо использовать промежуточное реле или миниконтактор. Дополнительные требования к контактору приведены в п.2.1.3.
- 1.6.7 Пример схемы подключения приведен на рис. 3 и 4.

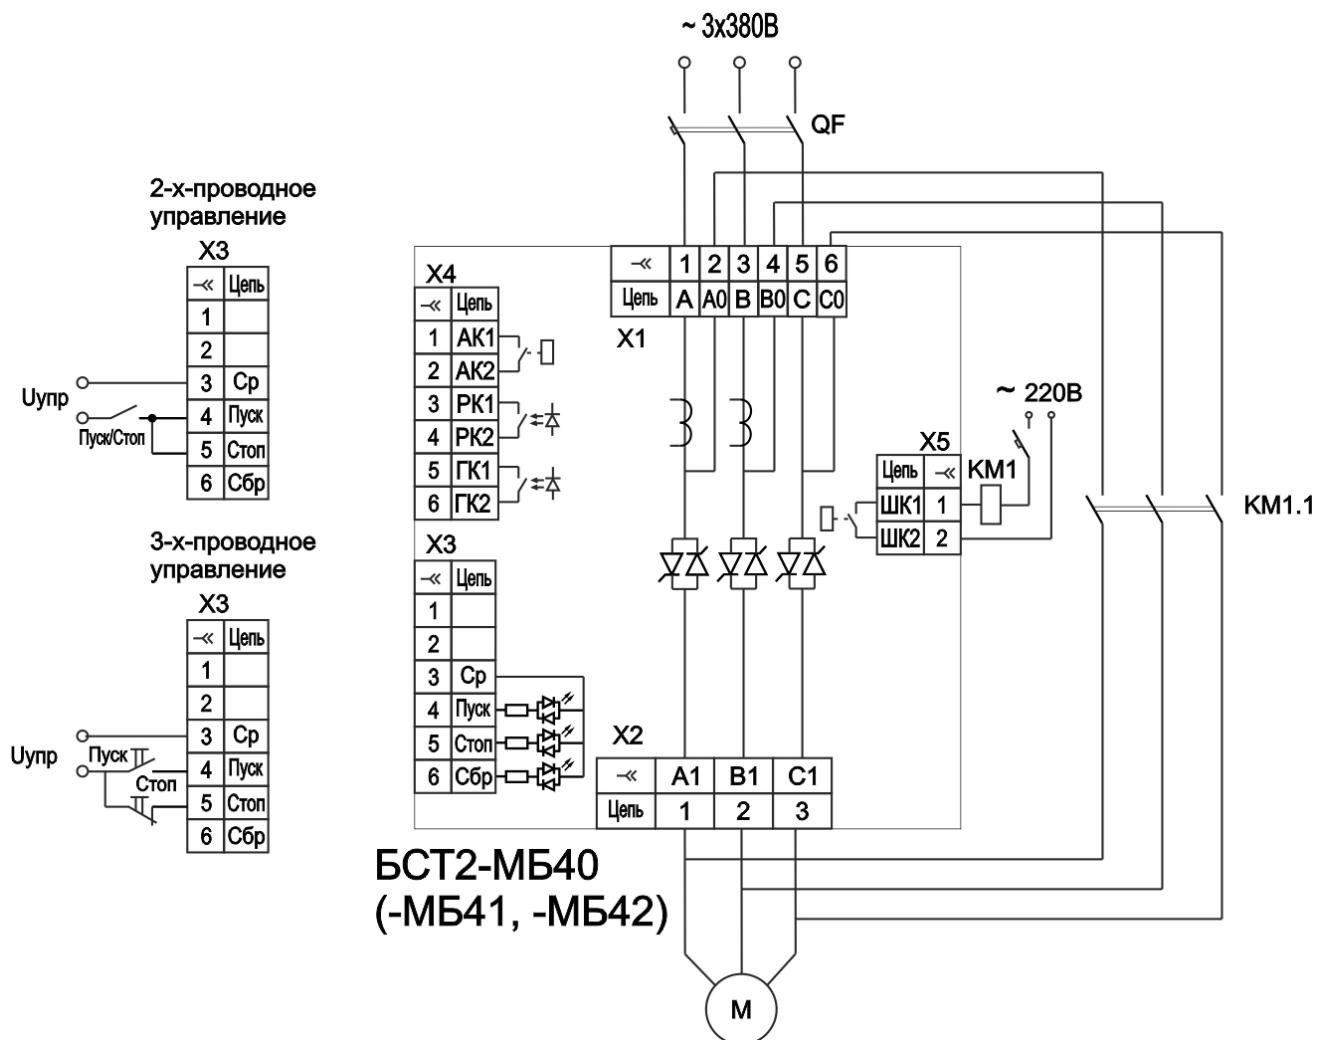


Рисунок 3 – Пример схемы подключения БСТ2-МБ40, БСТ2-МБ41, БСТ2-МБ42

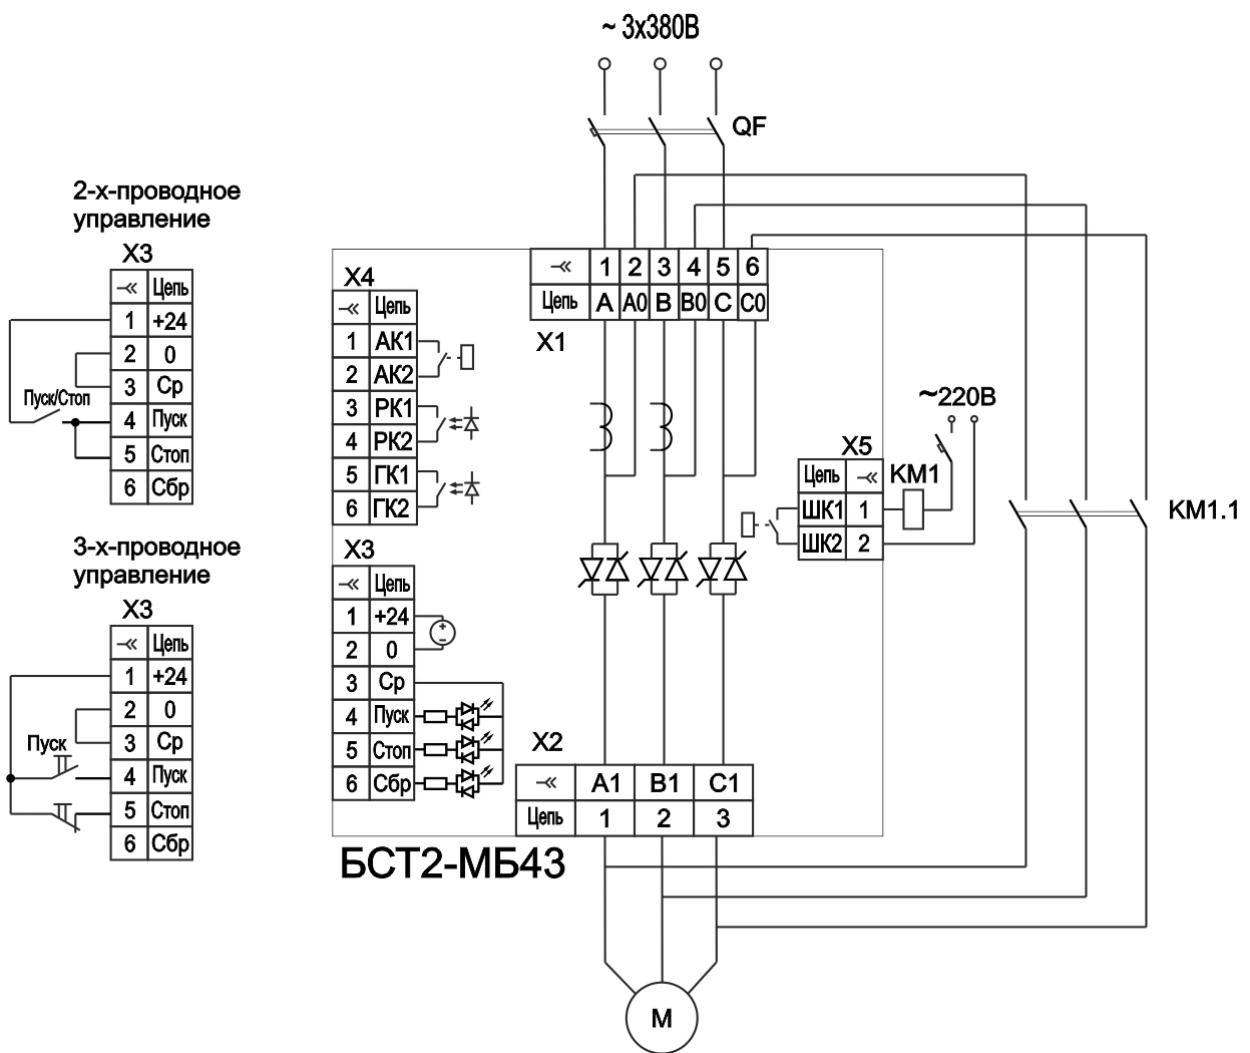


Рисунок 4 – Пример схемы подключения БСТ2-МБ43

## 1.7 Настройка параметров работы и сохранение параметров

1.7.1 Для настройки параметров работы используются 5 потенциометров «*Iном,А*» (номинальный ток электродвигателя) и «*Иоткл,%*» (ток отключения перегрузки), «*Ипуск, %*», «*Защита ЭД*», «*Тост, с*».

**ВНИМАНИЕ!** После настройки потенциометров необходимо сохранить параметры нажатием кнопки **СБРОС** более 6 секунд.

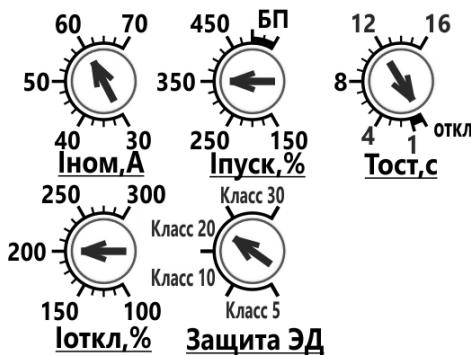


Рисунок 5 Органы настройки БСТ2-МБ4

1.7.2 Потенциометр «*Iном,А*» используется для настройки номинального тока электродвигателя, который используется в качестве базового для функций защиты электродвигателя и плавного пуска. Диапазоны настройки потенциометров для исполнений по току приведены на рис.6.

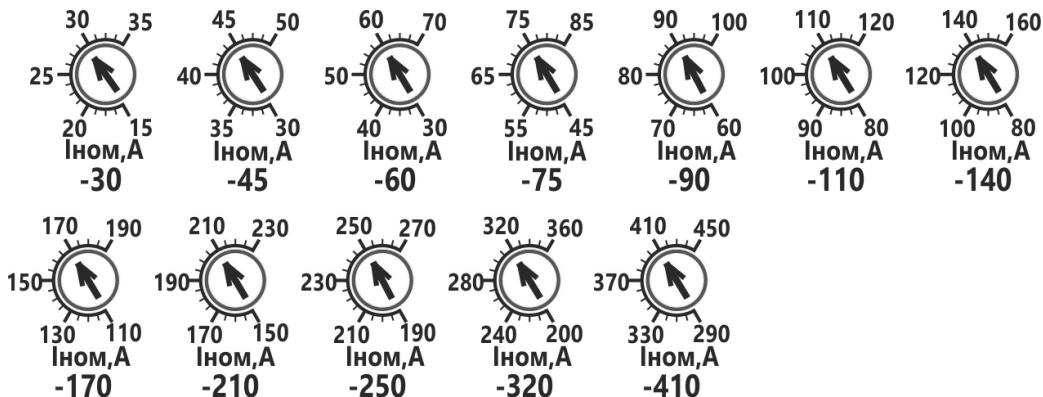


Рисунок 6 Диапазоны настройки *Iном*

1.7.3 Потенциометр «*Иоткл, %*» используется для задания тока отключения функции защиты по перегрузке (см. таблицу 8, код защиты Б2).

1.7.4 Потенциометр «*Ипуск, %*» используется для задания ограничения пускового тока при плавном пуске.

1.7.5 Потенциометр «*Защита ЭД*» используется для задания класса расцепления электронной тепловой защиты электродвигателя. Класс защиты характеризует время отключения 6-кратного тока при пуске из холодного состояния. Для значения «Класс 20» ток 600% *Iном* отключится через 20 секунд.

1.7.6 Потенциометр «*Тост, с*» используется для настройки времени плавного останова.

1.7.7 Для более точной настройки потенциометров предусмотрен режим индикации положения, который активируется при повороте требуемого потенциометра. 4 больших сектора шкалы отображают 4 светодиода (**РАБОТА, ПУСК, ГОТОВ, АВАРИЯ**). А 4 зоны внутри каждого сектора разделяются способом индикации светодиода (мерцает в полннакала, горит в полннакала, мерцает в полный накал, горит в полный накал) (см. рис.7).


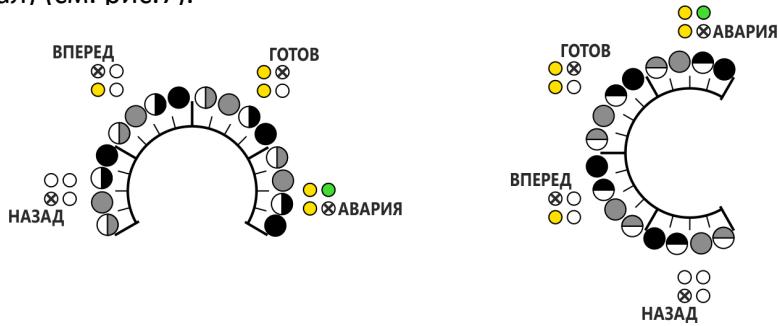


Рисунок 7 Индикация положения потенциометра



## 1.8 Функция безударного пуска (2 режима)

1.8.1 Для сохранения полного пускового момента и быстродействия включения можно использовать один из 2-х режимов безударного пуска. Для выбора нужно установить потенциометр «*Iпуск, %*» в положение «БП», которое имеет 2 мини-сектора.

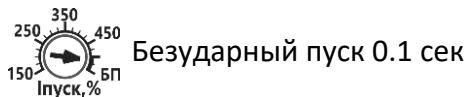

1.8.2 Функция «Безударный пуск 0.1 сек» осуществляется быстрым нарастанием напряжения от 0% до 100% за 0.1 сек.

1.8.3 Функция безударного пуска без снижения быстродействия работает по алгоритму пофазного включения обмоток двигателя. Данный алгоритм устраняет электромагнитные переходные процессы, вызывающие знакопеременные броски момента на валу в начале пуска.

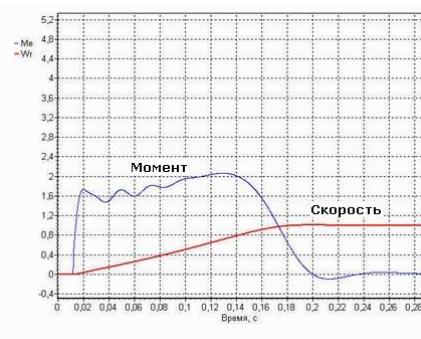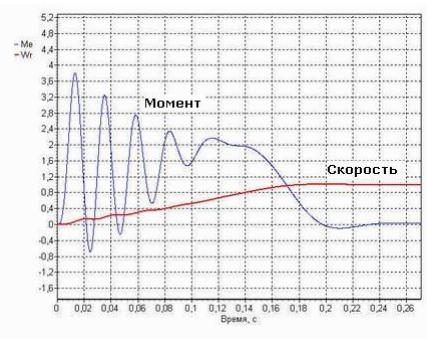

а) прямой пуск

б) безударный пуск без снижения быстродействия

Рисунок 8 – Характеристика момента электродвигателя при прямом и безударном пуске

## 1.9 Функции плавного пуска и плавного останова

1.9.1 Функция плавного пуска пуска электродвигателя в моделях **БСТ2-МБ4** использует режим прямого ограничения тока как наиболее эффективный и простой в настройке.

Настройкой потенциометра «*Iпуск, %*» в диапазоне 150%..475% задается уставка регулятора тока, которая задает пусковой момент электродвигателя. Чем выше уставка регулятора тока – тем выше пусковой момент и быстрее запускается электродвигатель (см. рис.9). Фактическое время запуска зависит от инерции и момента сопротивления подключенного к электродвигателю механизма.

**ВНИМАНИЕ! Низкие значения ограничения тока могут привести к нецелесообразному затягиванию пускового процесса. При затягивании пуска сработает защита Б1 (см. таблица 8).**

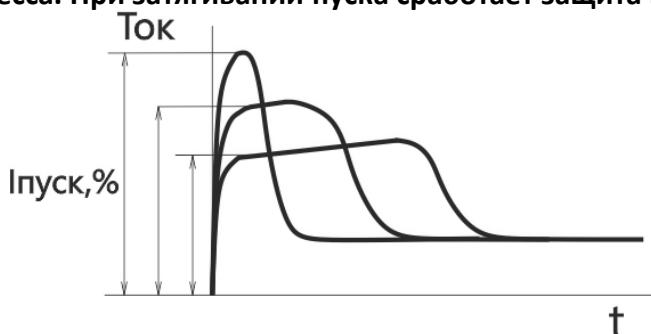


Рисунок 9 Плавный пуск с ограничением тока

1.9.2 Для предупреждения затягивания пуска предусмотрено плавное увеличение уставки регулятора тока во время пуска (2.5% в секунду, но не более 25%).

1.9.3 Функция плавного останова может использоваться для увеличения времени выбега механизма, например, при остановке насосов с противодавлением.

1.9.4 Плавный останов осуществляется плавным снижением напряжения за время, настроенное потенциометром **Tост** в диапазоне 0..16 сек.

## 1.10 Защитное отключение и диагностика

1.10.1 Функции электронных защит позволяют обеспечить комплексную защиту электродвигателя и механизма. Защита электродвигателя обеспечивается функциями защиты от неисправности силовой схемы: обрыв фазы на входе/выходе или КЗ тиристора (код защиты **A1**), электронной тепловой защите (код **A3**), от асимметрии токов (код **A5**). Защита механизма от заклиниваний, механических перегрузок обеспечивается регулируемой защитой от перегрузки (код защиты **B2**) и затягивания пуска (код защиты **B1**). Защита механизма от смены направления вращения обеспечивается защитой от ошибки чередования фаз напряжения сети (код защиты **A2**).

1.10.2 Для корректной работы требуется настройка номинального тока электродвигателя потенциометром «*Iном,A*» и защиты от перегрузки потенциометром «*ломка,%*» (п. 1.7)

1.10.3 Электронные защиты срабатывают во время работы, при этом снимается напряжение с ЭД, включается индикатор **АВАРИЯ**, один из индикаторов **ГОТОВ** или **РАБОТА** числоимпульсной индикацией отображает код аварии (см. таблицу 8), а также замыкается контакт реле между клеммами «**AK1**»-«**AK2**» и размыкается реле «**ГК1**»-«**ГК2**».



1.10.4 Сброс аварии осуществляется 3-мя способами:

- Нажатием кнопки **СБРОС** на лицевой панели;
- Подачей напряжения на вход «**Cбр**»;
- Отключением питания на время не менее 10 секунд и повторной подачей питания.

1.10.5 Электронная тепловая защита ЭД (код защиты **A3**) рассчитывает тепловое состояние электродвигателя по квадратичному значению тока, эквивалентному уровню электрических потерь в электродвигателе. Защита учитывает процессы нагрева и остывания при пуске, работе и останове. Класс расцепления защиты настраивается потенциометром «**Защита ЭД**».

1.10.6 Коды и обозначения неисправностей приведены в таблице 8.

**Таблица 8 - Коды и обозначения неисправностей**

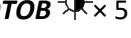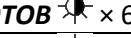Код защиты	Число-импульсная индикация + 	Обозначение неисправности	Примечания
<b>ОСНОВНЫЕ ЗАЩИТЫ</b>			
A1	 × 1	Неисправность силовой схемы	Авария срабатывает при подаче команды запуска, если схема фиксирует наличие неисправности силовой схемы: обрыв фазы на входе или выходе, или пробой силового ключа. При отсутствии команды выдается предупреждение (индикатор <b>ГОТОВ</b>  × 1) и отключается реле <b>ГК</b> .
A2	 × 2	Ошибка чередования фаз	Авария срабатывает при подаче команды запуска. При отсутствии команды выдается предупреждение (индикатор <b>ГОТОВ</b>  × 2) и отключается реле <b>ГК</b> .
A3	 × 3	Электронная тепловая защита ЭД	Класс расцепления настраивается потенциометром « <b>Защита ЭД</b> » и определяет тепловую инерцию электродвигателя. Стандартное значение Класс 10.
A4	 × 4	Предельный ток (КЗ)	Превышение тока <b>Iном</b> в 12 раз.
A5	 × 5	Обрыв фазы/ Асимметрия токов	Авария при отсутствии тока в одной из фаз или асимметрии токов.
A6	 × 6	Перегрев пускателя	Превышение температуры внутри пускателя.
A8	 × 8	Ошибка процессора	Необходимо связаться с производителем
<b>ЗАЩИТЫ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ</b>			
B1	 × 1	Превышено время запуска ЭД	Авария при затягивании времени пуска. Время срабатывания зависит от потенциометра « <b>Защита ЭД</b> » и составляет 10 с / 20 с / 30 с / 40 с соответственно.
B2	 × 2	Перегрузка по току при работе	Авария при превышении тока > <b>ломка</b> в течение 1 сек во время работы. Пусковые токи игнорируются.

## 1.11 Индикация истории аварий

1.11.1 Нажатием кнопки **СБРОС** более 1 секунды включается режим индикации истории аварий (до 8 последних аварий). При отсутствии аварий в памяти, режим не включается.

1.11.2 Последовательность действий:

- Нажать кнопку **СБРОС** более 1 секунды и отпустить.
- Если в памяти нет аварий, то один раз моргнет светодиод **ГОТОВ** и режим не включится;
- Если в памяти есть аварии, то включится режим индикации кода последний аварии в соответствии с таблицей 8, при этом светодиод **АВАРИЯ** мигает, а не горит.
- Повторные кратковременные нажатия/отпускания кнопки **СБРОС** будут активировать индикацию следующих аварий в памяти. Если в памяти больше нет аварий, то повторное нажатие кнопки приведет к выходу из режима индикации истории аварий.

1.11.3 Для очистки всех аварий во время индикации истории аварий нужно нажать и удерживать кнопку **СБРОС** более 3 секунд.

## 1.12 Индикация тока электродвигателя

1.12.1 Двойным быстрым нажатием кнопки **СБРОС** активируется режим индикации тока электродвигателя в диапазоне 0..159% от тока, настроенного резистором **Iном, A**.

1.12.2 Во время работы отображается текущий ток электродвигателя, во время останова – зафиксированный перед отключением.

1.12.3 Для индикации тока электродвигателя используются 4 светодиода **ПУСК, РАБОТА, ГОТОВ, АВАРИЯ**, которые могут отображать соответственно разряды **8, 4, 2** и **1**, сумма которых дает число от 0 до 15.

1.12.4 Индикация значения тока в диапазоне 0 до 159% происходит в два этапа – индикация десятков (0..15) и индикация единиц (0..9).

1.12.5 Последовательность действий (пример индикации тока 125%, см. рис.10):

- Двойное нажатие кнопки **СБРОС** (2 раза в течение 1 секунды);
- Включится индикация первого числа 0..15 (например, число **12**);
- Снова нажать кнопку **СБРОС** и удерживать ее, во время удержания включится индикация второго числа 0..9 (например, число **5**);
- Отпустить кнопку **СБРОС**, произойдет выход из режима индикации.
- Полученное значение тока в примере **12\*10+5=125%**.



Рисунок 10 Пример индикации тока 125%

1.12.6 Значение тока 0..159% отображается от значения, установленного потенциометром «**Iном, A**».

## **1.13 Контроль силового подключения при остановке**

1.13.1 Устройство при остановке контролирует подключение всех фаз сети и электродвигателя, а также контроль пробоя силовых тиристоров. При нарушении силового подключения (обрыв фазы сети или двигателя, пробой тиристора) отключится реле «Гк1»-«Гк2». Индикатор «Готов» на лицевой панели будет мигать однократными импульсами.

1.13.2 Выходной сигнал «Готовность» (реле «Гк1»-«Гк2») – может быть использован в задачах, в которых электродвигатель запускается в редких случаях и необходимо контролировать подключение силовой линии перед запуском.

## **1.14 Маркировка и пломбирование**

1.14.1 Маркировка пускателя производится на шильдике на передней панели.

На передней панели нанесено:

- наименование пускателя
- заводской номер
- номинальное напряжение питания и частота
- номинальный ток пускателя
- обозначения клемм
- надпись «Сделано в России»
- год изготовления

1.14.2 Пломбирование пускателя осуществляется с помощью наклейки с контролем вскрытия.

## **1.15 Упаковка**

1.15.1 Пускатель во влагозащитной упаковке укладывается в коробку из гофрированного картона, свободное пространство между пускателем и стенками коробки заполняется картоном.

1.15.2 В коробку с пускателем вкладывается паспорт.

## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Не допускается использовать пускатели в условиях, отличающихся от условий в таблицах 2 и 3, а также питания от источников несинусоидального напряжения и переменной частоты (например, преобразователей частоты).

2.1.2 Для защиты линии и силовых элементов пускателя необходимо подавать напряжения на сетевые клеммы пускателя через индивидуальный автоматический выключатель с параметрами:

- Ток автоматического выключателя (хар-ка С или D) не более 40А для моделей до 16А, не более 60А для моделей 24А, не более 150А для моделей 30..60А, не более 300А для моделей 75..140А, не более 500 для моделей до 250А, не более 800А для моделей до 410А.
- Отключающая способность не ниже 6 кА;
- Класс токоограничения 3 (быстро действие срабатывания менее 6 мс)

Рекомендуемые модели (соответствие IEC 60947-2):

до 63А: Schneider iC60N, iC60H, GV2, Chint NB1-63;

более 63А: Schneider EZC100, EZC250, NXB-125, NXM, NM1.

2.1.3 Максимальный ток катушки внешнего шунтирующего контактора не должен превышать максимальный ток реле «ШК» для индуктивной нагрузки в Таблице 3. При превышении нагрузки необходимо подключать катушку контактора через силовое промежуточное реле или миниконтактор, например Chint NCH8-20/20.

Рекомендуемые модели шунтирующих контакторов – Schneider LC1D, Chint NXC.

2.1.4 Пускатель не предназначен для использования в системах безопасности и жизнеобеспечения, не относится к взрывобезопасному и искробезопасному оборудованию.

2.1.5 Если неисправность пускателя или срабатывание защитных функций может привести к значительным негативным последствиям необходимо исключить или минимизировать их с помощью дополнительного защитного и (или) резервного оборудования, а также должно быть предусмотрено оперативное обнаружение и устранение неисправности (перезапуск ошибки, замена пускателя из ЗИП или на стандартный магнитный пускатель, переход на резервное оборудование и др.).

2.1.6 Не допускается использование пускателя в помещениях с наличием токопроводящей пыли без дополнительных мер по защите пускателя от ее проникновения внутрь оболочки и на внешние клеммные соединения.

2.1.7 При проверке сопротивления изоляции внешних цепей необходимо отключить их от пускателя.

## **2.2 Подготовка пускателя к использованию**

- 2.2.1 Распаковать пускатель. Произвести его внешний осмотр, обращая внимание на отсутствие механических повреждений корпуса и клеммников.
- 2.2.2 При наличии механических повреждений корпуса (сколов, трещин, и других дефектов) пускатель следует считать неисправным. Дальнейшей проверке и включению в сеть такой пускатель не подлежит.
- 2.2.3 При внесении пускателя с мороза в теплое помещение оставить пускатель в заводской упаковке в помещении на 8-10 часов для того, чтобы пускатель постепенно принял температуру окружающего воздуха.

## **2.3 Использование пускателя**

- 2.3.1 Закрепите пускатель на вертикальной поверхности.
- 2.3.2 Подсоедините заземляющий проводник к шпильке заземления на радиаторе пускателя.
- 2.3.3 Убедитесь в отсутствии напряжения в питающей сети и цепях управления.
- 2.3.4 Подсоедините пускатель к двигателю, сети и внешнему шунтирующему контактору в соответствии с разделом 1.6. Убедитесь в корректном подключении каждой фазы шунтирующего контактора (A0-A1, B0-B1, C0-C1).
- 2.3.5 Подсоедините цепи управления. Цепи управления должны прокладываться отдельно от силовых цепей.
- 2.3.6 Подайте напряжение управления и силовое питание на пускатель и убедитесь в функционировании пускателя (светодиода **ГОТОВ** горит постоянно). Если светодиод мигает однократными импульсами – убедитесь в подключении всех фаз электродвигателя и сети, если мигает 2-х кратными импульсами, то поменяйте любые две фазы сети.
- 2.3.7 Выполните настройку устройства в соответствии с разделом 1.7.
- 2.3.8 При подаче сигнала на входы управления убедитесь, что двигатель плавно запускается.

### **3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

**Запрещается! Производить техническое обслуживание пускателя при поданном напряжении.**

#### **3.1 Общие указания**

- 3.1.1 Техническое обслуживание пускателя производить не реже одного раза в год.  
3.1.2 К техническому обслуживанию допускаются лица, имеющие специальную подготовку и допуск к эксплуатации электроустановок до 1000В, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.  
3.1.3 При возникновении неисправности см. 3.4. При невозможности устранения неисправности связаться с изготовителем.

**ВНИМАНИЕ!** В случае выхода из строя пускателя его ремонт (как гарантийный, так и пост-гарантийный) рекомендуется выполнять у изготовителя независимо от причин и условий возникновения неисправности. Обратная связь с потребителем является ключевым инструментом политики качества НПФ «Битек».

#### **3.2 Меры безопасности**

**Опасно! При подаче напряжения на пускатель на клеммах двигателя присутствует опасное напряжение! Все работы с нагрузкой производить при снятом напряжении с пускателя!**

- 3.2.1 При работе с пускателем следует руководствоваться ГОСТ 12.3.019, «Правилами технической эксплуатации электроустановок установок потребителей» (ПТЭЭП), а также «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭ).  
3.2.2 При эксплуатации радиатор пускателя должен быть заземлен.  
3.2.3 Все работы по монтажу пускателя производить при полностью снятом напряжении питания. При этом необходимо выполнить мероприятия по предотвращению ошибочной подачи напряжения.

#### **3.3 Порядок технического обслуживания**

- 3.3.1 Работы, производимые в ходе технического обслуживания:
- контроль крепления пускателя;
  - контроль электрических соединений;
  - удаление пыли и грязи с клеммников;
  - удаление пыли и грязи с поверхности радиатора и корпуса пускателя.
- 3.3.2 При проведении внешнего осмотра не должно быть ослабления крепежных элементов пускателя, ослабления и подгорания контактов клеммных соединений.

#### **3.4 Возможные неисправности и методы их устранения**

- 3.4.1 При поиске неисправностей в первую очередь проверьте наличие напряжения сети, наличие сигналов управления, соответствие их параметрам пускателя. Проверьте надежность подсоединения электродвигателя. Проверьте соответствие нагрузочных характеристик пускателя фактическим режимам работы привода.  
3.4.2 Варианты неисправностей приведены в таблице 9.

**Таблица 9 – Неисправности и методы их устранения**

Признаки	Причина	Способы устранения
При подаче силового напряжения не работает ни один светодиод	-нет напряжения в фазе А или В -неисправность внутренней схемы	- измерить напряжение на клеммах А и В. -связаться с изготовителем.
При подаче напряжения светодиод <b>ГОТОВ</b> мигает однократными импульсами	- обрыв входной фазы С - обрыв выходной фазы - пробой тиристора	- Проверка сети: измерить напряжения попарно между фазами на входе (клеммы А,В,С); - Проверка подключения ЭД: измерить напряжение попарно на выходных клеммах А1, В1, С1 (напряжения должны быть не более 3В); - Проверка тиристоров: измерить напряжения на тиристорах между клеммами А-А1, В-В1, С-С1, В-С1, С-В1 (должны присутствовать напряжения не менее 150В). - связаться с изготовителем
При подаче напряжения светодиод <b>ГОТОВ</b> мигает 2-х кратными импульсами	-обратное чередование фаз	Поменять местами любые 2 фазы
Нет реакции на команды, горит светодиод «Авария»	- сработала электронная защита	Диагностировать причину неисправности в соответствии с п.1.9 и табл.8

#### 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1.1 Пускатели в штатной упаковке транспортируются всеми видами транспорта, в том числе в герметизированных отсеках самолетов. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов С по ГОСТ 51908, в части воздействия климатических факторов 4 по ГОСТ 15150. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

4.1.2 Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 – отапливаемые, вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах, температура от +5 до +40 °C, влажность до 80% при температуре 25 °C.

4.1.3 Перед распаковыванием после транспортирования при отрицательной температуре пускатели должны быть выдержаны в течение 8-10 часов в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

#### 5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект пускателя входят:

* пускатель	БМДК.648600.019	1шт.
* руководство по эксплуатации	БМДК.648600.019-26РЭ	1шт 1)
* паспорт		1шт
* упаковка		1шт.

1) но не более 10 шт на партию. Электронная версия руководства доступна на сайте

**Приложение А**  
**Габаритно-установочные размеры**  
**(обязательное)**

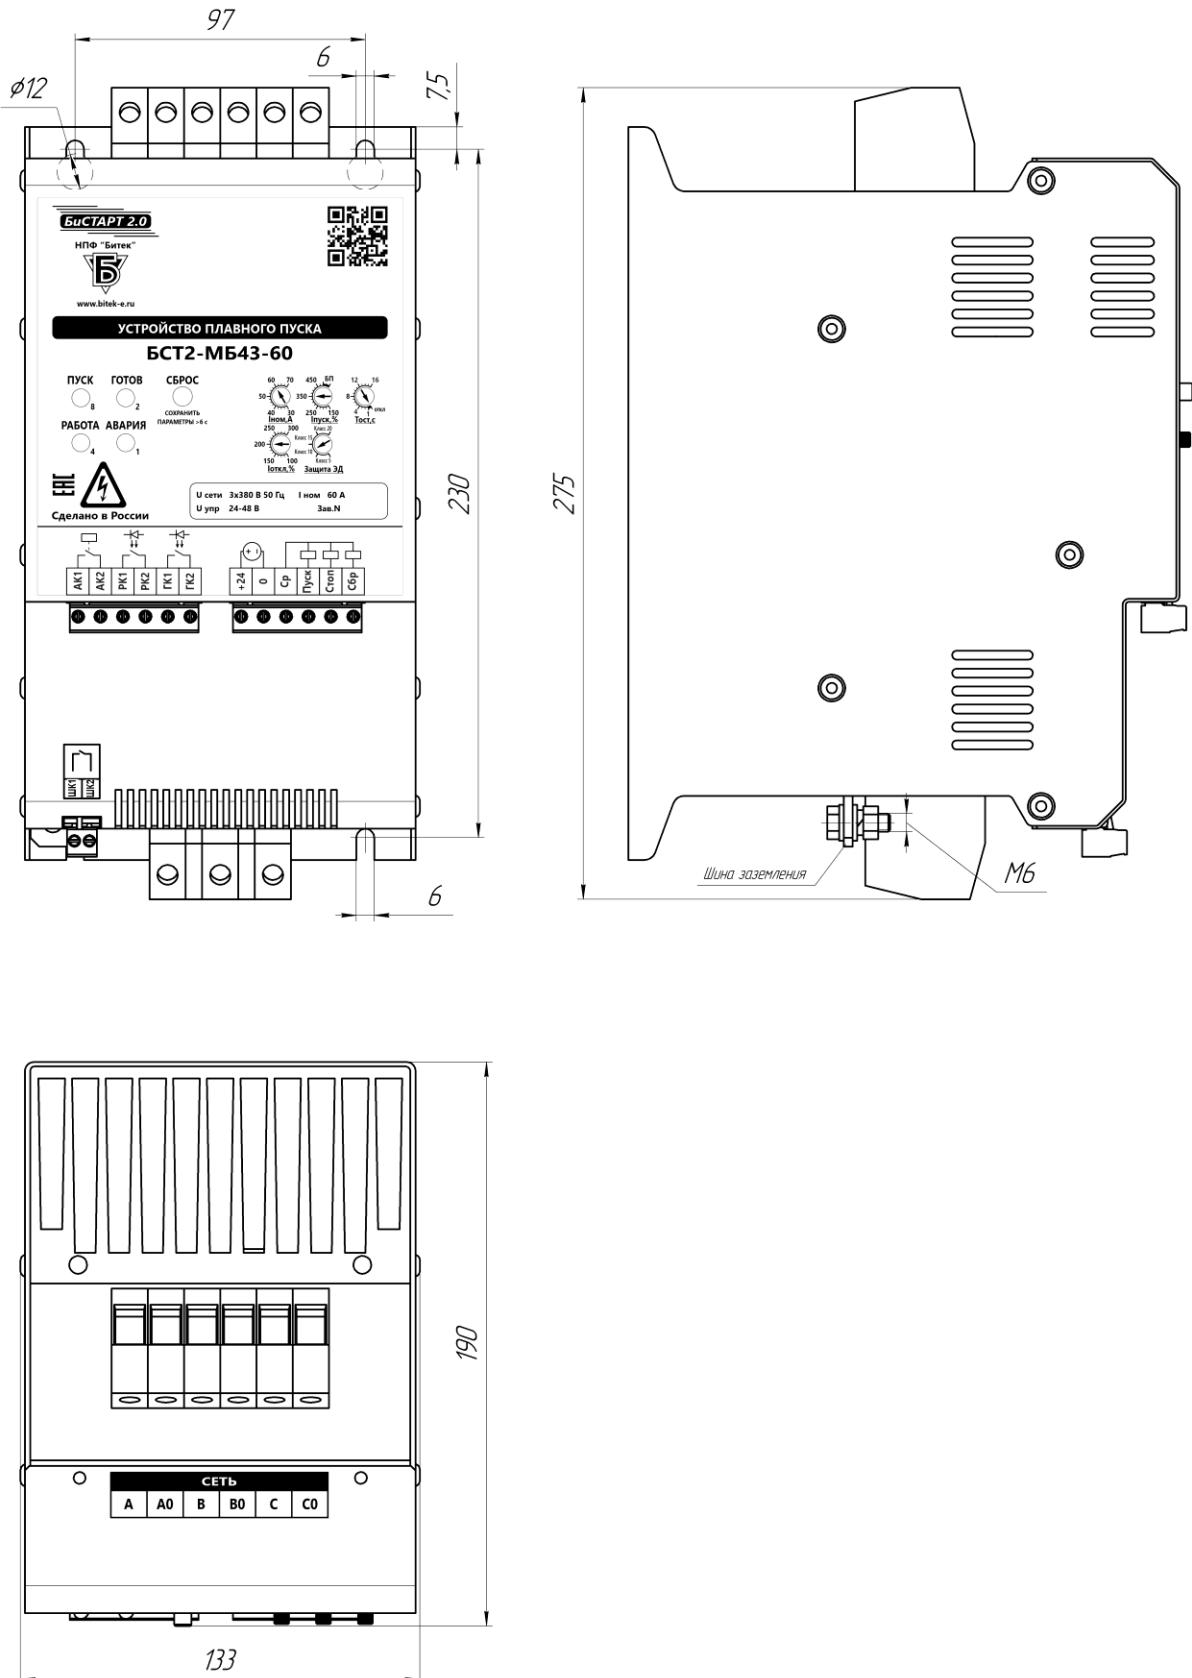


Рисунок А.1 – Габаритно-установочные размеры  
 БСТ2-...-30(-45, -60)

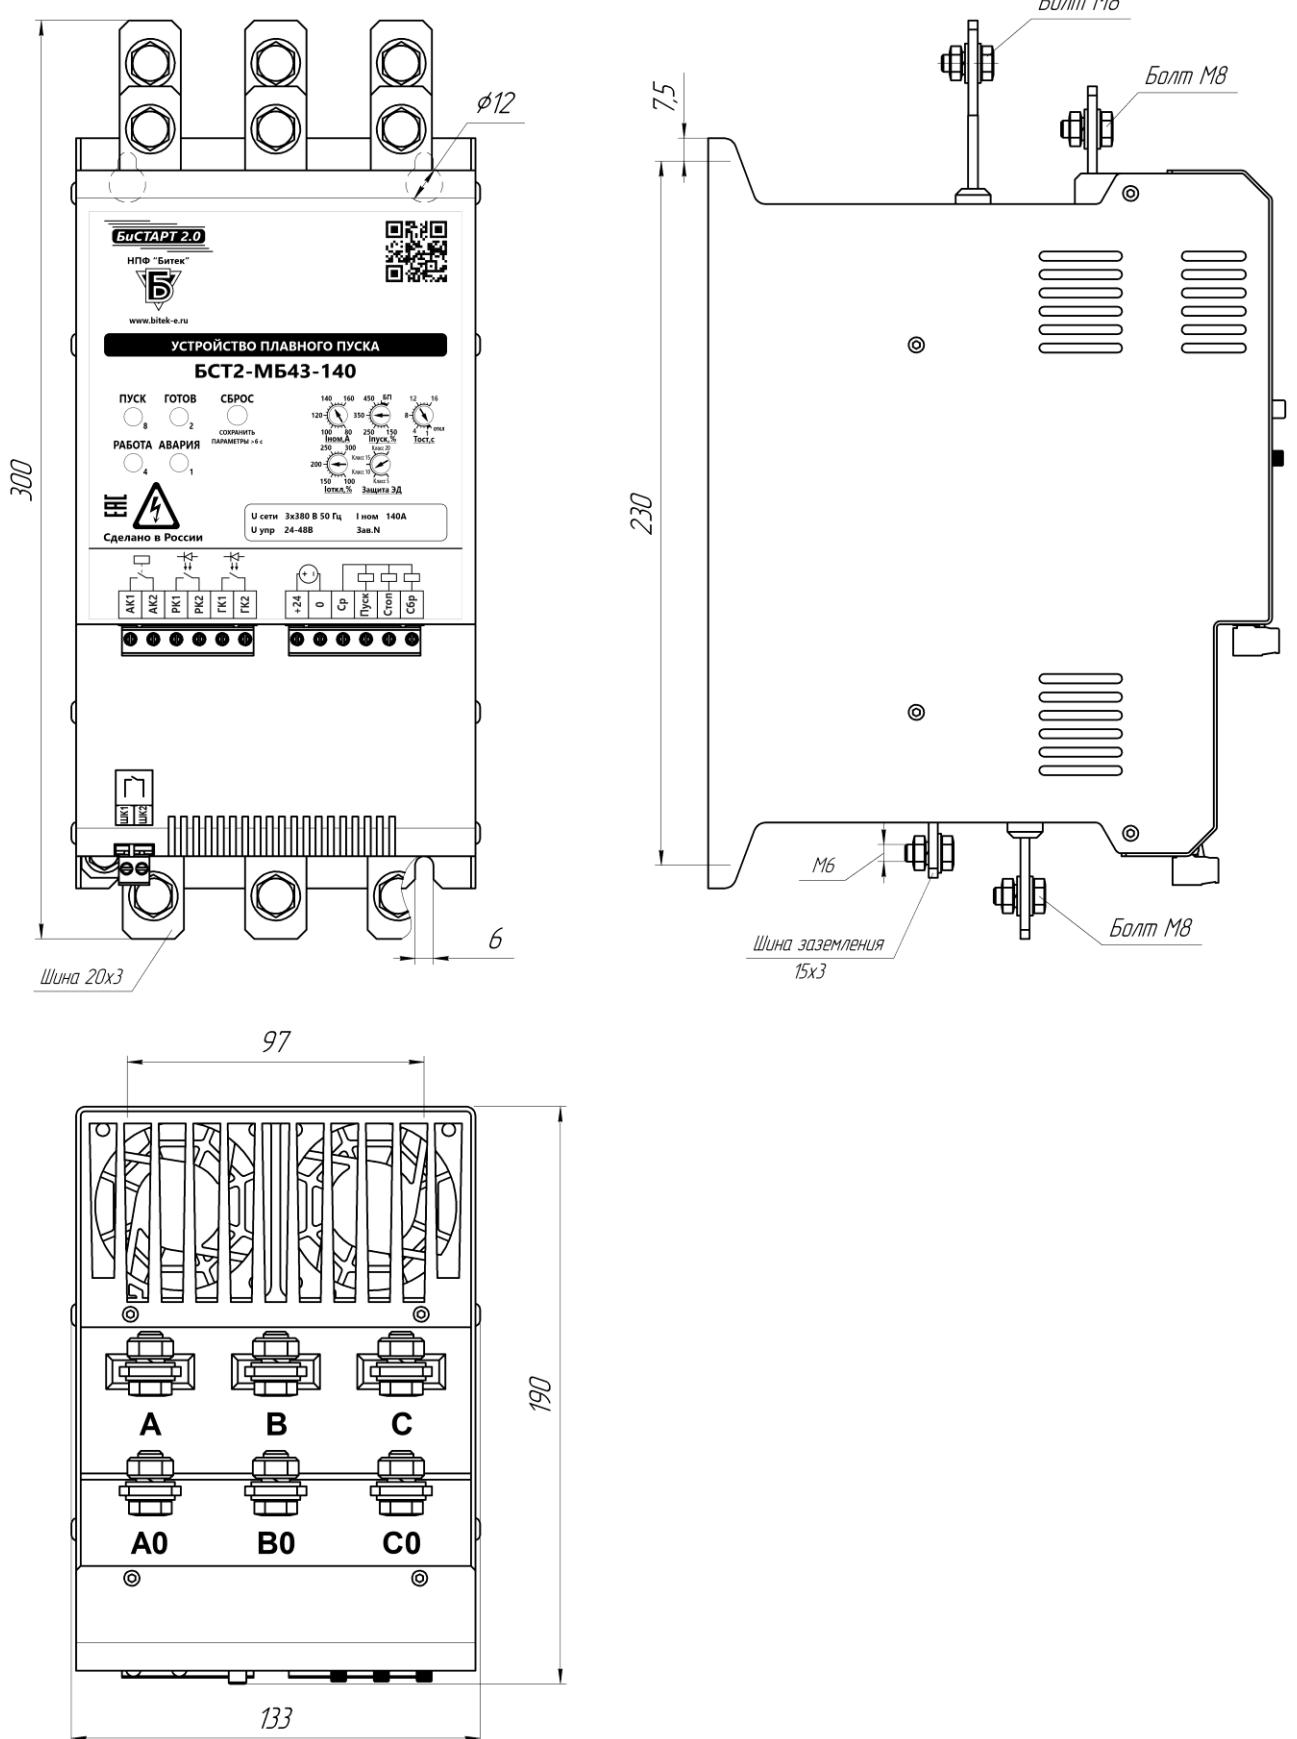


Рисунок А.2 – Габаритно-установочные размеры  
БСТ2-...-75 (-90, -110, -140)

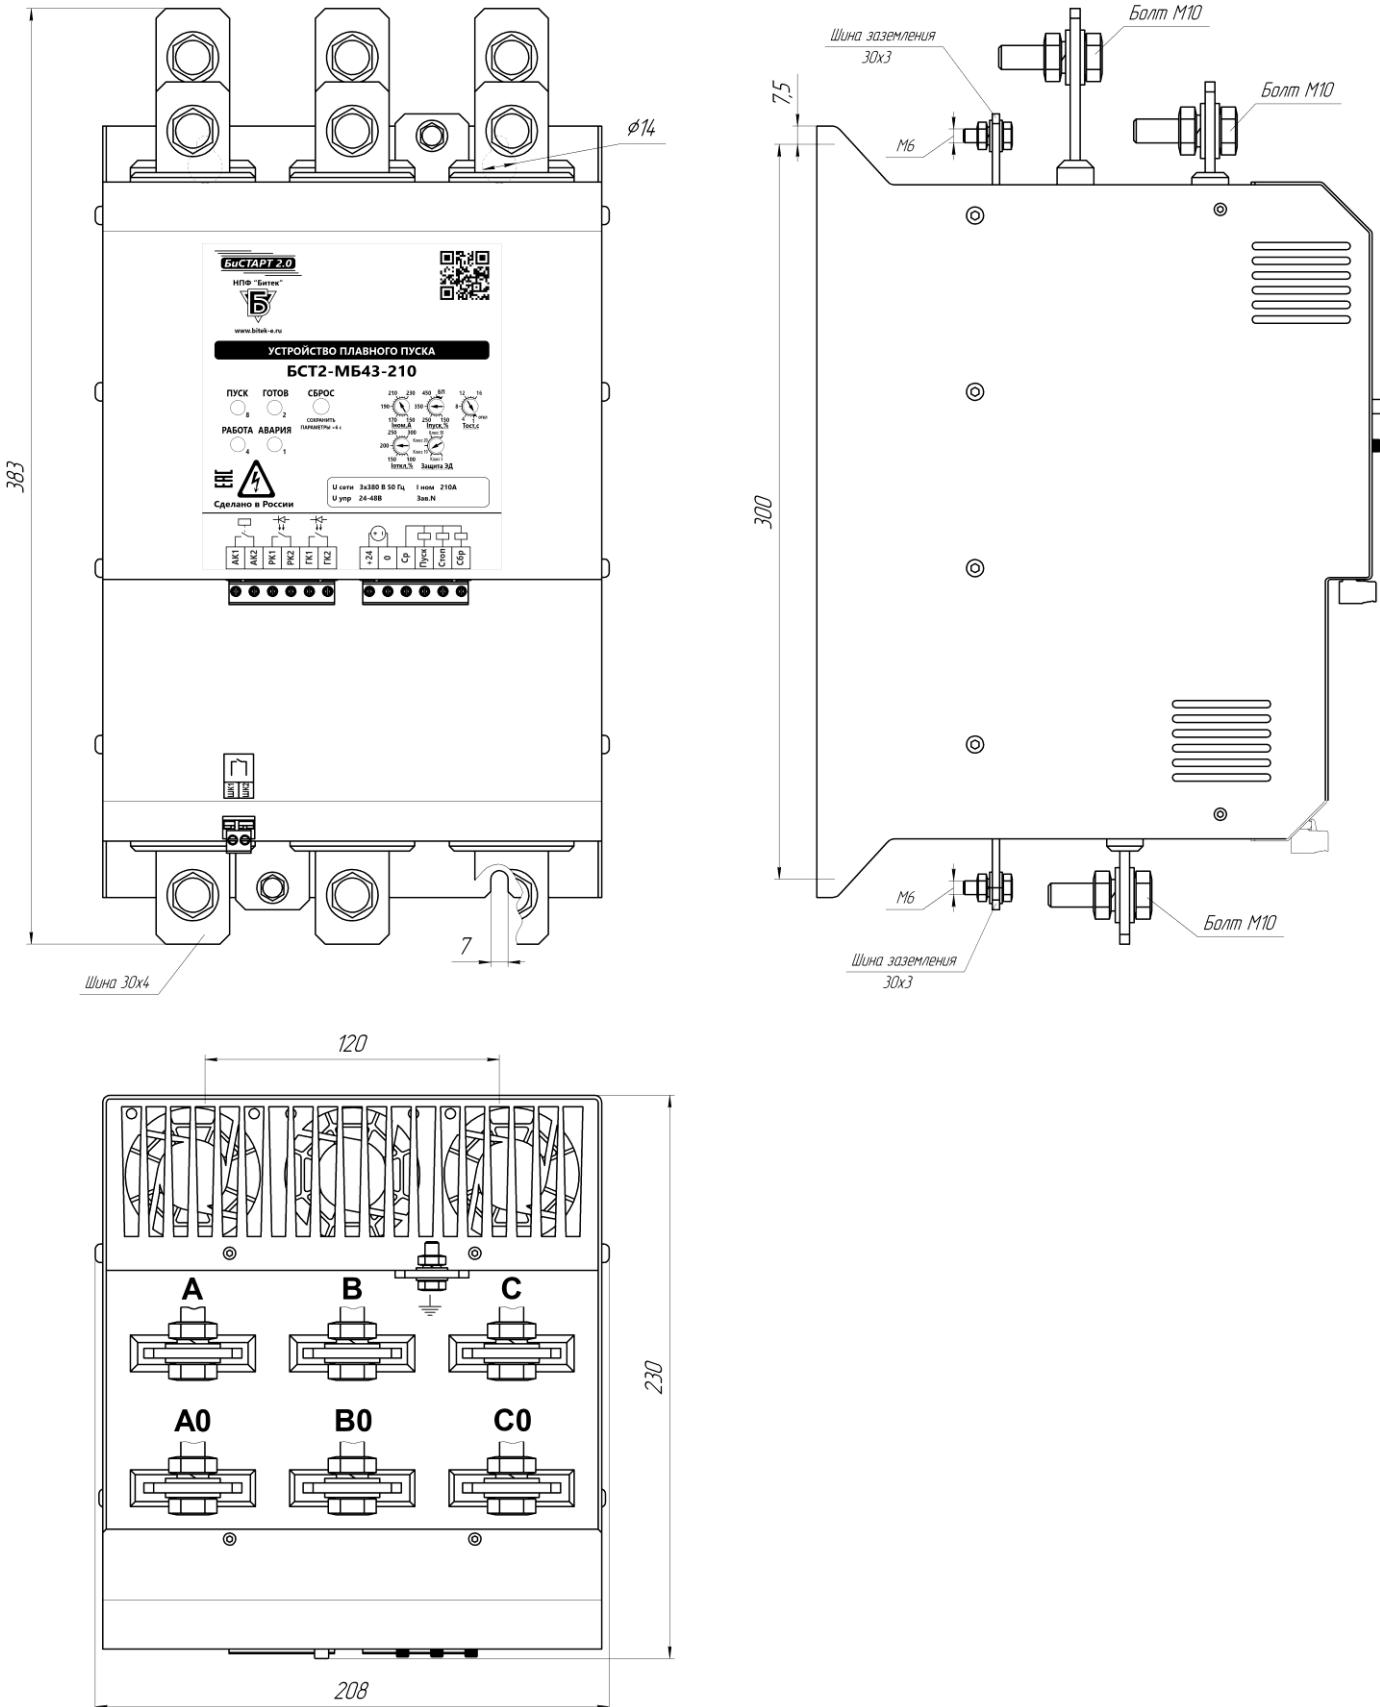


Рисунок А.3 – Габаритно-установочные размеры  
БСТ2-...-170 (-210)

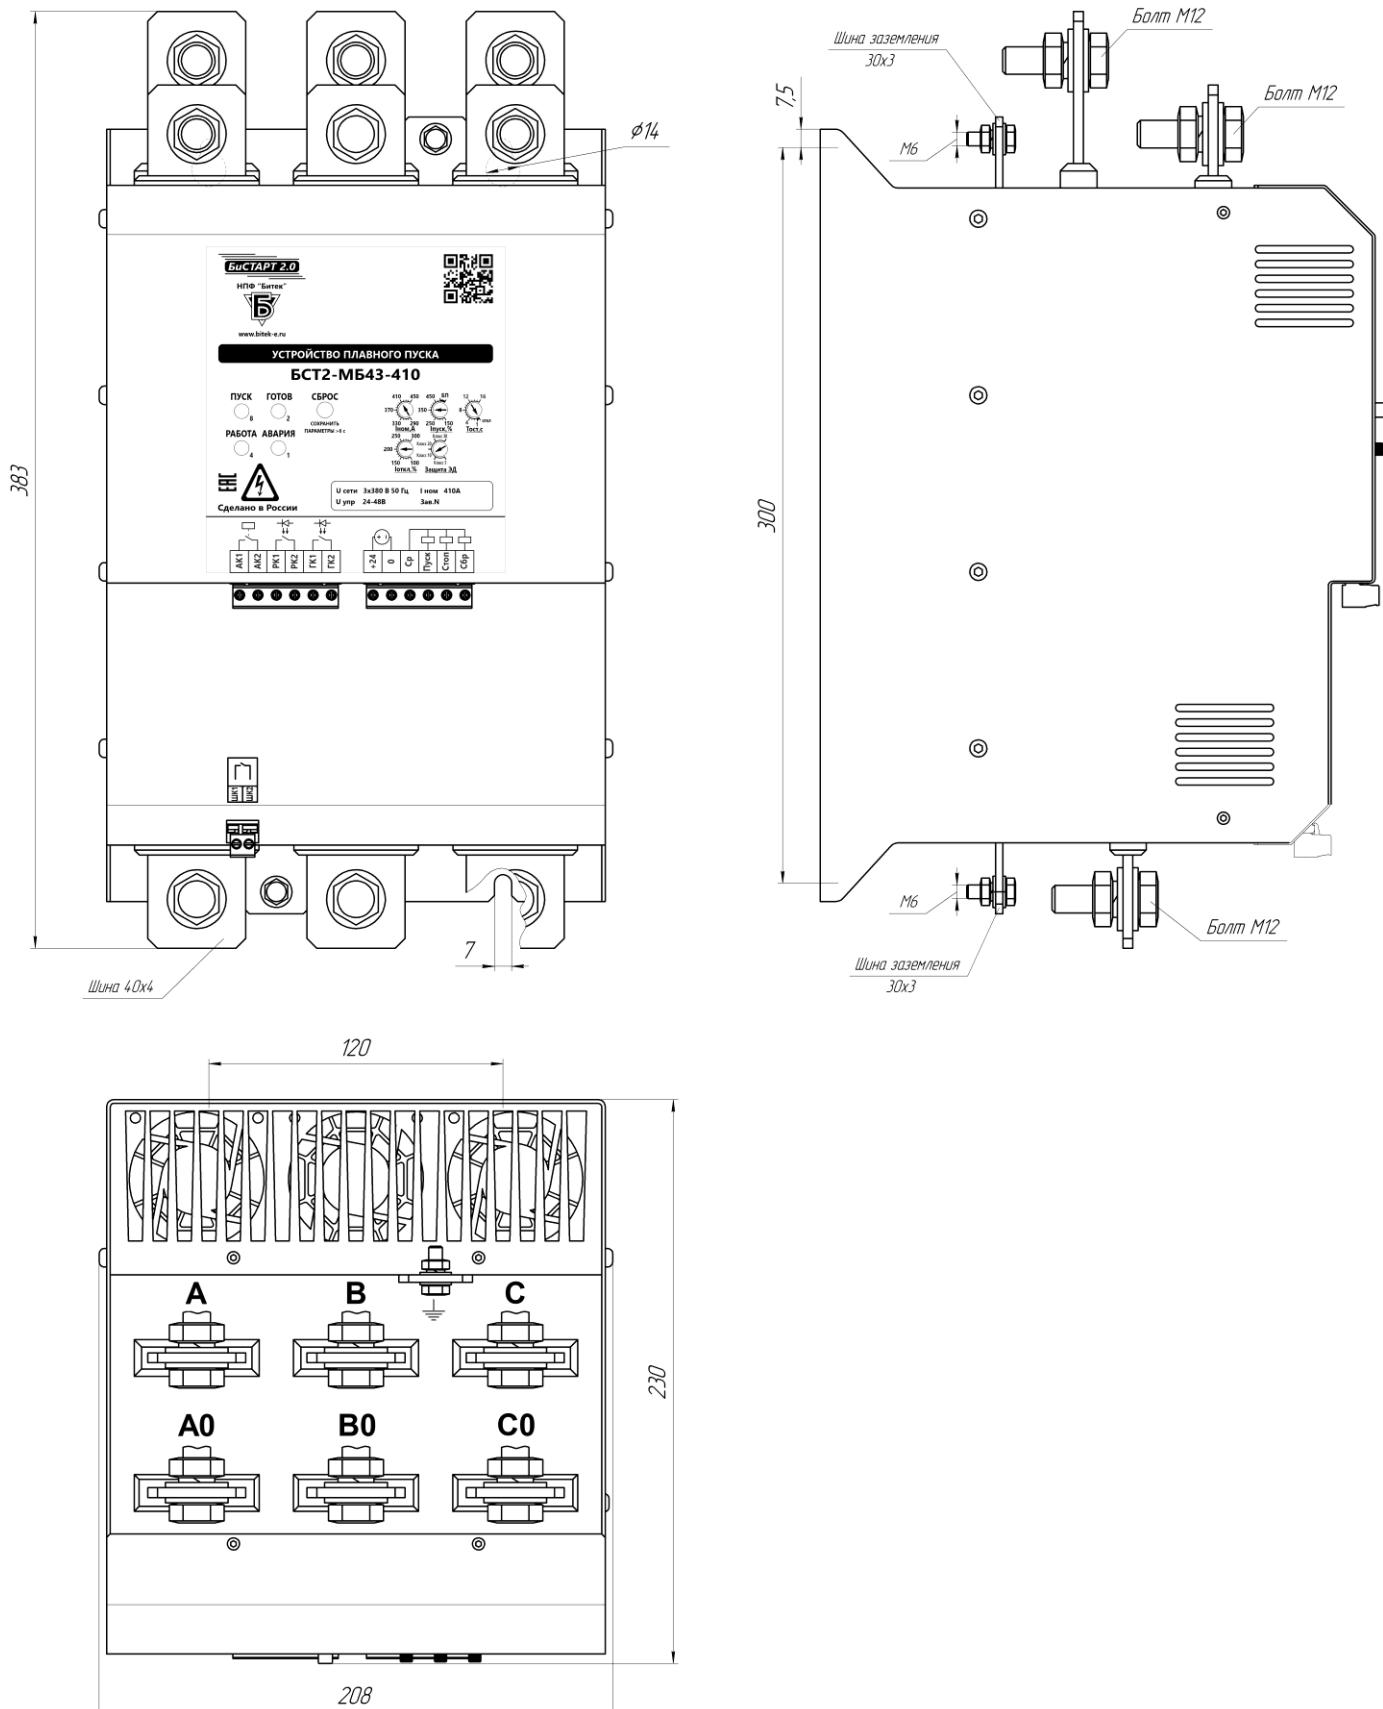


Рисунок А.4 – Габаритно-установочные размеры  
БСТ2-...-250 (-320, -410)



**Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-производственная фирма «БИТЕК»**

**Электротехнический отдел**

Россия, 620041, г. Екатеринбург,  
ул. Кислородная, 8

Для корреспонденции:  
620137, Екатеринбург, а/я327

Телефон: (343) 298-00-65  
Факс: (343) 298-00-65

**ЗАКАЗАТЬ**