

ЗАКАЗАТЬ

ОКПД 2 26.51.82



**Тензопреобразователи
избыточного давления
Руководство по эксплуатации
МВЕР.408854.201 РЭ**

2019

Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения необходимые для правильной эксплуатации тензопреобразователей избыточного давления серии РТ, МД, МС, НР (далее - тензопреобразователи).

К работе с тензопреобразователями допускается обслуживающий персонал, обученный обращению с электрическими приборами и оборудованием, с образцовыми манометрами и другими приспособлениями, прошедший инструктаж по технике безопасности.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на все перечисленные в нем исполнения тензопреобразователей.

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Тензопреобразователи предназначены для непрерывного пропорционального преобразования избыточного давления жидких и газообразных сред (далее - давления) в электрический сигнал.

1.1.2 Тензопреобразователи применяются в регулирующих устройствах; в измерительных преобразователях давления с электрическими аналоговыми и цифровыми выходными сигналами; а также в преобразователях других величин, функционально связанных с давлением.

Тензопреобразователи поставляются на внутренний рынок и на экспорт.

1.1.3 По эксплуатационной законченности тензопреобразователи относятся к изделиям второго порядка по ГОСТ Р 52931-2008.

1.1.4 Диапазон преобразуемого тензопреобразователями давления от 0 до 150 МПа, 18 поддиапазонов от 0-0,06 до 0-150 МПа, выбранных из ряда диапазонов измерений датчиков избыточного давления по ГОСТ 22520-85.

1.1.5 Вид климатического исполнения тензопреобразователей УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре:

1 исполнение - от минус 45 до плюс 125 °С;

2 исполнение - от минус 45 до плюс 155 °С;

3 исполнение - от минус 45 до плюс 200 °С.

1.1.6 Степень защиты IP40 по ГОСТ 14254-2015.

1.1.7 Обозначение тензопреобразователей при их заказе и в документации другой продукции должно содержать:

- наименование;
- условное обозначение тензопреобразователя;
- обозначение технических условий.

Структура условного обозначения

	XX	XXX	-	XX	-	X	-	XX	-	X
Серия										
НР (0-0,06...0-150) МПа										
MD (0-0,25...0-150) МПа										
МС (0-1,6...0-150) МПа										
РТ (0-4...0-150) МПа										
Верхний предел преобразуемого давления										
0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 150 МПа										
Рабочий диапазон температур окружающей среды										
1 исполнение - от минус 45 до плюс 125 °С; 2 исполнение - от минус 45 до плюс 155 °С; 3 исполнение - от минус 45 до плюс 200 °С										
Вид схемы										
0 - схема "замкнутый мост"; 1 - схема "разорванный мост"										
Модификация по питанию (НР, MD, МС)										
V-стабилизированное напряжение постоянного тока (1-10 В); С-стабилизированный постоянный ток (0,2-2 мА)										
Код резьбовой присоединительной части (НР)										
К - К1/4"; М - М12х1,25-8g; G - G1/4-A; МА - М12х1,25-8g, с уплотнением на торце; GA - G1/4-A, с уплотнением на торце										
Код соединения с внешними электрическими цепями (НР, MD, МС)										
L - гибкий вывод - провод длиной 80 мм; Р - жесткий вывод - ламель высотой 4,5 мм										

Примеры записи обозначения тензопреобразователя при заказе:

Тензопреобразователь серии РТ для преобразования избыточного давления от 0 до 4 МПа в электрический сигнал, для работы в диапазоне температур от минус 45 до плюс 125 °С, со схемой "замкнутый мост", имеет условное обозначение:

Тензопреобразователь РТ 4-10 ТУ 26.51.82-001-37400562-2017.

Тензопреобразователь серии МД для преобразования избыточного давления от 0 до 100 МПа в электрический сигнал, для работы в диапазоне температур от минус 45 до плюс 155 °С, со схемой "разорванный мост" с питанием стабилизированным постоянным током, с гибким проводом длиной 80 мм, имеет условное обозначение:

Тензопреобразователь МД 100-21-С-L ТУ 26.51.82-001-37400562-2017.

Тензопреобразователь серии НР для преобразования избыточного давления от 0 до 0,1 МПа в электрический сигнал, для работы в диапазоне температур от минус 45 до плюс 200 °С, со схемой "разорванный мост" с питанием напряжением постоянного тока, с резьбой М12Х1,5-8g, с уплотнением на торце, с гибким проводом длиной 80 мм, имеет условное обозначение:

Тензопреобразователь НР 0,1-31-V-МА-L ТУ 26.51.82-001-37400562-2017.

Примечание - Типоразмер резьбы и длина проводов (стандартная – 80 мм) могут быть изменены при согласовании заказчика с предприятием-изготовителем, при этом в заказе должны стоять обозначение резьбы и численное значение длины проводов, например:

Тензопреобразователь НР 0,1-31-V-M12x1-8g-L200

ТУ 26.51.82-001-37400562-2017.

Тензопреобразователь МД 100-21-С-M10x1-8g-L120

ТУ 26.51.82-001-37400562-2017.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Обозначение документации, условное обозначение тензопреобразователя указаны в таблице 1

Таблица 1

Обозначение документации	Условное обозначение	Номинальные значения давления, МПа	Предельные значения давления, МПа.
МВЕР.408854.201	MD 0,25-	от 0 до 0,25	от -0,1 до 0,5
	MD 0,4 -...	от 0 до 0,4	от -0,1 до 0,8
	MD 0,6-...	от 0 до 0,6	от -0,1 до 1,2
	MD 1-...	от 0 до 1	от -0,1 до 2
МВЕР.408854.203	MD 1,6-...	от 0 до 1,6	от -0,1 до 3,2
	MD 2,5-...	от 0 до 2,5	от -0,1 до 5
	MD 4-...	от 0 до 4	от -0,1 до 8
	MD 6-...	от 0 до 6	от -0,1 до 12
	MD 10-...	от 0 до 10	от -0,1 до 20
	MD 16-...	от 0 до 16	от -0,1 до 32
	MD 25-...	от 0 до 25	от -0,1 до 50
	MD 40-...	от 0 до 40	от -0,1 до 80
	MD 60-...	от 0 до 60	от -0,1 до 120
	MD 100-...	от 0 до 100	от -0,1 до 150
МВЕР.408854.205	MD 150-...	от 0 до 150	от -0,1 до 165
	HP 0,06-...	от 0 до 0,06	от -0,1 до 0,12
	HP 0,1-...	от 0 до 0,1	от -0,1 до 0,2
	HP 0,16-...	от 0 до 0,16	от -0,1 до 0,32
	HP 0,25-...	от 0 до 0,25	от -0,1 до 0,5
	HP 0,4 -...	от 0 до 0,4	от -0,1 до 0,8
	HP 0,6-...	от 0 до 0,6	от -0,1 до 1,2
HP 1-...	от 0 до 1	от -0,1 до 2	

Продолжение таблицы 1

Обозначение доку- ментации	Условное обозначе- ние	Номинальные зна- чения давления, МПа	Предельные значе- ния давления, МПа
МВЕР.408854.207	НР 1,6-...	от 0 до 1,6	от -0,1 до 3,2
	НР 2,5-...	от 0 до 2,5	от -0,1 до 5
	НР 4-...	от 0 до 4	от -0,1 до 8
	НР 6-...	от 0 до 6	от -0,1 до 12
	НР 10-...	от 0 до 10	от -0,1 до 20
	НР 16-...	от 0 до 16	от -0,1 до 32
	НР 25-...	от 0 до 25	от -0,1 до 50
	НР 40-...	от 0 до 40	от -0,1 до 80
	НР 60-...	от 0 до 60	от -0,1 до 120
	НР 100-...	от 0 до 100	от -0,1 до 150
	НР 150-...	от 0 до 150	от -0,1 до 165
МВЕР.408854.209	РТ 4-...	от 0 до 4	от -0,1 до 8
	РТ 6-...	от 0 до 6	от -0,1 до 12
	РТ 10-...	от 0 до 10	от -0,1 до 20
	РТ 16-...	от 0 до 16	от -0,1 до 32
	РТ 25-...	от 0 до 25	от -0,1 до 50
	РТ 40-...	от 0 до 40	от -0,1 до 80
	РТ 60-...	от 0 до 60	от -0,1 до 120
	РТ 100-...	от 0 до 100	от -0,1 до 150
	РТ 150-...	от 0 до 150	от -0,1 до 165
МВЕР.408854.213	МС 1,6-...	от 0 до 1,6	от -0,1 до 3,2
	МС 2,5-...	от 0 до 2,5	от -0,1 до 5

Продолжение таблицы 1

Обозначение документации	Условное обозначение	Номинальные значения давления, МПа	Предельные значения давления, МПа
МВЕР.408854.213	МС 4-...	от 0 до 4	от -0,1 до 8
	МС 6-...	от 0 до 6	от -0,1 до 12
	МС 10-...	от 0 до 10	от -0,1 до 20
	МС 16-...	от 0 до 16	от -0,1 до 32
	МС 25-...	от 0 до 25	от -0,1 до 50
	МС 40-...	от 0 до 40	от -0,1 до 80
	МС 60-...	от 0 до 60	от -0,1 до 120
	МС 100-...	от 0 до 100	от -0,1 до 150
	МС 150-...	от 0 до 150	от -0,1 до 165

1.2.2 Начальное значение выходного сигнала при температуре $(23\pm 5)^\circ\text{C}$, соответствующее нулевому значению преобразуемого давления, не должно превышать по абсолютной величине 10 мВ, для серии РТ – 15 мВ.

1.2.3 Диапазон выходного сигнала при температуре $(23\pm 5)^\circ\text{C}$, соответствующий номинальному значению преобразуемого давления, должен находиться в пределах 100-200 мВ.

Примечание - Для тензопреобразователей НР 0,06-... и МД 0,25-... диапазон выходного сигнала при температуре $(23\pm 5)^\circ\text{C}$, соответствующий номинальному значению преобразуемого давления, должен находиться в пределах 65-135 мВ.

1.2.4 Сопротивление моста при температуре $(23\pm 5)^\circ\text{C}$ должно быть в пределах 3,40-4,85 кОм.

1.2.5 Нелинейность выходного сигнала, выраженная в процентах от диапазона выходного сигнала, не должна превышать по абсолютной величине 0,15, для рабочего диапазона от 0-0,06 МПа до 0-1,6 МПа 0,2.

1.2.6 Вариация выходного сигнала, выраженная в процентах от диапазона выходного сигнала, по абсолютной величине не должна превышать 0,05.

1.2.7 Повторяемость выходного сигнала, выраженная в процентах от диапазона выходного сигнала, по абсолютной величине не должна превышать 0,05.

1.2.8 Разрешающая способность, выраженная в процентах от верхнего значения номинального давления, не превышает 0,01.

1.2.9 Тензопреобразователи должны быть устойчивы к воздействию рабочих температур окружающей среды:

1 исполнение - от минус 45 до плюс 125 °С;

2 исполнение - от минус 45 до плюс 155 °С;

3 исполнение - от минус 45 до плюс 200 °С.

Изменение начального значения выходного сигнала после воздействия температур, выраженное в процентах от диапазона выходного сигнала при температуре (23 ± 5) °С, не должно превышать по абсолютной величине 0,5.

1.2.10 Изменение начального значения выходного сигнала на 1 °С, вызванное изменением температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур, выраженное в процентах от диапазона выходного сигнала при температуре (23 ± 5) °С, должно быть в пределах $\pm 0,05$; для тензопреобразователей модификации С $0,03 \pm 0,05$.

1.2.11 Изменение диапазона выходного сигнала на 1 °С, вызванное изменением температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур, выраженное в процентах от диапазона выходного сигнала при температуре (23 ± 5) °С, должно быть в пределах: $\pm 0,05$.

1.2.12 Температурный коэффициент электрического сопротивления тензометрического моста должен быть:

для тензопреобразователей модификации V $(1,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$;

для тензопреобразователей модификации С $(1,2 \pm 0,2) \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

1.2.13 Тензопреобразователи должны выдерживать воздействие предельных давлений в соответствии с таблицей 1.

После воздействия предельных давлений изменение, выраженное в процентах от диапазона выходного сигнала, не должно превышать по абсолютной величине: - начального значения выходного сигнала 0,25;

- диапазона выходного сигнала 0,1.

1.2.14 Тензопреобразователи должны выдерживать воздействие 1000000 циклов переменного давления, изменяющегося от 20-30 до 70-80 процентов от верхнего номинального значения давления, с частотой не более 1 Гц.

После воздействия циклической нагрузки изменение, выраженное в процентах от диапазона выходного сигнала, не должно превышать по абсолютной величине:

- начального значения выходного сигнала 0,5

для 0,06...1 МПа 1

- диапазона выходного сигнала 0,15.

1.2.15 Тензопреобразователи должны быть устойчивыми к воздействию синусоидальных вибраций группы исполнения G3 по ГОСТ Р 52931-2008.

В результате воздействия синусоидальной вибрации изменение начального значения выходного сигнала, выраженное в процентах от диапазона выходного сигнала не должно превышать по абсолютной величине 0,05.

1.2.16 Тензопреобразователи должны быть прочными к воздействию многократных механических ударов со значением пикового ускорения 1000 м/с^2 , длительностью ударного импульса 2 мс, общим числом ударов не менее 1000.

Изменение начального значения выходного сигнала в результате воздействия ударов, выраженное в процентах от диапазона выходного сигнала в нормальных условиях, не должно превышать по абсолютной величине 0,05.

1.2.17 По защищенности от проникновения внутрь внешних твердых частиц тензопреобразователи должны быть выполнены в исполнении IP40 по ГОСТ 14254-2015.

1.2.18 Тензопреобразователи должны быть прочными и герметичными при воздействии предельных давлений в соответствии с таблицей 1.

1.2.19 Тензопреобразователи должны выдерживать нагрузку без потери герметичности при воздействии давления продавливания :

0,06... 60 МПа	3 кратную,
100 МПа	2 кратную,
150 МПа	1,5 кратную.

1.2.20 Тензопреобразователи в транспортной (потребительской) таре должны быть прочными к воздействию ударов со значением пикового ударного ускорения 98 м/с^2 , длительностью ударного импульса 16 мс; числом ударов 1000 ± 10 для каждого из трех взаимоперпендикулярных направлений.

После воздействия нагрузок значения начального выходного сигнала и сопротивления моста должны соответствовать пунктам 1.2.2 и 1.2.4.

1.2.21 Тензопреобразователи в транспортной (потребительской) таре должны быть ударопрочными при свободном падении с высоты 1000 мм.

После воздействия нагрузок значения начального выходного сигнала и сопротивления моста соответствуют пунктам 1.2.2 и 1.2.4.

1.2.22 Электрическое питание тензопреобразователей осуществляется напряжением постоянного тока 1-10 В (модификация V) и постоянным током 0,2-2 мА (модификация С); тензопреобразователей РТ – напряжением постоянного тока 1-10 В.

Нормирование характеристик производится при напряжении 10 В и при токе 1,5 мА соответственно.

1.2.23 Схема соединения тензопреобразователя с внешними электрическими цепями должна соответствовать указанной в приложении А.

1.2.24 Габаритные и присоединительные размеры тензопреобразователей должны соответствовать указанным в приложении Б.

1.2.25 Масса тензопреобразователей должна быть не более: для серии РТ - 7 г, для серии МД, МС – 10 г, для серии НР - 38 г.

1.2.26 На корпусе тензопреобразователей не допускаются раковины, заусенцы, трещины; допускаются цвета побежалости и потемнение металла. Крышка и коллектор могут иметь различные оттенки цвета, царапины на поверхности суммарной длиной не более 5 мм, сколы размером не более 1 мм в соответствии с ОСТ 107.460053.001-2003.

1.2.27 Требования по надежности

1.2.27.1 Средний срок службы тензопреобразователей - не менее 15 лет.

Показатель устанавливается для условий эксплуатации.

1.2.27.2 Тензопреобразователи являются невосстанавливаемыми, неремонтируемыми, одноканальными, однофункциональными изделиями.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Комплект поставки тензопреобразователей должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение документа	Наименование	Кол. шт.	Примечание
В соответствии с таблицей 1	Тензопреобразователь	1	В соответствии с договором (контрактом на поставку)
МВЕР.408854.201 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	1 экз. в один адрес на партию тензопреобразователей
МВЕР.408854.201 ЭТ или	Этикетка	1	На партию тензопреобразователей
МВЕР.408854.201-01 ЭТ	Этикетка	1	На один тензопреобразователь

1.3.2 Эксплуатационная документация тензопреобразователей должна отправляться на русском языке, если иное не указано в контракте.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Тензопреобразователи с номинальными значениями давления 0,06; 0,1; 0,25; 0,4; 0,6; 1 (приложение В, рисунок В.1) состоят из двухслойной мембраны поз.1, корпуса поз.2, штока поз.3, мембраны поз.4, тензорезисторов тензочувствительной полупроводниковой схемы R1, R2, R3, R4 поз.5, крышки поз. 6, коллектора поз.7; с номинальными значениями давления 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 150 (приложение В, рисунок В.2) состоят из двухслойной мембраны поз.1, корпуса поз.2, тензорезисторов тензочувствительной полупроводниковой схемы R1, R2, R3, R4 поз.3, крышки поз. 4, коллектора поз. 5; с номинальными значениями давления 16; 25; 40; 60; 100; 150; 200 (приложение В, рисунок В.3) состоят из двухслойной мембраны поз.1, корпуса поз.2, тензорезисторов тензочувствительной полупроводниковой схемы R1, R2, R3, R4 поз.3, крышки поз. 4, коллектора поз.5.

1.4.2 Двухслойная мембрана состоит из сапфира и титана, жестко соединенных между собой по всей плоскости. На сапфире расположена тензочувствительная схема, состоящая из четырех кремниевых тензорезисторов, соединенных в замкнутый или разорванный мост Уитстона.

1.4.3 Принцип действия тензопреобразователей основан на использовании тензоэффекта в полупроводниках. Тензорезисторы расположены на сапфировой составляющей двухслойной мембраны в зонах с максимальной деформацией. Тензорезисторы соединены с поверхностью сапфира способом гетероэпитаксии. Под действием давления P двухслойная мембрана деформируется, вызывая изменение сопротивления тензорезисторов. Изменение сопротивления тензорезисторов преобразуется в электрический сигнал, пропорциональный преобразуемому давлению (P).

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировка на корпусе тензопреобразователей должна содержать:

- условное обозначение или иное по требованию заказчика;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.

Маркировка должна быть выполнена гравированием или другим способом, обеспечивающим сохранность текста в течение всего периода хранения и эксплуатации.

1.5.2 На потребительскую тару должен быть наклеен ярлык, содержащий:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение тензопреобразователей;
- количество тензопреобразователей;
- дату упаковывания;
- реквизиты предприятия-изготовителя.

1.5.3 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96, содержать основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционный знак "Беречь от влаги".

1.5.4 При поставках на экспорт маркировка потребительской и транспортной тары, ярлыки должны быть выполнены на русском языке, если иное не указано в контракте.

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковывание следует производить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре воздуха не ниже 15 °С, относительной влажности до 80%, в отсутствии агрессивных примесей.

1.6.2 Упаковка должна соответствовать конструкторской документации МВЕР.305649.201 и обеспечивать сохранность тензопреобразователей при транспортировании и хранении согласно разделам 4 и 5 настоящего руководства по эксплуатации.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Контролируемые среды: азот, кислород, углекислый газ, вода, морская вода и их пары; бензин, толуол, фенол, формальдегид и их смеси; органические и неорганические масла.

2.1.2 Контролируемая среда не должна содержать примесей, вызывающих коррозию деталей тензопреобразователя.

2.1.3 Полость, воспринимающая давление контролируемой среды изготовлена из титанового сплава с содержанием титана 87%.

2.1.4 Предпочтительными материалами для присоединения к ответным частям могут быть титан или алюминий и их сплавы, в том числе оксидированные.

2.1.5 При использовании тензопреобразователей исключить гидравлический удар, возникающий в результате резкого изменения давления, вызванного крайне быстрым изменением скорости потока жидкости в трубопроводе, для чего в нем предусмотреть устройства, предохраняющие от гидроудара при эксплуатации.

2.1.6 В процессе монтажа и испытаний тензопреобразователя разрешается брать только за корпус. При закручивании тензопреобразователей использовать динамометрический ключ.

2.1.7 ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- приложение усилия к крышке и к коллектору при закручивании тензопреобразователя в процессе его монтажа и эксплуатации;
- чистка внутренней полости тензопреобразователя во избежание повреждения и разрушения мембраны чувствительного элемента;
- механические повреждения и попадания на электрическую схему грязи, воды, агрессивных сред.
- эксплуатация тензопреобразователей в системах с давлением, превышающем предельные значения давления.

- уплотнение тензопреобразователей по резьбе, во избежание их порчи, кроме конической резьбы (для серии НР). Уплотнение тензопреобразователей должно производиться конусом по кромке (для серии РТ, МД, МС) или прокладкой по уплотнительной канавке (для серии НР).

2.1.8 Тензопреобразователи должны быть защищены от накопления и замерзания конденсата на тензочувствительной полупроводниковой схеме и во внутренней полости при его эксплуатации в диапазоне минусовых температур.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 В зимнее время тару с тензопреобразователями распаковывают в отапливаемом помещении не ранее, чем через 6 часов после внесения их в помещение.

2.2.2 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие тензопреобразователей следующим требованиям:

- тензопреобразователи не должны иметь повреждений, препятствующих их применению;
- маркировка должна соответствовать данным в этикетке.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала

2.3.1.1 Тензопреобразователи монтируются в любом положении в пространстве.

2.3.1.2 Включение тензопреобразователей в работу производится согласно схеме приложения А.

2.3.1.3 Установка тензопреобразователей в соответствии с приложением Г.

Герметичность соединения обеспечивается уплотнением конической поверхности А тензопреобразователя серии РТ и МД, МС по кромке Б сопряженной детали или прокладкой по уплотнительной канавке для серии НР.

2.3.1.4 Крутящий момент при установке тензопреобразователя.

2.3.1.4.1 Для серии НР

Рабочее давление, МПа	Крутящий момент, Н·м	
	М, G ¹⁾	К, МА, GA ¹⁾
0,06-10	30-35	30-35
16-40	50-60	
60-150	80-100	

¹⁾ Код резьбовой присоединительной части

2.3.1.4.2 Для MD 0,25... - MD 1... 15-20 Н·м;

2.3.1.4.3 Для MD 1,6... - MD 150...; серий РТ, МС 30-40 Н·м;

2.3.1.5 После окончания монтажа тензопреобразователей проверить места соединений на герметичность при верхнем значении номинального давления путем контроля за спадом давления.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 В процессе монтажа и испытаний тензопреобразователи разрешается брать только за корпус.

3.1.2 Тензопреобразователи при эксплуатации должны использоваться в диапазоне температур согласно п.1.1.5, если исключена конденсация влаги на электрическую схему и обмерзание при включенном питании.

3.1.3 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца, включая гарантийный срок хранения, с даты отгрузки при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных настоящим руководством по эксплуатации.

3.1.4 При нарушении условий 3.1.3 гарантийные обязательства предприятия-изготовителя прекращаются.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током тензопреобразователи относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.2 Не допускается эксплуатация тензопреобразователей в системах, давление в которых может превышать соответствующие предельные значения давлений, указанные в таблице 1.

3.2.3 Присоединение и отсоединение тензопреобразователей от магистрали должно производиться при отсутствии давления и электрического питания.

3.2.4 Не допускается работа обслуживающего персонала без проведения инструктажа по технике безопасности при работе с электроизмерительными приборами и оборудованием, с образцовыми манометрами с верхними пределами измерения от 10 до 250 МПа (от 100 до 2500 кгс/см²).

3.2.5 Требования к электрической прочности и сопротивлению изоляции.

3.2.5.1 Изоляция электрических цепей относительно корпуса тензопреобразователя в нормальных условиях должна выдерживать в течение 1 минуты действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой (50 ± 2) Гц величиной 700 В.

3.2.5.2 Электрическое сопротивление изоляции между проводами и корпусом тензопреобразователя при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °С и относительной влажности от 30 до 80 % должно быть не менее 100 МОм.

3.2.5.3 Электрическое сопротивление изоляции между проводами и корпусом тензопреобразователя при верхнем значении рабочего диапазона температур окружающего воздуха должно быть не менее 20 МОм.

3.2.5.4 При проверке электрической прочности и электрического сопротивления изоляции тензопреобразователя (пп. 3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.2.5.3) в процессе измерения не прикасаться к соединительным проводам и токоведущим элементам проверяемого прибора.

4 Хранение

4.1 Хранение тензопреобразователей в упаковке предприятия изготовителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5 Транспортирование

5.1 Условия транспортирования тензопреобразователей должны соответствовать условиям хранения 1 ГОСТ 15150-69.

5.2 Тензопреобразователи в упаковке транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, авиационным в отапливаемых герметизированных отсеках.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования тара не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Способ укладки тары на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

5.3 При транспортировании тензопреобразователей железнодорожным транспортом вид отправки - мелкая или малотоннажная.

5.4 Срок пребывания тензопреобразователей в условиях транспортирования 1 месяц.

6 Утилизация

6.1 Утилизацию тензопреобразователей после окончания срока службы (эксплуатации) проводить в порядке, принятом на предприятии-потребителе.

Приложение А
(обязательное)

Схемы соединения тензопреобразователя
с внешними электрическими цепями

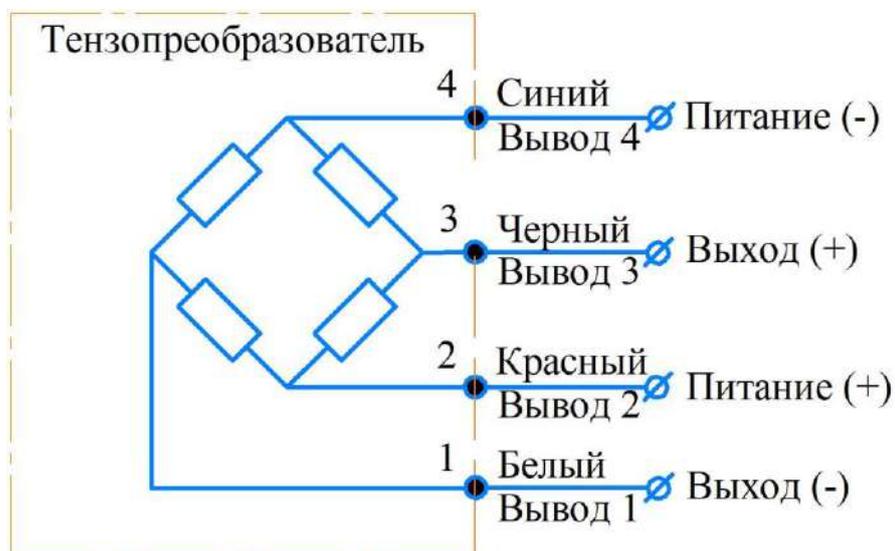


Рисунок А.1 – Схема «Замкнутый мост»

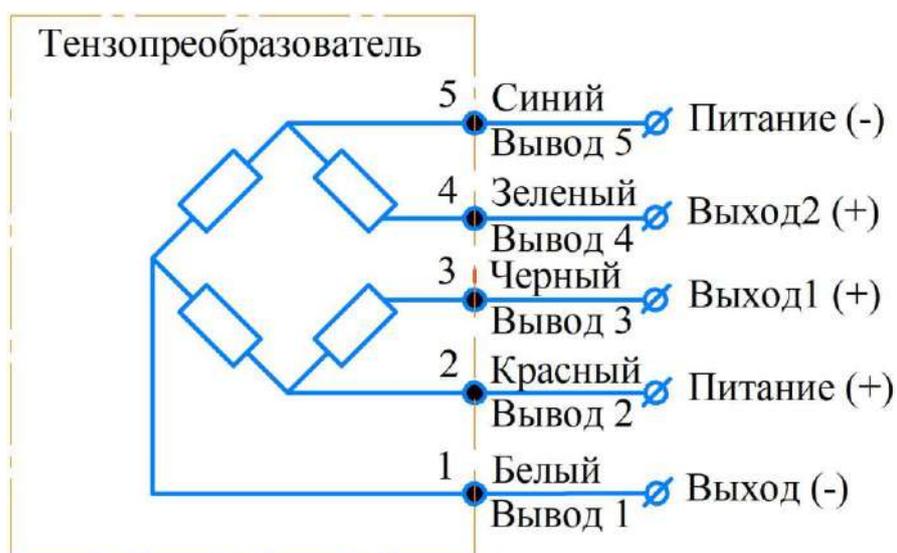


Рисунок А.2 – Схема «Разорванный мост»

Приложение Б
(обязательное)

Габаритные и присоединительные размеры

Таблица Б.1

Условное обозначение	L max, мм
РТ 4(6...25)-...	36
РТ 40(60...150)-...	34

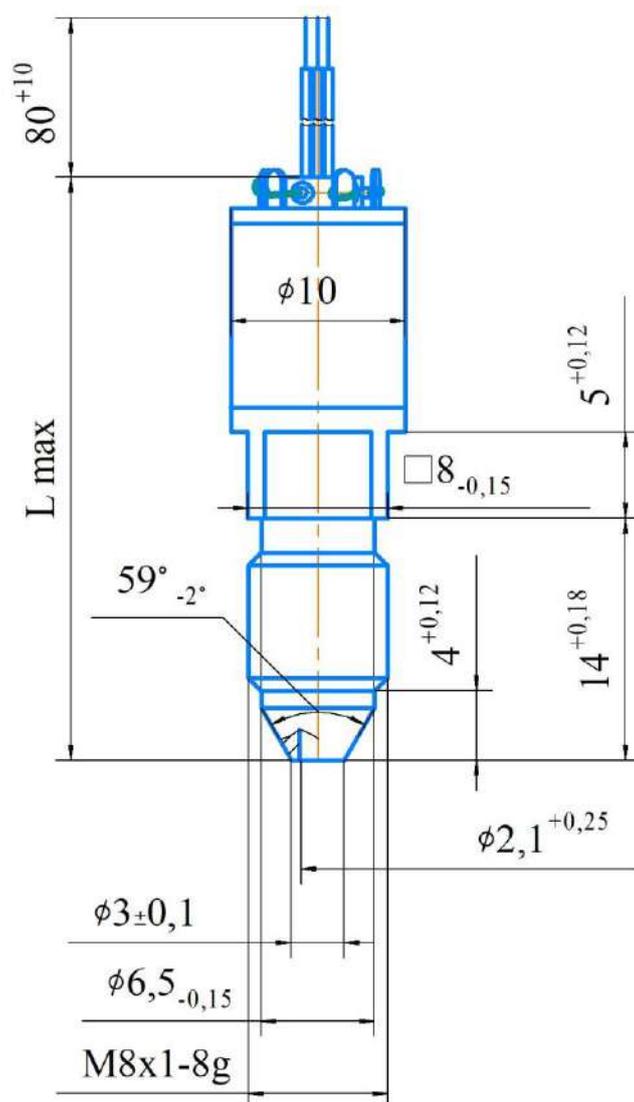


Рисунок Б.1 – Серия РТ

Таблица Б.2

Условное обозначение	Рисунок
MD 0,25(0,4...1)-1(2,3)0-C(V)-P	Б.2 и Б.4
MD 1,6(2,5...150)-1(2,3)0-C(V)-P	Б.3 и Б.4
MD 0,25(0,4...1)-1(2,3)1-C(V)-P	Б.2 и Б.5
MD 1,6(2,5...150)-1(2,3)1-C(V)-P	Б.3 и Б.5

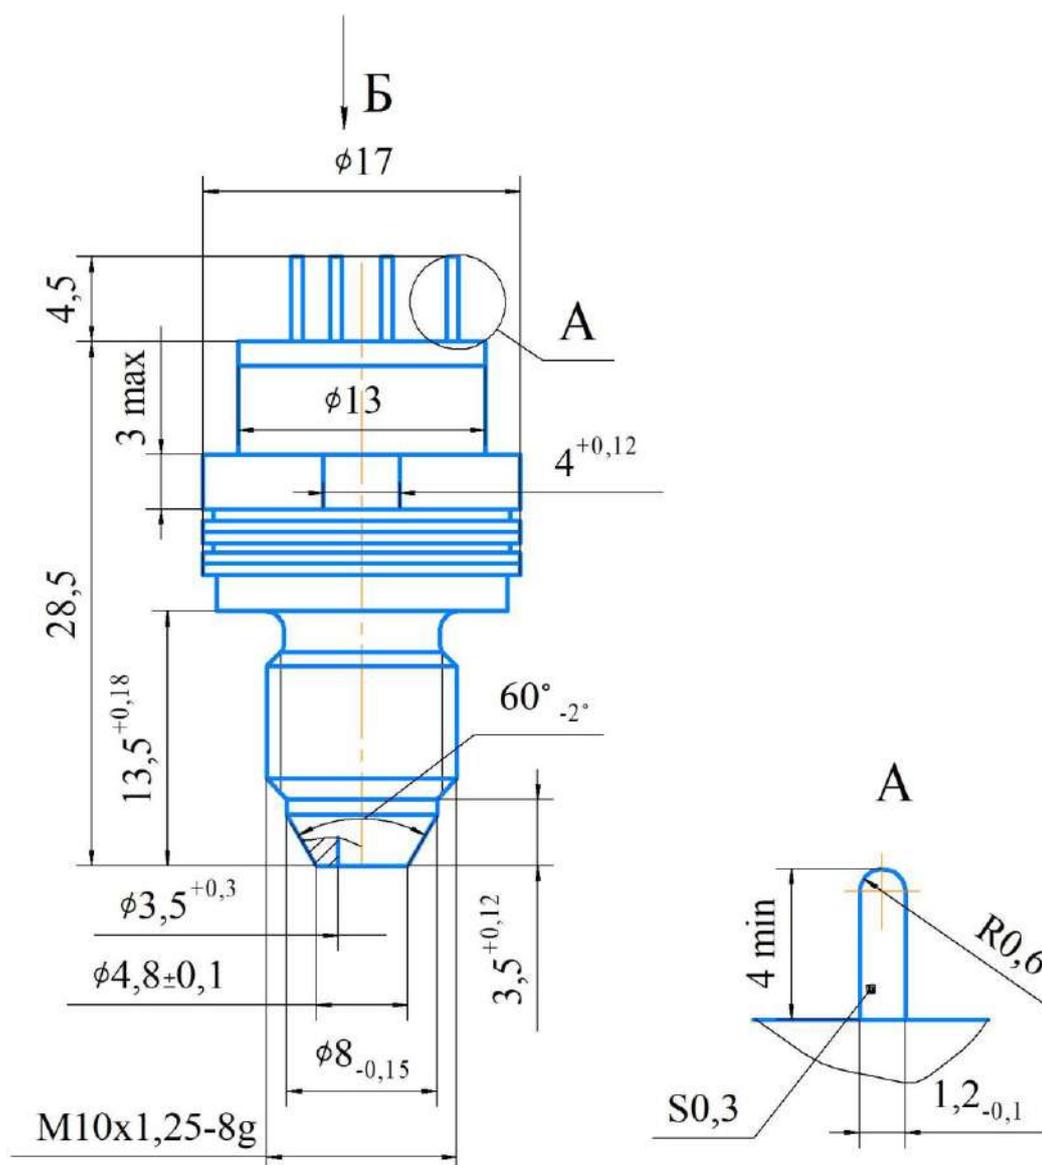


Рисунок Б.2 – MD 0,25(0,4...1)-...-P

Таблица Б.3

Условное обозначение	L max, мм
MD 1,6(2,5...10)-...-P	29,5
MD 16(25...150)-...-P	25,5

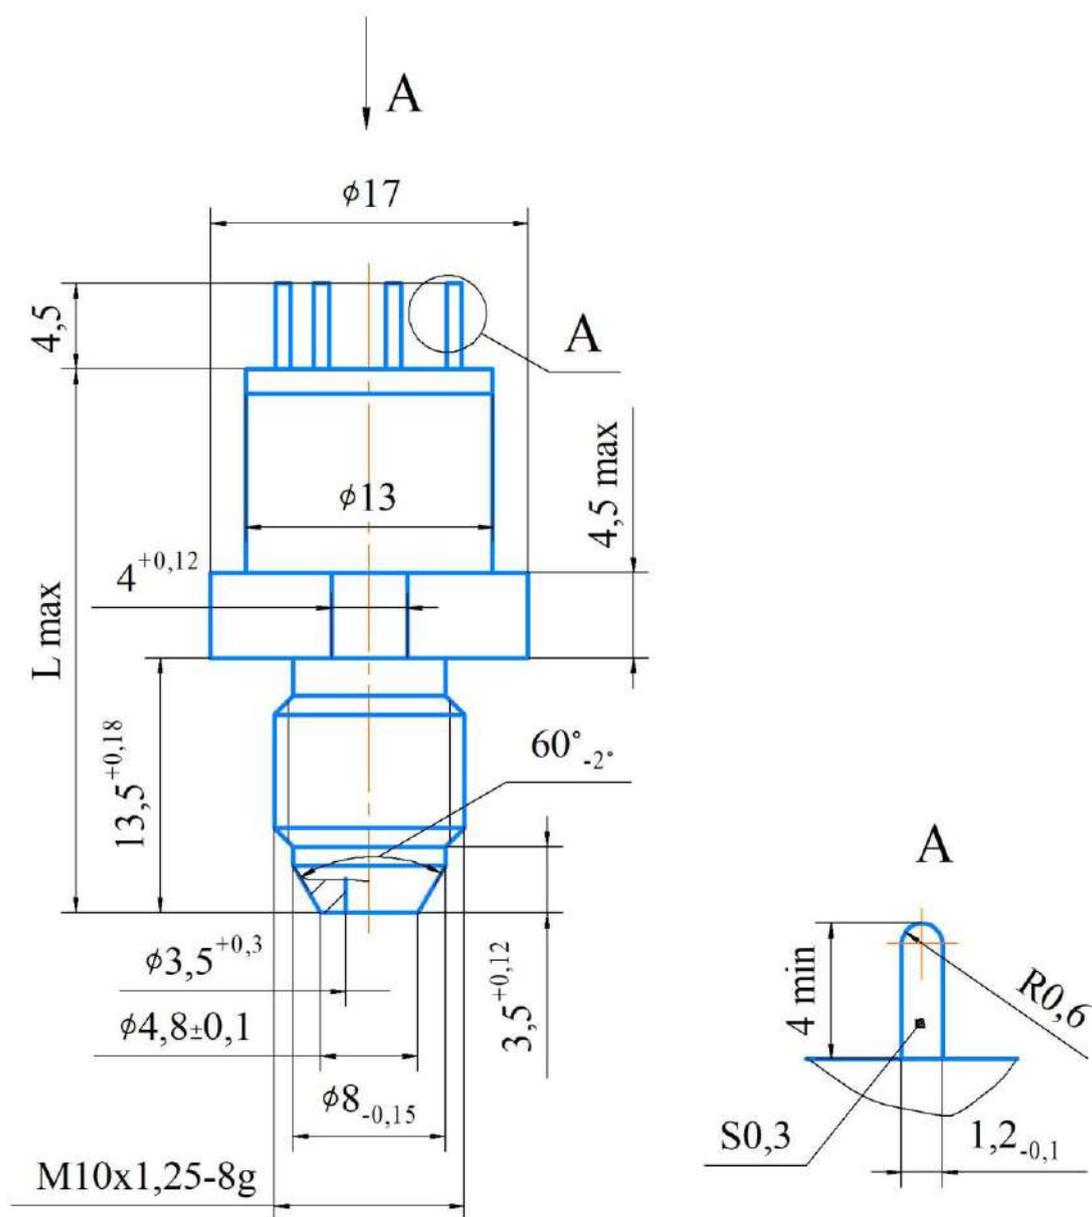
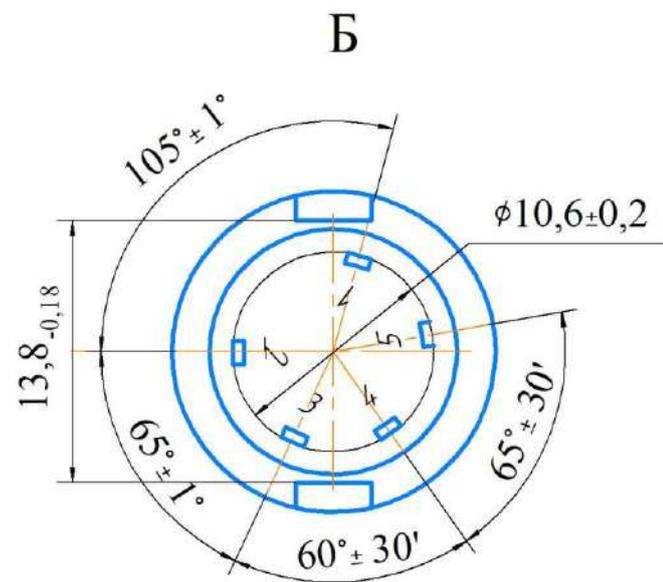
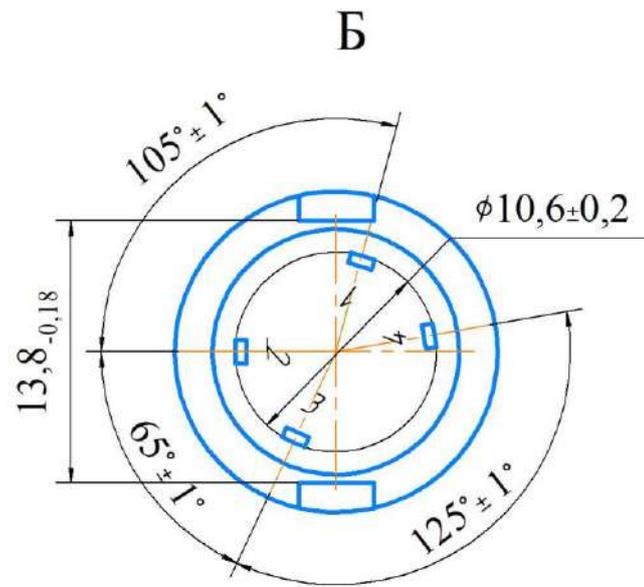


Рисунок Б.3 – MD 1,6(2,5...150)-...-P



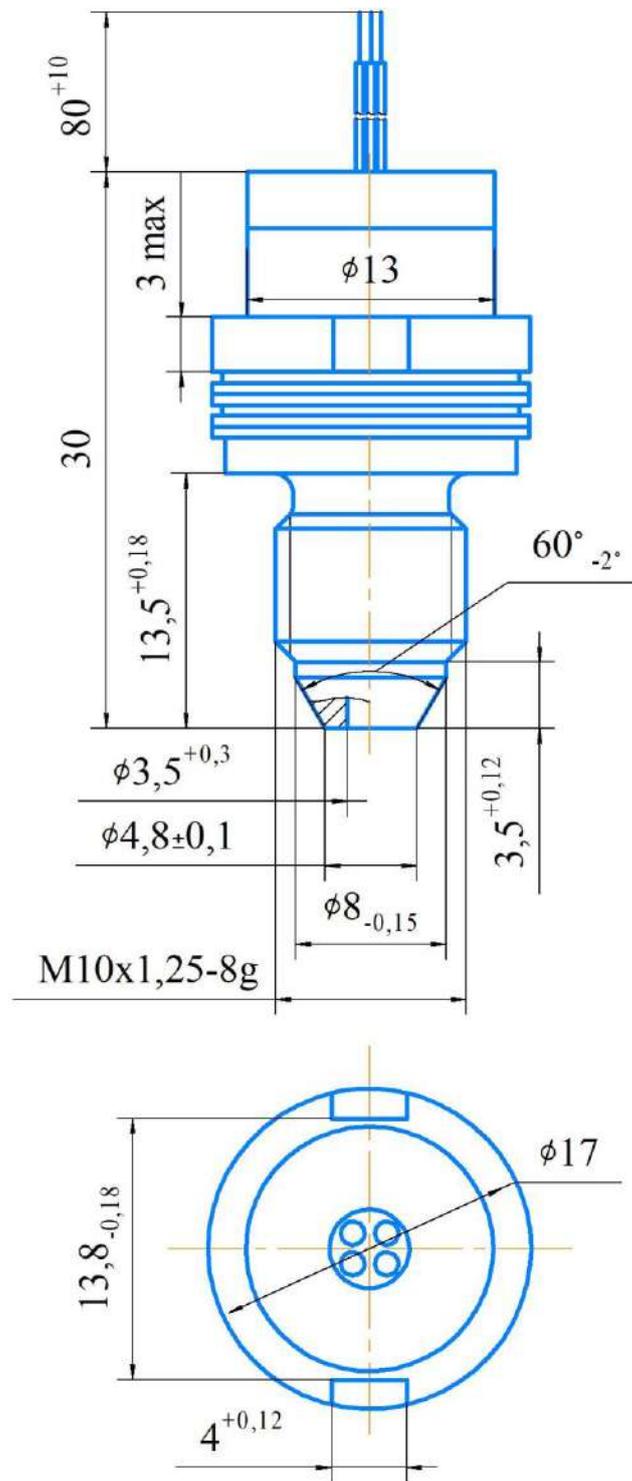


Рисунок Б.6 – MD 0,25(0,4...1)-...-L

Таблица Б.4

Условное обозначение	L max, мм
MD 1,6(2,5...10)-...-L	31
MD 16(25...150)-...-L	27

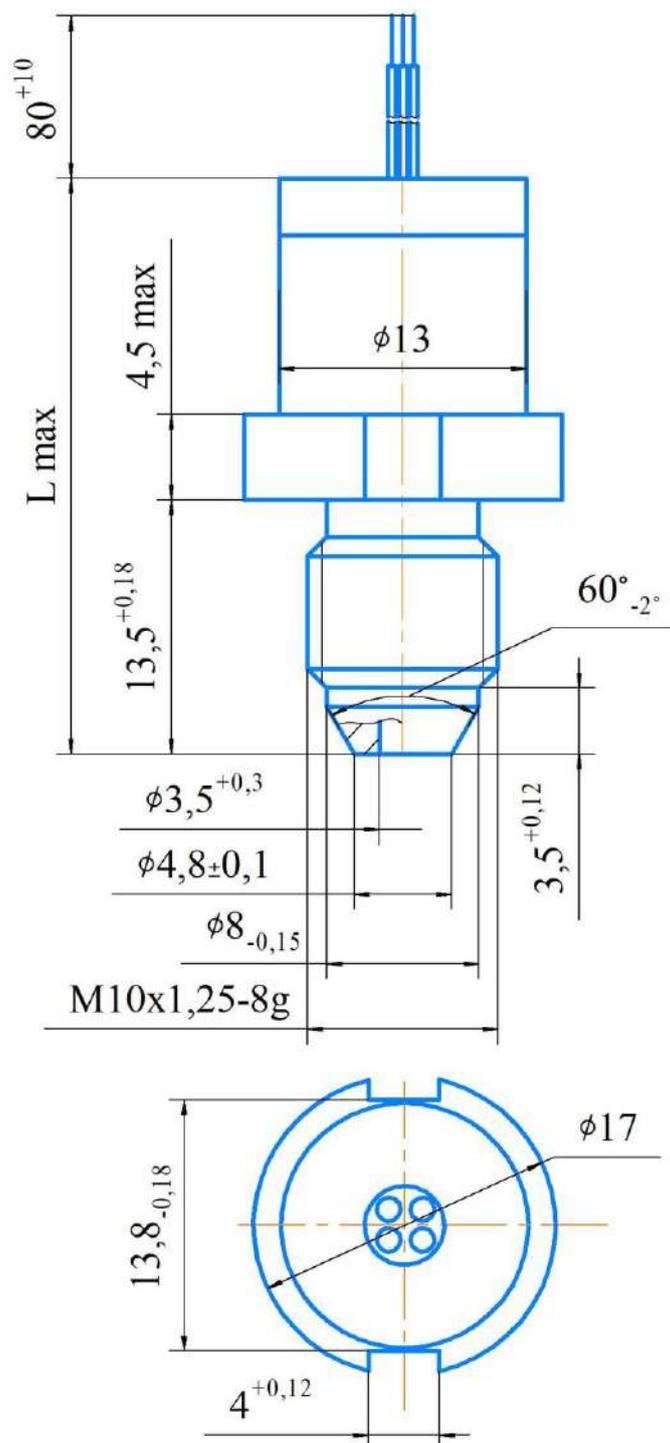


Рисунок Б.7 – MD 1,6(2,5...150)-...-L

Таблица Б.5

Условное обозначение	Рисунок
МС 1,6(2,5...150)-1(2,3)0-С(V)-Р	Б.8 и Б.9
МС 1,6(2,5...150)-1(2,3)1-С(V)-Р	Б.8 и Б.10

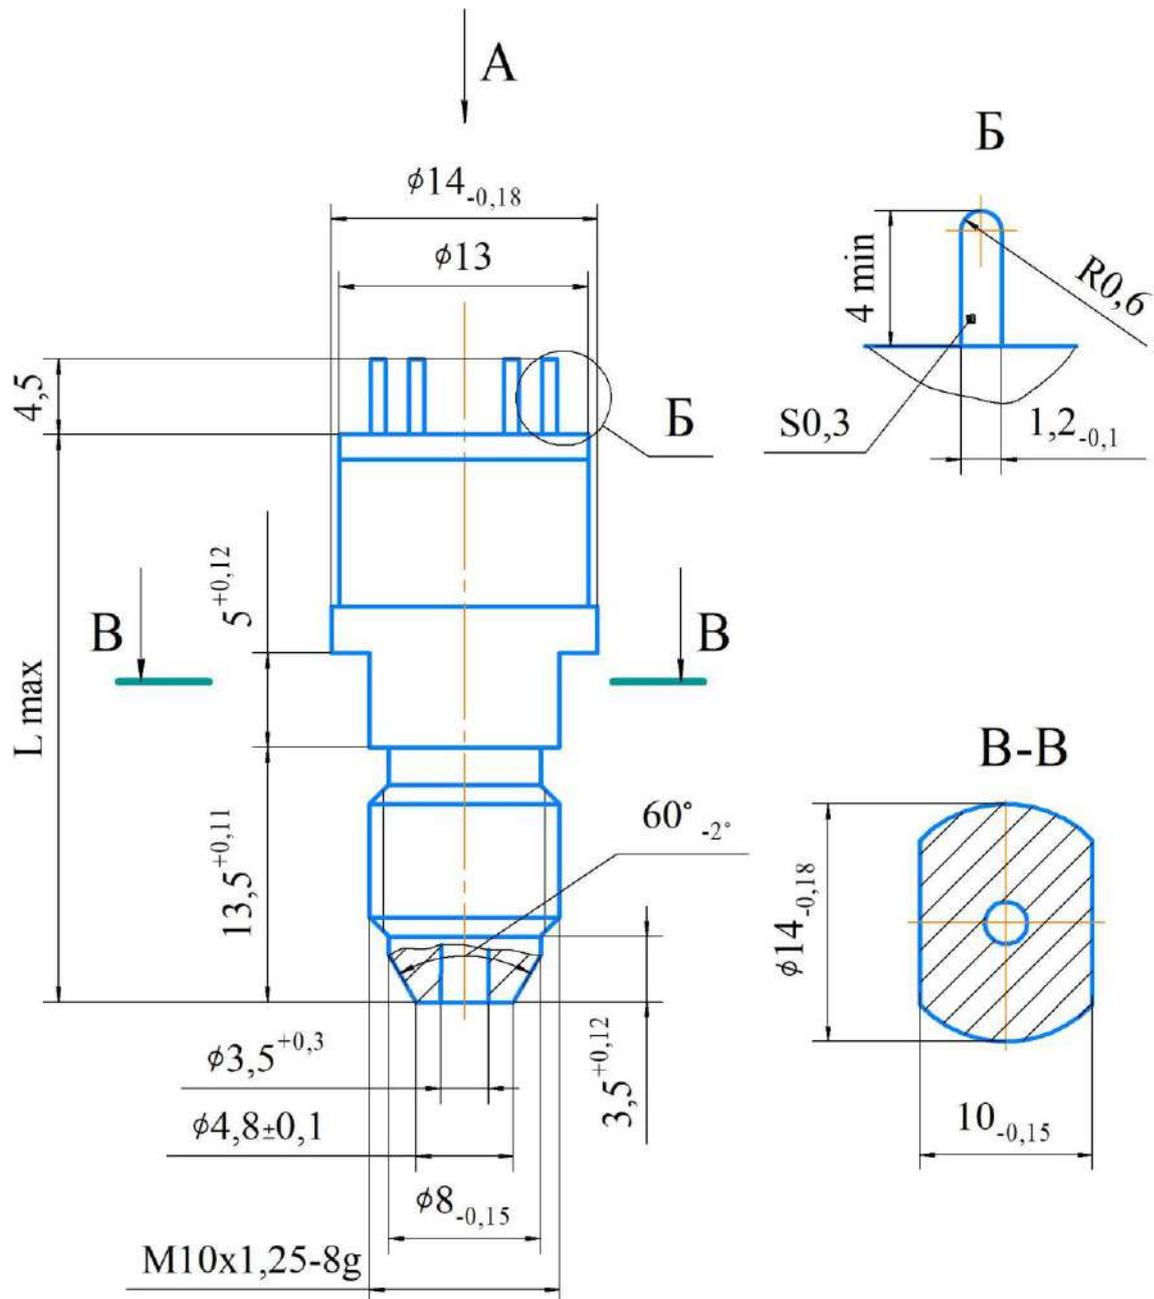


Рисунок Б.8 – МС 1,6(2,5...150)-...-Р

Таблица Б.6

Условное обозначение	L max, мм
МС 1,6(2,5...10)-...-P	33
МС 16(25...150)-...-P	29

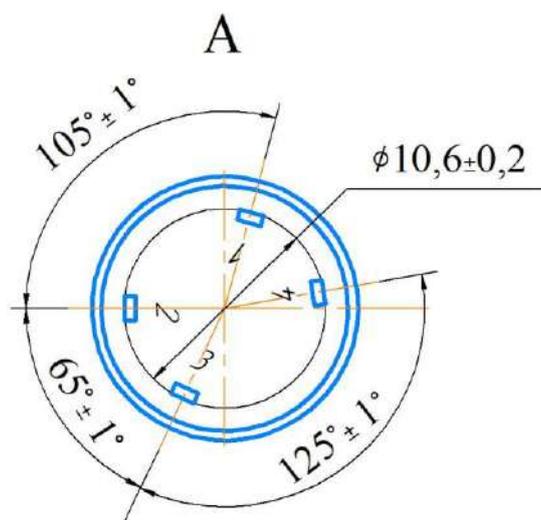


Рисунок Б.9

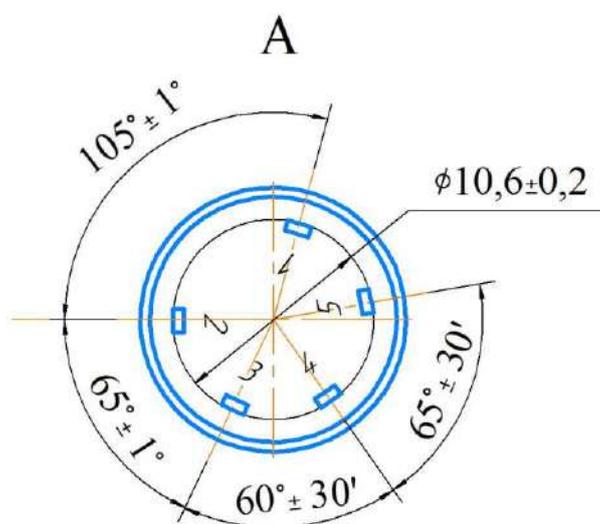


Рисунок Б.10

Таблица Б.7

Условное обозначение	D, мм	Рисунок	L max, мм
HP 0,06(0,1; 0,16)-...-M-P	M12x1,25-8g	Б.12	38,3
HP 0,06(0,1; 0,16)-...-G-P	G1/4-A		
HP 0,06(0,1; 0,16)-...-K-P	K1/4" ГОСТ 6111-52	Б.12 и Б.20	40,9
HP 0,06(0,1; 0,16)-...-MA-P	M12x1,25-8g	Б.12 и Б.21	40,4
HP 0,06(0,1; 0,16)-...-GA-P	G1/4-A		
HP 0,25(0,4...1)-...-M-P	M12x1,25-8g	Б.13	36,5
HP 0,25(0,4...1)-...-G-P	G1/4-A		
HP 0,25(0,4...1)-...-K-P	K1/4" ГОСТ 6111-52	Б.13 и Б.20	39,1
HP 0,25(0,4...1)-...-MA-P	M12x1,25-8g	Б.13 и Б.21	38,6
HP 0,25(0,4...1)-...-GA-P	G1/4-A		
HP 1,6(2,5...100)-...-M-P	M12x1,25-8g	Б.14	33,8
HP 1,6(2,5...100)-...-G-P	G1/4-A		
HP 1,6(2,5...100)-...-K-P	K1/4" ГОСТ 6111-52	Б.14 и Б.20	36,4
HP 1,6(2,5...150)-...-MA-P	M12x1,25-8g	Б.14 и Б.21	35,9
HP 1,6(2,5...150)-...-GA-P	G1/4-A		
HP 0,06(0,1; 0,16)-...-M-L	M12x1,25-8g	Б.17	40
HP 0,06(0,1; 0,16)-...-G-L	G1/4-A		
HP 0,06(0,1; 0,16)-...-K-L	K1/4" ГОСТ 6111-52	Б.17 и Б.20	42,6
HP 0,06(0,1; 0,16)-...-MA-L	M12x1,25-8g	Б.17 и Б.21	42,1
HP 0,06(0,1; 0,16)-...-GA-L	G1/4-A		

Продолжение таблицы Б.7

Условное обозначение	D, мм	Рисунок	L max, мм
HP 0,25(0,4...1)-...-M-L	M12x1,25-8g	Б.18	38,2
HP 0,25(0,4...1)-...-G-L	G1/4-A		
HP 0,25(0,4...1)-...-K-L	K1/4" ГОСТ 6111-52	Б.18 и Б.20	40,8
HP 0,25(0,4...1)-...-MA-L	M12x1,25-8g	Б.18 и Б.21	40,3
HP 0,25(0,4...1)-...-GA-L	G1/4-A		
HP 1,6(2,5...100)-...-M-L	M12x1,25-8g	Б.19	35,5
HP 1,6(2,5...100)-...-G-L	G1/4-A		
HP 1,6(2,5...100)-...-K-L	K1/4" ГОСТ 6111-52	Б.19 и Б.20	38,1
HP 1,6(2,5...150)-...-MA-L	M12x1,25-8g	Б.19 и Б.21	37,6
HP 1,6(2,5...150)-...-GA-L	G1/4-A		

Таблица Б.8

Условное обозначение	Рисунок	Условное обозначение	Рисунок
НР 0,06(0,1; 0,16)-1(2,3)0-Р	Б.12 и Б.15	НР 0,06(0,1; 0,16)-1(2,3)1-Р	Б.12 и Б.16
НР 0,25(0,4...1)-1(2,3)0-Р	Б.13 и Б.15	НР 0,25(0,4...1)-1(2,3)1-Р	Б.13 и Б.16
НР 1,6(2,5...150)-1(2,3)0-Р	Б.14 и Б.15	НР 1,6(2,5...150)-1(2,3)1-Р	Б.14 и Б.16

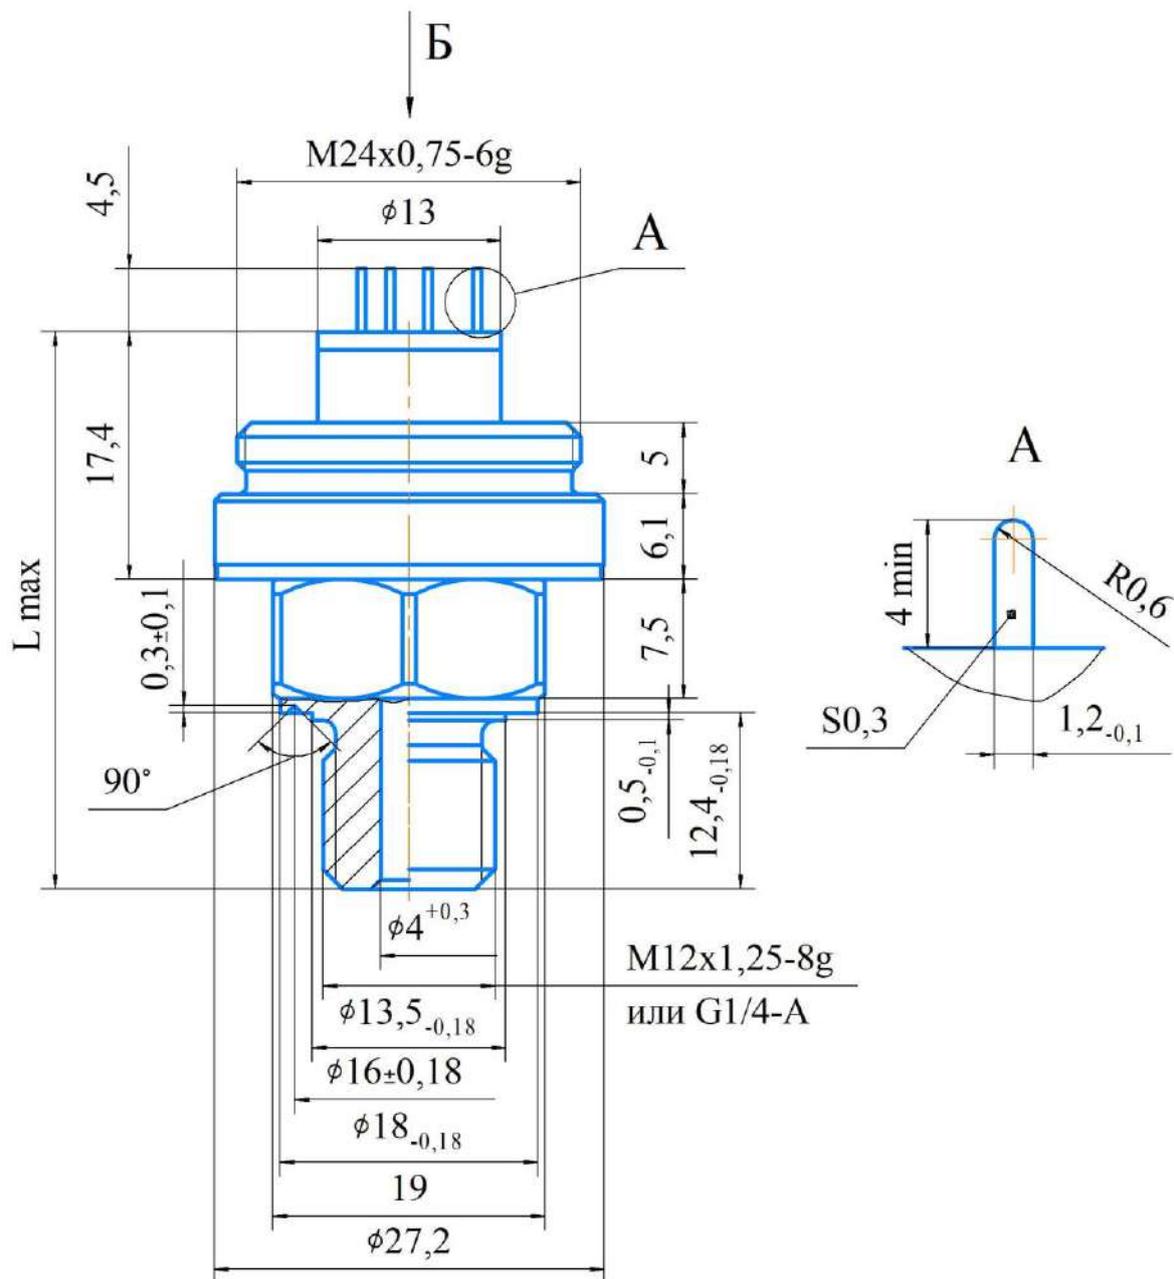


Рисунок Б.12 – НР 0,06(0,1; 0,16)-...-Р

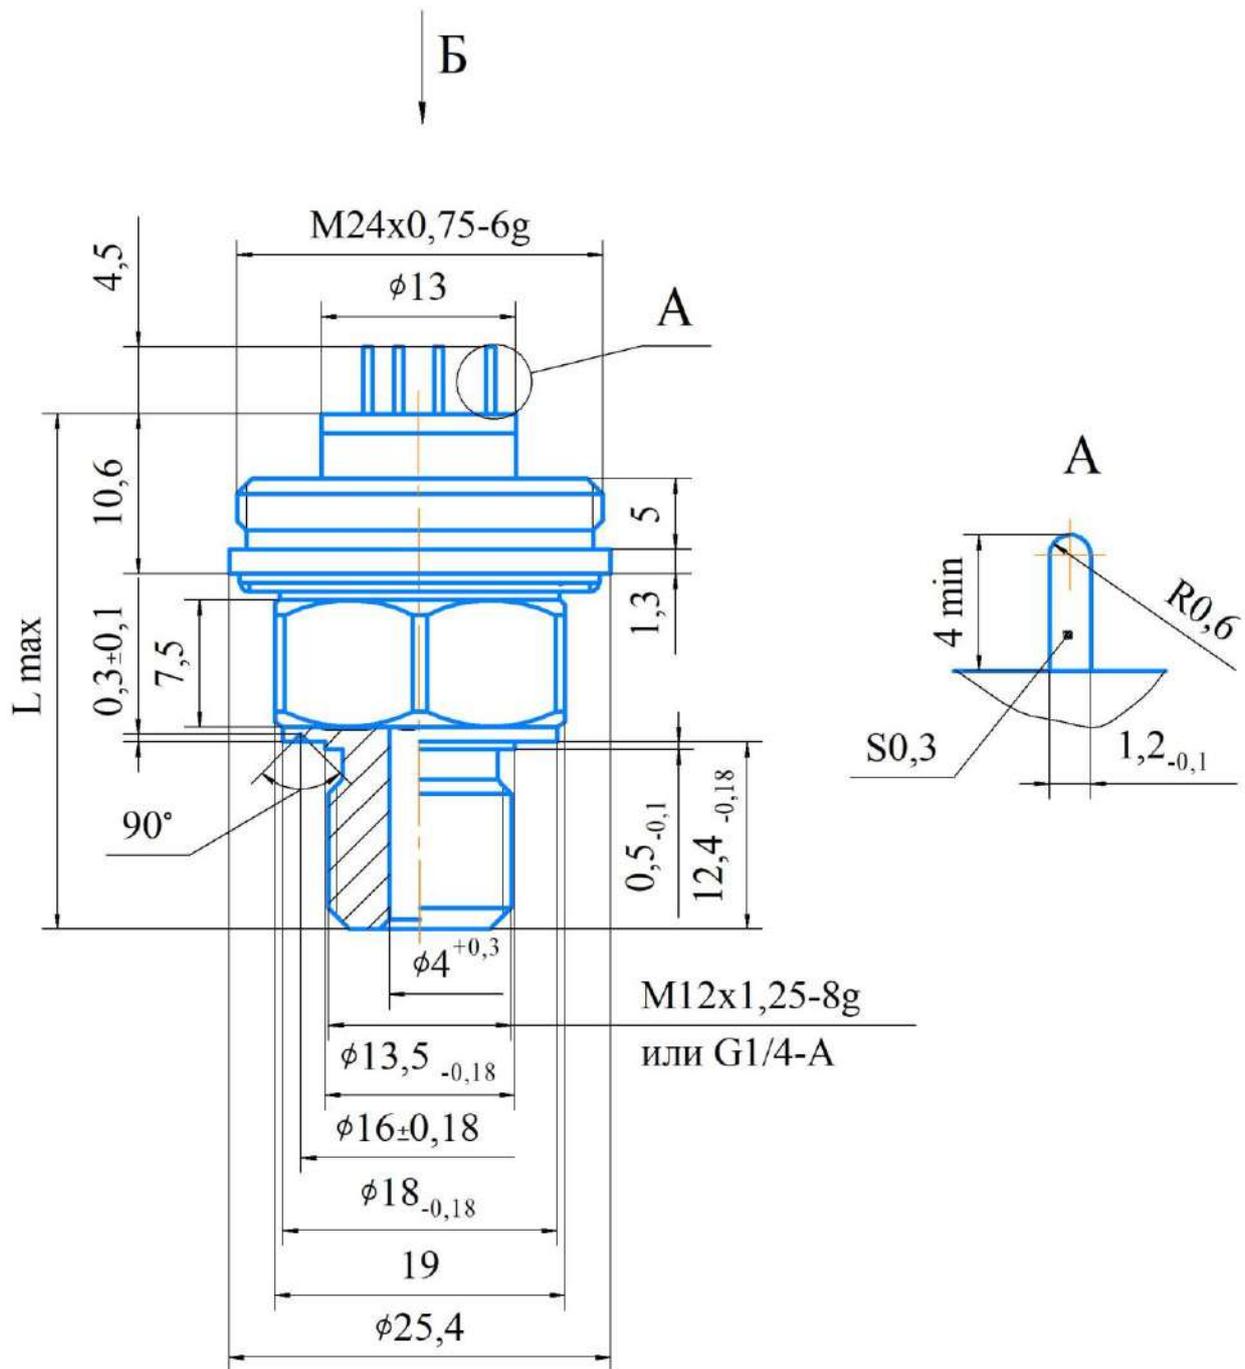


Рисунок Б.14 – НР 1,6(2,5...100)-...-Р

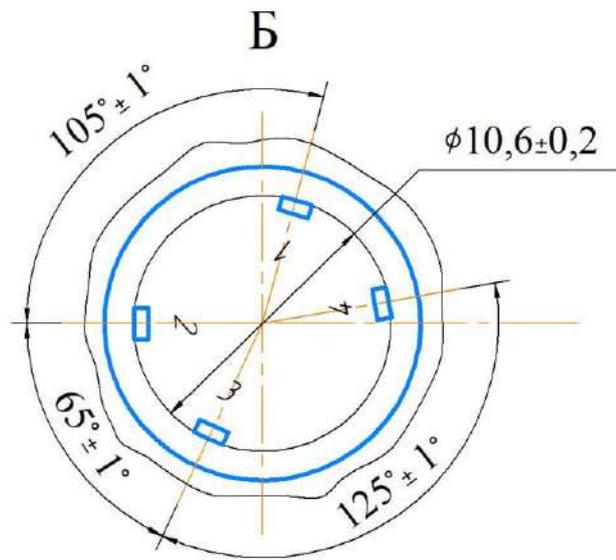


Рисунок Б.15

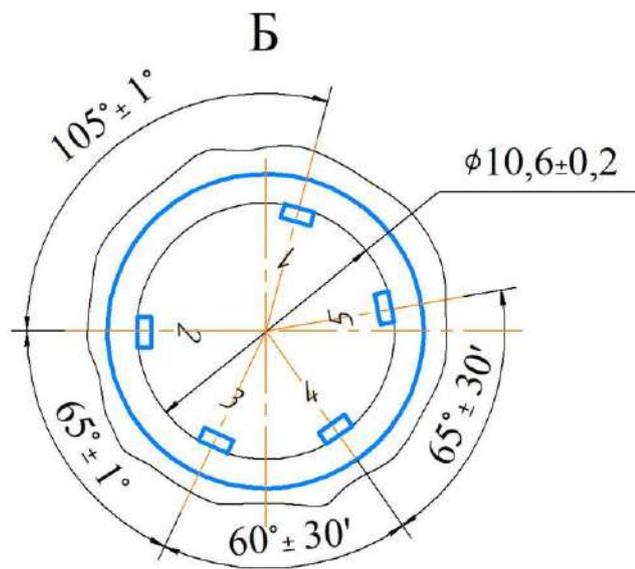


Рисунок Б.16

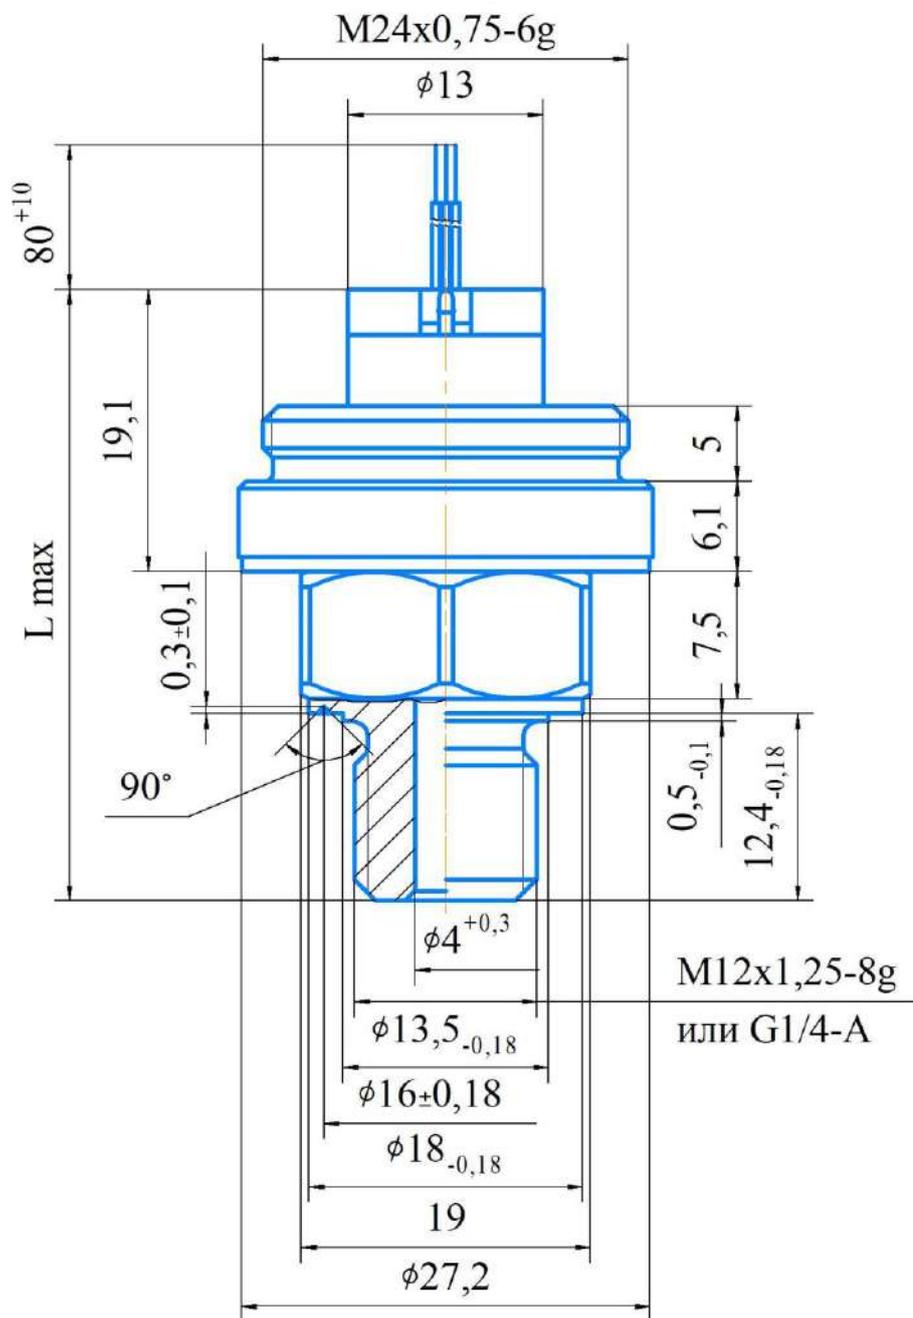


Рисунок Б.17 – НР 0,06(0,1; 0,16)-...-L

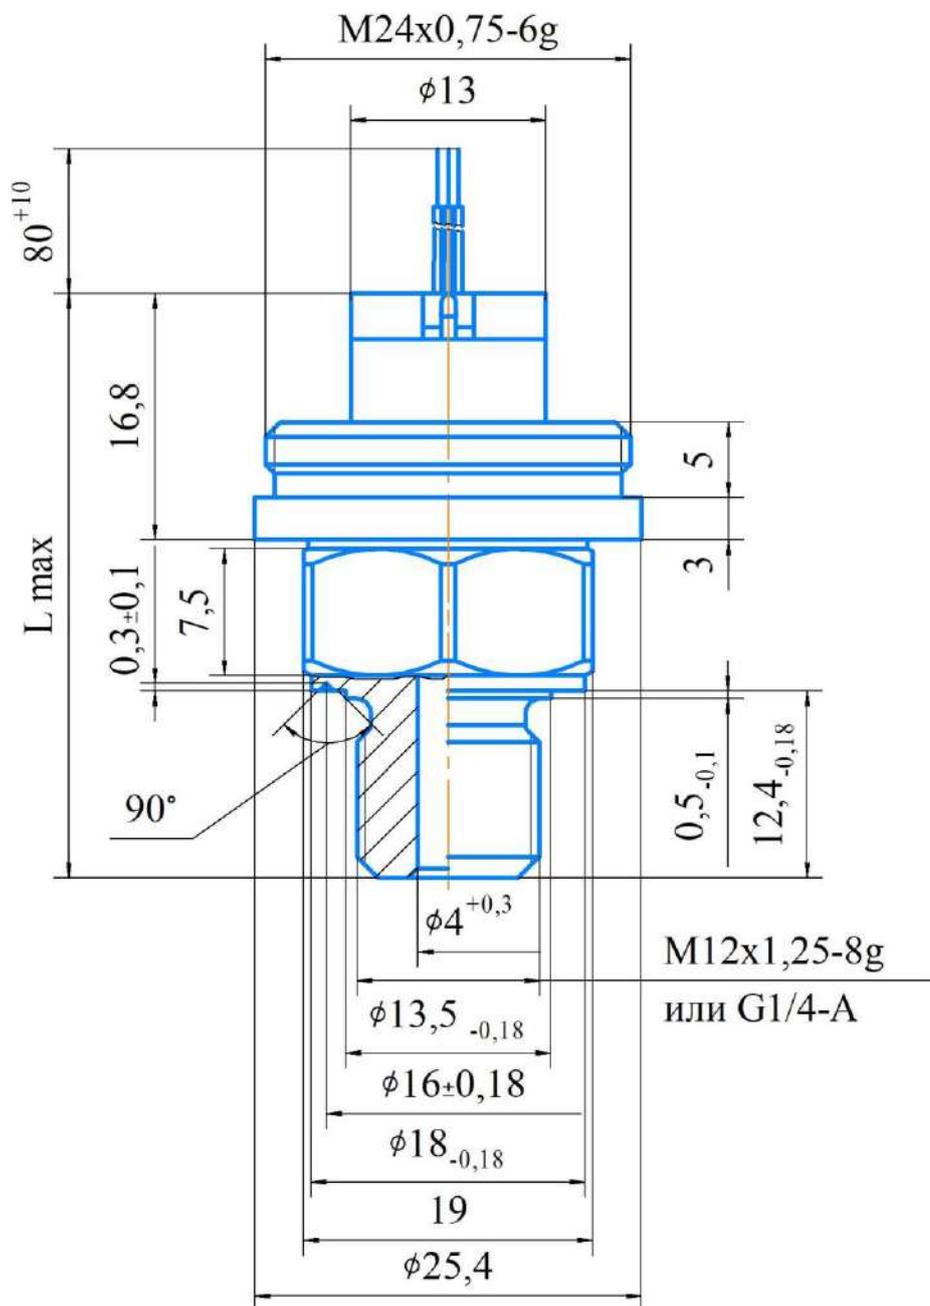


Рисунок Б.18 – НР 0,25(0,4...1)-...-L

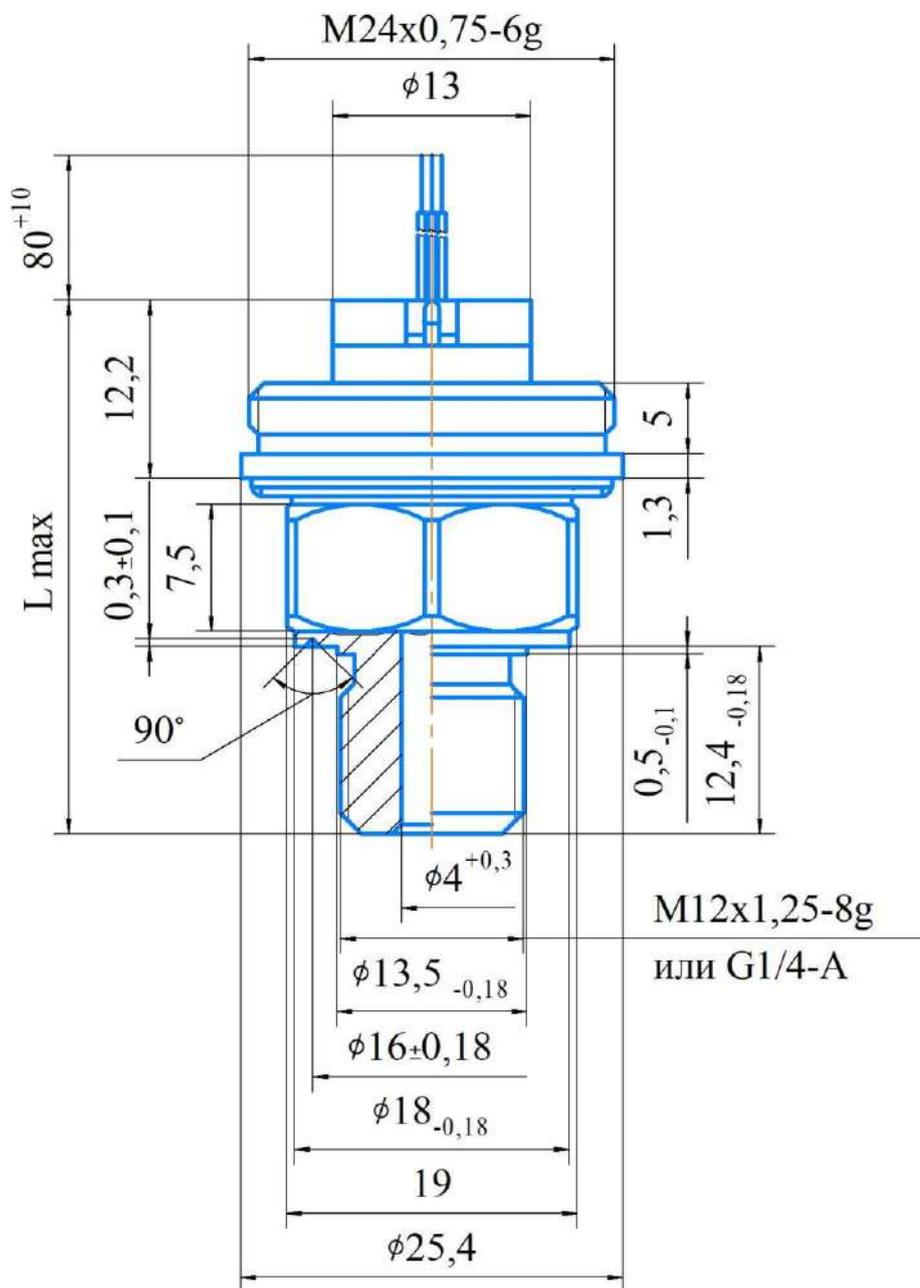


Рисунок Б.19 – НР 1,6(2,5...100)-...-L

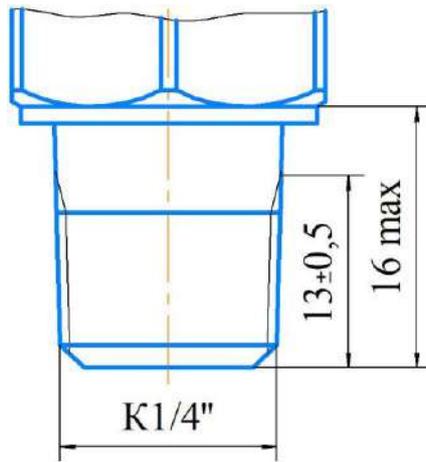


Рисунок Б.20


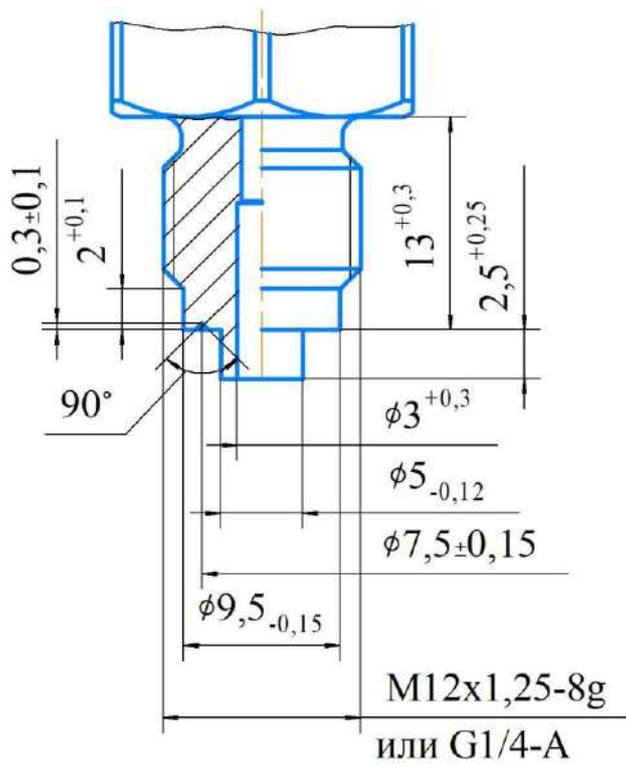



Рисунок Б.21

Приложение В
(обязательное)
Конструктивная схема тензопреобразователей

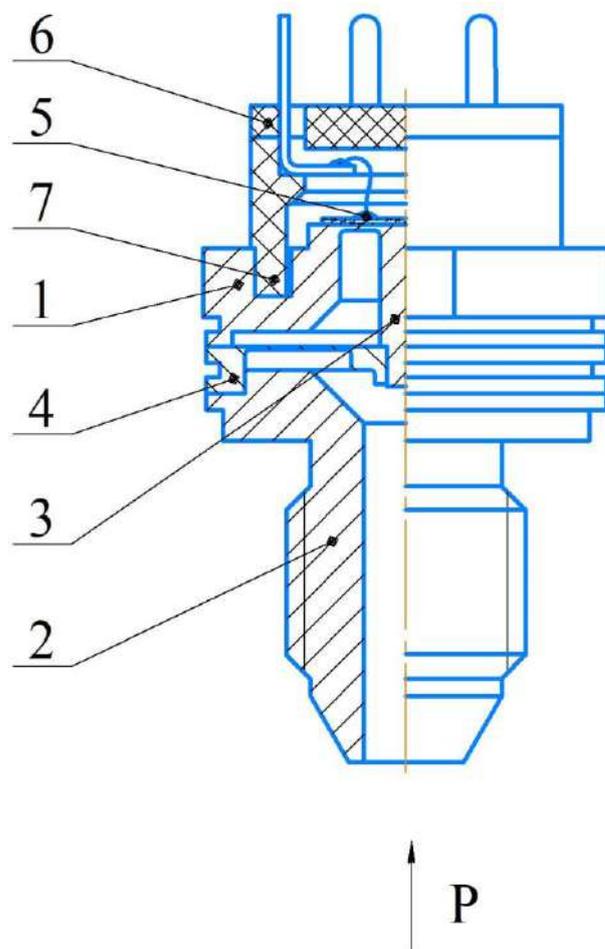


- 1 - двухслойная мембрана
- 2 - корпус
- 3 - шток
- 4 - мембрана
- 5 - тензорезисторы R1, R2, R3, R4
- 6 - крышка
- 7 - коллектор

Рисунок В.1 - Тензопреобразователи с номинальными значениями давления 0,06...1 МПа

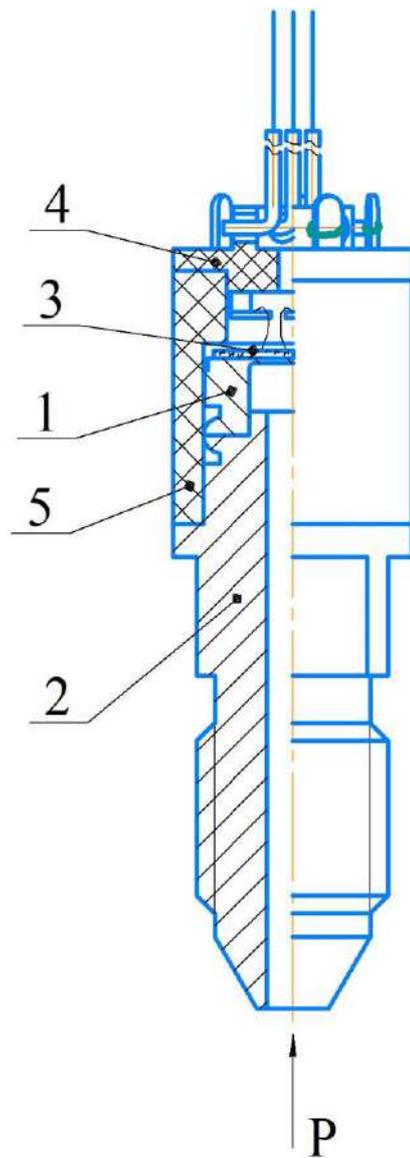

- 1- двухслойная мембрана
- 2 - корпус
- 3 - тензорезисторы R1, R2, R3, R4
- 4 - крышка
- 5 - коллектор

Рисунок В.2 - Тензопреобразователи с номинальными значениями давления 1,6...150 МПа

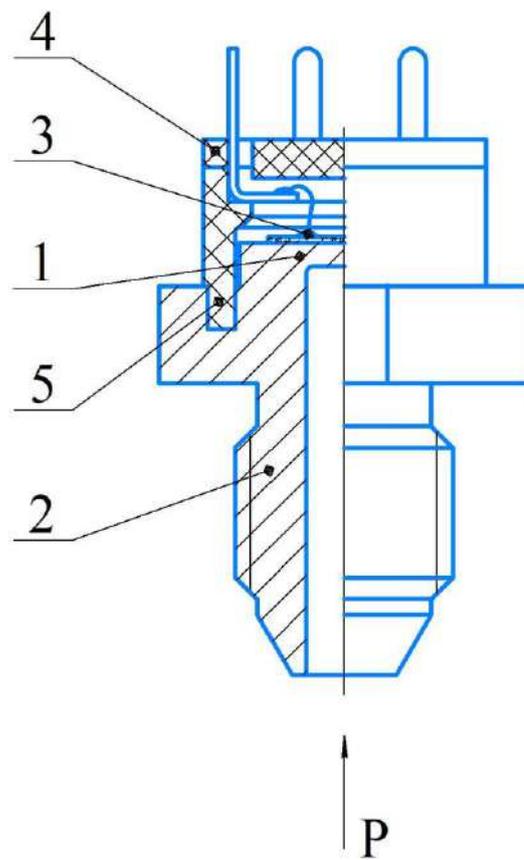

- 1 - двухслойная мембрана
- 2 - корпус
- 3 - тензорезисторы R1, R2, R3, R4
- 4 - крышка
- 5 - коллектор

Рисунок В.3 - Тензопреобразователи с номинальными значениями давления 16...150 МПа

Приложение Г
(обязательное)

Схема монтажа

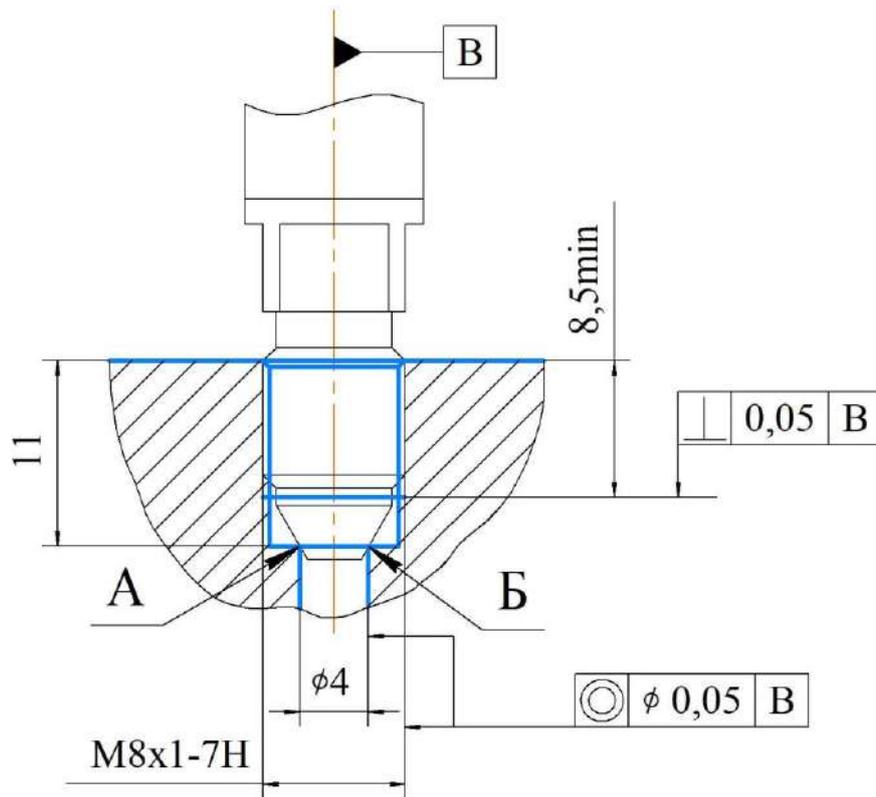


Рисунок Г.1 – Серия РТ



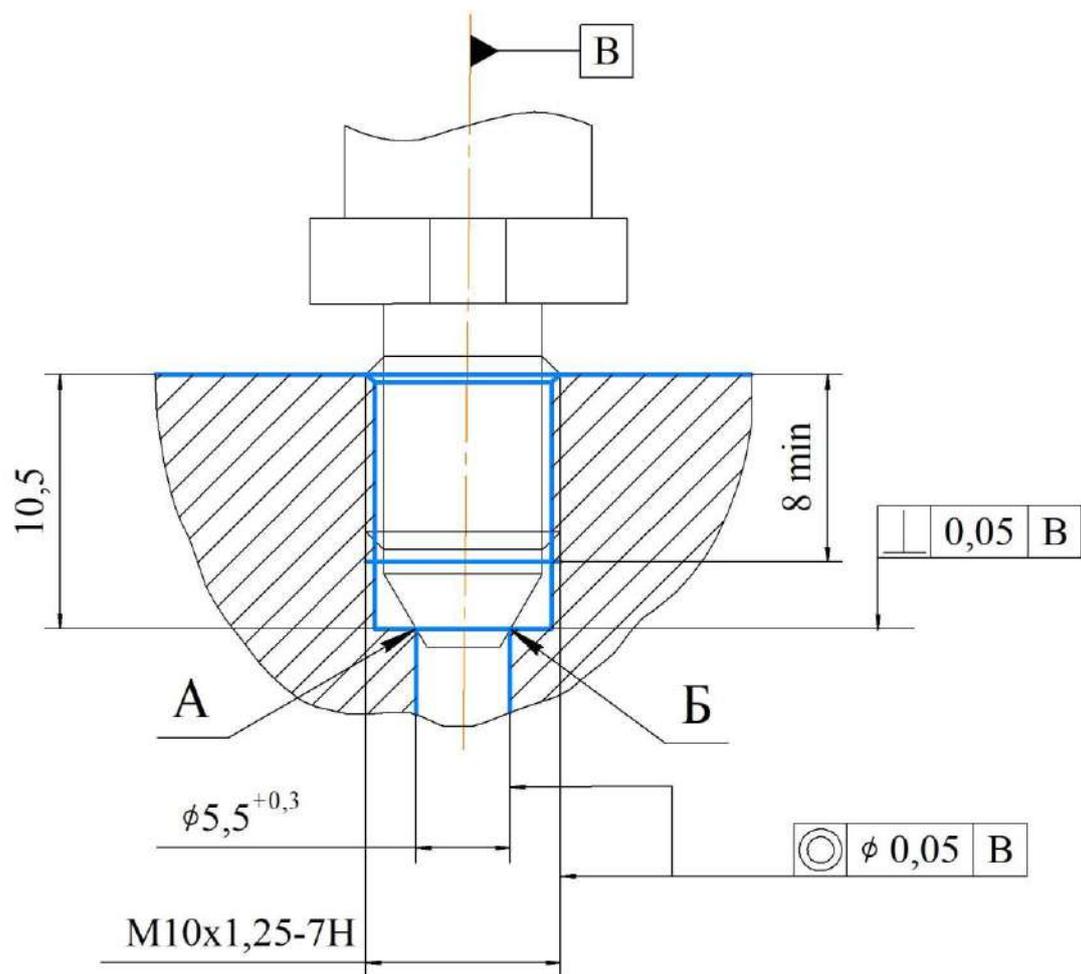



Рисунок Г.2 – Серия MD, MC

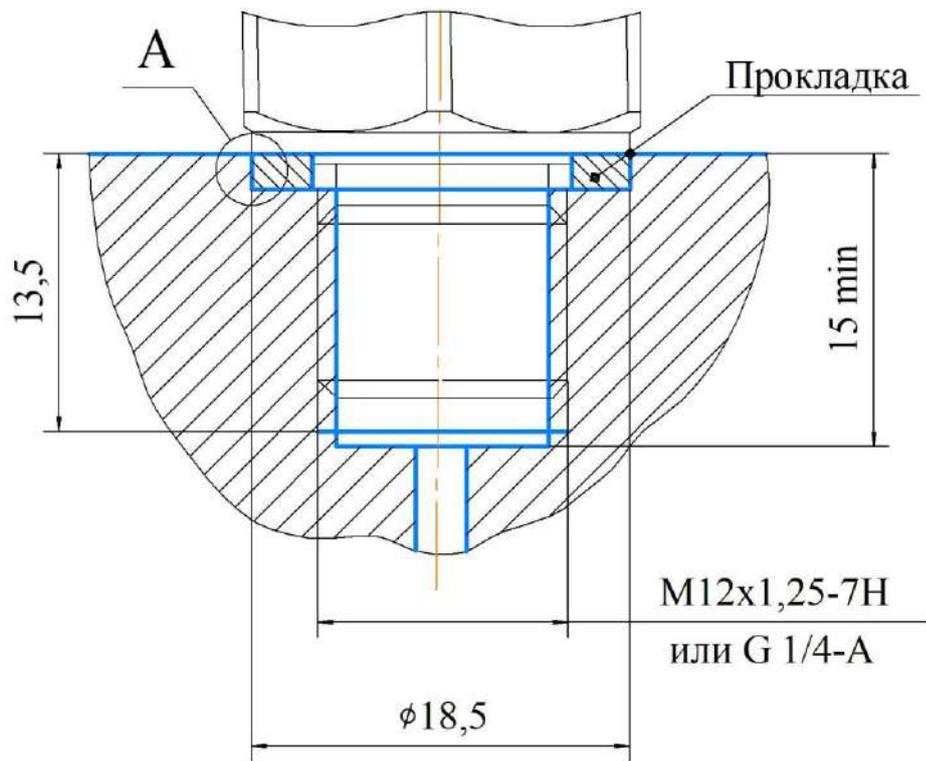

A

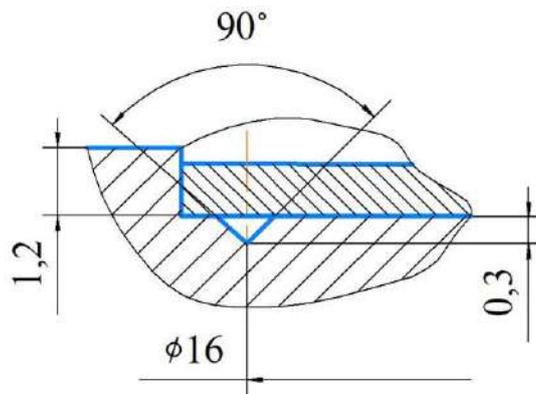


Прокладка

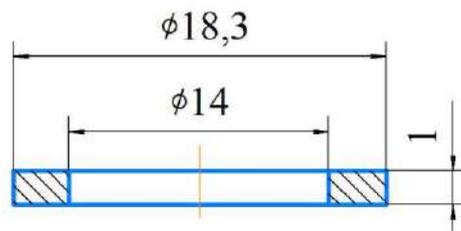


Материал - отожженная медь

Рисунок Г.3 – НР 0,06(0,1...100)-...-М(Г)-...

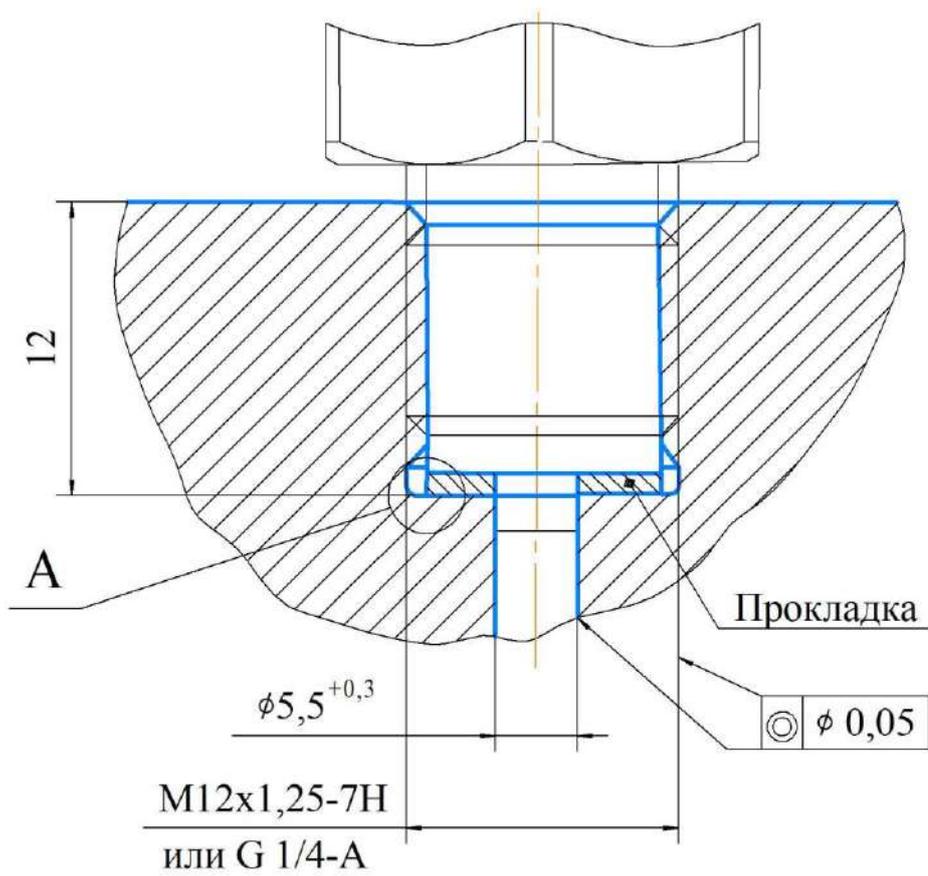


A

90°

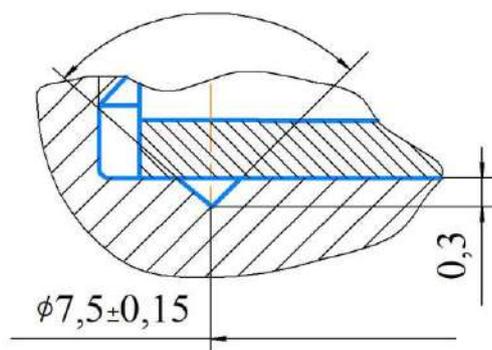

Прокладка

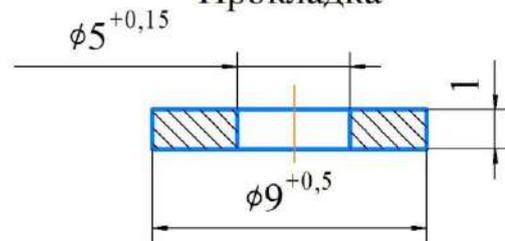

Материал - отожженная медь

Рисунок Г.4 – НР 0,25(0,4...150)-...-МА(ГА)-...

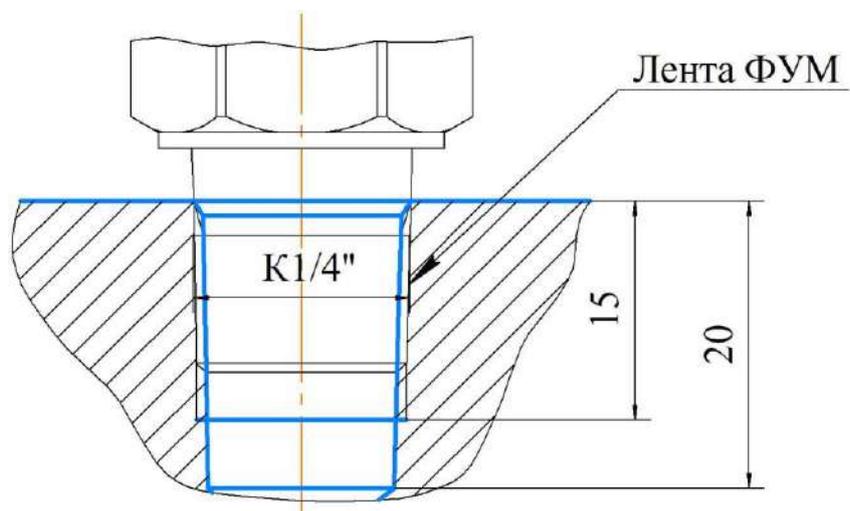


Рисунок Г.5 – НР 0,06(0,1...100)-...-К