


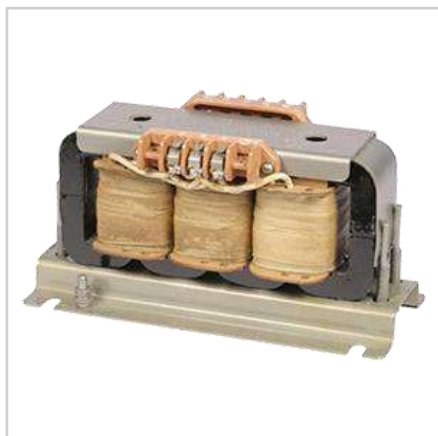

ЗАКАЗАТЬ

Трехфазные сухие трансформаторы ТС, ТСМ предназначены для включения в трехфазную сеть переменного тока частоты 50 Гц или 60 Гц и питания пониженным напряжением выпрямительных схем, станков, электрического инструмента и различных потребителей в электроустановках общего назначения.

По условиям установки на месте работы трансформаторы ТС, ТСМ относятся к стационарным.

Трансформаторы ТС, ТСМ соответствуют требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Конструкция трансформаторов соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ 12.2.007.2.

Трансформаторы соответствуют требованиям ИАЯК. 671134. 038 ТУ.

Особенности:

- Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 2; 3 или ОМ, Т категории размещения 3; 5 по ГОСТ 15150;
- Степень защиты IP00 по ГОСТ 14254.

Технические характеристики

Наименование	Основные технические данные изделия				Масса, кг	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)
	Материал обмоток	Мощность, кВА	Номинальное напряжение обмоток, В			
			Первичной	Вторичной		
TC-0,1; TCM-0,1	Cu	0,1	660-220	5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220	5,1	232x105x160
TC-0,16; TCM-0,16	Cu	0,16	660-220	5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220	5,1	232x105x160
TC-0,25; TCM-0,25	Cu	0,25	660-220	5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220	6	232x105x160
TC-0,4; TCM-0,4	Cu	0,4	660-220	5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220	8,6	245x155x160
TC-0,5; TCM-0,5	Cu	0,5	660-220	5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220	9,1	245x155x160
TC-0,63; TCM-0,63	Cu	0,63	660-220	5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220	9,7	245x155x160
TC-1,0; TCM-1,0	Cu	1,0	660-220	5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220	20	255x170x215
TC-1,6; TCM-1,6	Cu Al	1,6	660-220	12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-1000	26 24	260x150x240 260x150x240
TC-2,5; TCM-2,5	Cu Al	2,5	660-220	12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-1000	30 32	270x235x260 270x255x260
TC-4,0; TCM-4,0	Cu Al	4,0	660-220	12;19; 24; 36; 42; 110; 127-1000	36,5 38,5	270x255x260 400x305x315
TC-5,0; TCM-5,0	Cu	5,0	660-220	24; 36; 42; 110; 127-1000	45	400x305x315
TC-6,3; TCM-6,3	Cu	6,3	660-220	24; 36; 42; 110; 127-1000	51	400x320x315
TC-10,0; TCM-10,0	Cu	10,0	660-220	24; 36; 42; 110; 127-1000	88	410x365x445
TC-16,0; TCM-16,0	Cu	16,0	660-220	36; 42; 110; 127-1000	135	530x365x550
TC-20,0; TCM-20,0	Cu	20,0	660-220	36; 42; 110; 127-1000	153	530x365x610
TC-25,0; TCM-25,0	Cu	25,0	660-220	36; 42; 110; 127-1000	165	530x365x610
TC-30,0; TCM-30,0	Cu	30,0	660-220	42; 110; 127-1000	230	610x365x610
TC-35,0; TCM-35,0	Cu	35,0	660-220	42; 110; 127-1000	380	720x485x860
TC-40,0; TCM-40,0	Cu	40,0	660-220	110; 127-1000	385	720x485x860
TC-50,0; TCM-50,0	Cu	50,0	660-220	110; 127-1000	413	775x505x860

ТС-63,0; ТСМ-63,0	Cu	63,0	660-220	110; 127-1000	474	830x525x860
ТС-85,0; ТСМ-85,0	Cu	85,0	660-220	127-1000	510	960x535x825
ТС-100,0; ТСМ-100,0	Cu	100,0	660-220	127-1000	618	1044x535x825

Примечание: по согласованию сторон трансформаторы могут выпускаться с другими сочетаниями напряжения.

Структура обозначения

Т	С	М	0,1	220	/24	У2
						Климатическое исполнение и категория размещения: У, УХЛ категории размещения 2; 3
						Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220; 127-1000
						Номинальное напряжение первичной обмотки, В: 660-220
						Номинальная мощность, кВА: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,5; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 5,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0; 50,0; 63,0; 85,0; 100,0
						Многоцелевое назначение
						Сухой (охлаждение естественное воздушное)
						Трехфазный

Схемы и группы соединения обмоток:

- Yн/Δ-11;
- Δ/Δ-0;
- Δ/Yн-1;
- Yн/Y-0.